

Изм.			
Взам.			
Подл.			


381400.466.  
01102.00034

I I

ЦКБ Союзэнерго- ремонт	Турбина ИТ-80-130 ДМЗ			
Парораспределение				

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР  
ВПО СОЮЗЭНЕРГОРЕМОНТ  
ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

СОГЛАСОВАНО:  
Главный инженер  
РЭУ Камчатскэнерго  
И.Ф. Булочников

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ  
на технологический процесс капитального  
ремонта турбины типа ИТ-80-130 ДМЗ

СОГЛАСОВАНО:  
Главный инженер  
РЭУ Омскэнерго  
И.С. Брилкин

Парораспределение

1108/11 17.03.80 г. 12/11/80  
"МОЛДГЛАВЭНЕРГО"  
Кашинская областная организация ЦКБ  
г. Кашинское  
Утверждено в проектной организации  
Подпись: *[Signature]*  
И.С. Брилкин

Заведующий  
Новосибирским отделом  
*[Signature]* Е.Е. Саженик  
Руководитель разработки  
*[Signature]* Г.Д. Крохин  
Инженер-конструктор  
*[Signature]* С.Г. Старицын



Дубль  
взам.  
подл.

381400.466.01102.00034

2

Турбина  
ТТ-80-130 ДМЗ

381400.466.50102.00034

С	НПД	Обозначение ДСЕ	Наименование ДСЕ			КП
99	НПД	Обозначение комплекта ТД	Наименование комплекта ТД			Листов
Г		Обозначение ТД	Условн. обоз.	Лист	Листов	Примечание
01		381400.466.50102.00009				Сборка регулирующего клапана ЦВД.
02		381400.466.50102.00010				Сборка перегрузочного клапана.
03		381400.466.50102.00011				Установка двух верхнего регулирующего клапана ЦВД.
04		381400.466.501027.00012				Установка бокового регулирующего клапана ЦВД.
05		381400.466.50102.00013				Установка перегрузочного клапана.
06		381400.466.50102.00014				Снятие бокового регулирующего клапана ЦСД.
07		381400.466.50102.00015				Снятие верхнего регулирующего клапана ЦСД.
08		381400.466.50102.00016				Разборка регулирующего клапана ЦСД.
09		381400.466.50102.00017				Дефектация и ремонт регулирующего клапана ЦСД.
10		381400.466.50102.00018				Сборка регулирующего клапана ЦСД.
11		381400.466.50102.00019				Установка верхнего регулирующего клапана ЦСД.
12		381400.466.50102.00020				Установка бокового регулирующего клапана ЦСД.
13		381400.466.50102.00021				Разборка клапана автоматического затвора.
14		381400.466.50102.00022				Дефектация и ремонт клапана автоматического затвора.
15		381400.466.50102.00023				Сборка клапана автоматического затвора.
16		381400.466.50102.00024				Подготовка коробки клапана к контролю металла.
17		381400.466.50102.00025				Устранение дефектов металла коробки клапана.

ВТД

2



4КБ  
Сводного  
ремонт

Турбина ПТ-80-130МБ

Работопредельные

### 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Технологический процесс капитального ремонта узлов парораспределения турбины ПТ-80-130 МБ включает в себя ремонт следующих узлов:

- кулачково-распределительных устройств;
- регулирующих клапанов;
- пароразводного клапана;
- клапана автоматического закрытия.

1.2. Технологический процесс предусматривает выполнение ремонта узлов парораспределения всех основных модификаций турбины ПТ-80-130 МБ.

1.3. В связи с возможным изменением, вносимых заводом-изготовителем в конструкцию узлов, для производства работ пользоваться соответствующими чертежами, эскизами и документацией завода-изготовителя. При составлении пользоваться картой эскизов (КС).

1.4. Место и взаимосвязь работ операционной карты танцора раздела между собой и между операционными картами разделов технологического процесса определяются основным графиком капитального ремонта турбины (прилагается к разделу "Общая часть" - 381400.466.01102.00031).

### 2. РАЗБОРКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ.

2.1. При разборке узлов необходимо проверить наличие и целостность маркировки детали.

При ее отсутствии, следует маркировать детали, на нерабочих поверхностях, буквенными или цифровыми клеймами. Для более точного определения взаимного положения деталей нанести линейные рисунки и маркировать их. Нанесение рисунков и маркировка на рабочих поверхностях не допускается.

2.2. При снятии тяжелых корпусов, крышек и т.д. необходимо:

- проверить и при необходимости, прочистить разъем отверстий

Дуб.  
Взам.  
Подл.

Разработ	Старуцын	Ильин
Провер.	Крохин	

Н. Кандр

и рив-болгов, а затем ввернуть их.

- разобрать крепеж, удалить имеющиеся конические штифты и призонные болты, вворачивая штифты или специально устанавливаемые отжимные болты, равномерно поджать крышку на 2-3 мм.

2.3. При снятии узлов, деталей, необходимо:

- установить узел на специальную стойку, ложемента, стеллаж, либо шпалы, прокладки и т.д.;

- закрыть пробками и крышками отверстия в корпусах и трубопроводах.

### 3. ПРЕЖДЕСТАНОВКА И РЕМОНТ.

3.1. Детали и узлы, промывать, протереть до чистоты. При значительном загрязнении промывать керосином, уайт-спиртом или скипидаром и тщательно протереть. Детали омываемые паром промывать, конденсатом. Пролусть скетым воздухом оверление, углубления и внутренние полости. При необходимости допускается механическая очистка нерабочих поверхностей, при загрязнении допускается смачивать поверхности скипидаром, керосином или уайт-спиритом, затем тщательно протереть.

3.2. Все уплотняющие поверхности очистить от остатков прокладок и уплотняющих веществ. Поверхности, уплотняющие без прокладок, проверить на прилегание по краске, при необходимости, пришабровать. Плотность 7-11 нгтен на площади 25 x 25 мм<sup>2</sup>.

Не допускаются выточки, заусенцы и др. повреждения. Позволяются риски, не выходящие рабочую кривизну в зону пониженного давления.

3.3. Произвести дефектацию и ремонт резьбовых элементов крепежа и деталей штурверных соединений.

3.3.1. На резьбах деталей крепежа и штурверных соединений допускаются незначительные местные повреждения: выкрашивание витка глубиной не более половины профиля, надрывы, выточки, заусенцы и т.п., если они в совокупности занимают не более 10% общей поверхности резьбы. Указанные дефекты исправлять опиловкой или протонкой резьбы нарезным инструментом.

К резьбовым поверхностям ответственных деталей могут быть предъявлены более жесткие требования, согласно указанным соответствующим маршрутным картам.

3.3.2. Поврежденные гладкой поверхности деталей крепежа допускаются устранить опиловкой и зачисткой. Если они не вызывают уменьшения диаметра более чем на 2% от номинальной величины. Трещины не допускаются.

3.3.3. Грани и углы на головках болтов, прорези головок винтов, резьбовых втулок и специальных гаек на должны иметь повреждений, препятствующих завинчиванию (вывинчиванию).

3.3.4. Резьбовые соединения "прогнать" навинчиванием на всю рабочую длину.

Резьбовые отверстия в корпусах проверить контрольной установкой штатных деталей; при необходимости очистить и калибровать отверстия вворачиванием специальных болтов (шпильек) с продольными прорезями. Звертывание метчиков в отверстия с резьбами малых диаметров до М24 включительно, не допускается, во избежание срезания профиля резьбы.

3.3.5. Детали контровки и стопорения крепежа, шпильки, проволока, пружинные и деформиремые шайбы, подлежат замене. Категорически запрещается их повторное применение для стопорения деталей вращениях и перемещающихся узлов.

3.4. Проверку, затяжку и стопорение деталей следует проводить в основном путем тщательного осмотра: проверить отсутствие вступания деталей, которые должны быть установлены заподлицо, отсутствие зазоров и полноты (лофта) для деталей, установленных в упор и т.д. Проверить наличие стопорных винтов, их затяжку и кернение в шлиц. В случае необходимости, проверить возможность вывинчивания (выпрессовки деталей, не прилагая чрезмерных усилий. Проверить наличие предумотренных чертёжом стопорных винтов, их затяжку и стопорение кернением или чекалкой.

3.5. Проверить цилиндрические пружины.

3.5.1. Осмотреть пружину на предмет выявления трещин, в отдельных случаях проверить МЦД или травлением (с последующей тщательной промывкой). Налгомы, трещины, несмываемые пятна коррозии не допускаются.

3.5.2. Неравномерность шага рабочих витков пружин сжатия не должна превышать 10%.

3.5.3. Неверный искляриность торцов к образующей пружины по углунику при установке на контрольной плите не более 2 мм на 100 мм длины. Качка пружины, свободно установленной на опорной плоскости не допускается.

3.5.4. Остаточные деформации пружин.

Свободная длина пружины не должна отличаться от указанной в чертеже более чем на 2%, если нет особых указаний в технологическом процессе.

Для пружин колонок клапанов обеспечить восстановление задан-

## Турбина ТТ-80-130 МВ

ного нагнетя применением дистанционных шарб.

3.6. Проверить полишники качения и сферические шарниры.

3.6.1. Полишники качения и поверхности сферических шарниров перед проверкой промыть 10% раствором турбинного масла в бензине. Проверить состояние полишников: трещины любой величины и расположения, наличие на рабочих поверхностях раковин, несмываемых пятен коррозии, отпечатков шарниров и роликов не допускаются.

Проверить легкость хода, полишников, вращая наружное кольцо. Проверить отсутствие увеличенного радиального или осевого люфта путем замеров часовым индикатором. При обнаружении любого из вышеуказанных дефектов полишник следует заменить.

3.6.2. Полишники углов, работающих в зоне повышенных температур и возможных утечек пара, следует дополнительно проверить на твердость; определить посадку полишника в корпусе замером диаметров. При обнаружении тупой посадки, вследствие увеличения наружного кольца, восстановить зазор шлифовкой наружного диаметра полишника. При выявлении пониженной твердости, менее 60, полишник заменить.

3.7. Прилетение угловатых поверхностей седла и клапана проверить по краске. Впадины, риски и т.п. устранить с помощью калиброванного прутка не разрушая азотированного слоя. Появление значительной особенно односторонней неплотности, расклепывание и "загитивание" металла являясь неустраняемыми дефектами.

3.8. Осмотреть седла клапанов. Трещины, выпрессовка, ослабление посадки седла не допускаются. Дефектные детали заменить.

Посадку седел проверить легким обстукиванием; при плотной посадке двух от удара по седлу будет таким же, как от удара по корпусу.

Показателями выпрессовки седла при осмотре являются: изменение его установок, а если седло вновь приняло исходное положение — нарушение чеканки и значительное, в особенности, одностороннее расклевывание угловатой поверхности.

Для клапанов, у которых наружная цилиндрическая поверхность седла выступает над поверхностью корпуса, образуя кольцевую выемку, рекомендуется также проверка плотности посадки седла поливом керосина.

При замене использовать седла с увеличенным посадочным диаметром или наплавить наружную посадочную поверхность седла с последующей термической и механической обработкой по технологии ДМЗ.

3.9. Очистить поверхность парового сита. Осмотреть паровое сито, устранить забоины, заусенцы и т.п. Трещины выдрать и заварить по технологии, согласованной с ДМЗ, восстановить задвиженне ст-

ДМЗ.  
ВсМ.  
Полл.

Турбина ТТ-80-130 МЗ

версия. Разрывы и вырывы участков сита не допускаются, дефектные сита заменить.

3.10. Проверить и подготовить к сборке детали уплотнения крышки клапана автоматического затвора ЦВД.

3.10.1. Подготовить детали к контрольной сборке:

- проверить поверхности клинового уплотнительного кольца и сопрягаемые поверхности крышки и корпуса зачистить, устранить задиры, заусенцы и т.п.

- проверить поверхности "под ключ", при необходимости, припилить прямоугольные грани, устранить заборны, заусенцы и т.п.

3.10.2. Произвести контрольную сборку, согласно указаниям в маршрутных картах, замерить установочные размеры и ход клапана;

- по вышесказанным замерам определить допускаемое изменение размеров уплотнительного кольца, при выходе установочных размеров за пределы допуска. Кольцо изменить.

3.10.3. Произвести пригонку уплотнительного кольца в сопрягаемым поверхностям крышки и корпуса, выдержав заданные установочные размеры. Пригонку вести за счет изменения размеров уплотнительного кольца: на крышке и в корпусе допускаются, как правило, только зачистка поверхностей.

Прилегание должно составлять не менее 75% от всей площади и распределяться равномерно, при этом шаг 0,05 мм не проходит.

3.11. Дополнительная заборя между штоками и втулками клапанов определить после зачистки поверхностей замерами диаметров штока и втулок в верхнем и нижнем сечении.

Окончательную проверку проихвести проходным калибром, диаметр которого равен:

$$\text{отв} - (0,04 + 0,06), \text{ мм}$$

где отв - номинальный диаметр отверстия, длина калибра равна суммарной длине всех втулок. При необходимости, произвести допильную обработку отверстий до размера по чертежу.

3.12. Осмотреть поршневые кольца регулирующих клапанов.

Проверить упругость; свободный диаметр после скатки и после разведения кольца при нагревании должен остаться без изменения.

Проверить прилегание колец к поверхности корпуса; установить кольцо без перекоса в расточку корпуса (дукен) в зоне рабочих перемещений, проверить прилегание. Шаг 0,03 мм не проходит. Проверить свободное перемещение колец в пазах, при необходимости, произ-

440  
взам.  
Подл.

## Турбина ТТ-80-130/МЗ

вести пригонку, кромки выдерживать острыми. Замерить осевые зазоры между кольцом и стенкой паза. Проверить взаимное прилегание замковых частей, при необходимости, пришабровать.

### 4. СВЕРКА И УСТАНОВКА.

4.1. Сборку узлов парораспределения, при отсутствии специальных указаний, следует проводить в строгом соответствии с маркировкой.

4.2. При подготовке узлов и деталей к сборке и установке, необходимо:

- виннуть пробки, снять защитные крышки;
- проверить чистоту поверхностей, особенно, внутренних полостей и сверлений; при необходимости, очистить от следов загрязнений и пыли;
- все внутренние полости и уплотнительные поверхности продувать сжатым воздухом или прогревать чистыми подогретыми сафлутками, при изменении пакли и ветоши не допускаются.

4.3. Паронитовые прокладки, предусмотренные по чертежу, следует ставить без применения уплотняющих веществ; перед установкой поверхности нагреть сухим графитом, край прокладки не должен доходить на 2...5 мм до внутренних краев уплотнительных плоскостей.

4.4. Перед сборкой, детали шарнирных соединений и подшипников нагреть сухим дисульфидомolibденом; резьбовые элементы крепежа и уплотнительные поверхности паровых полостей смазать специальной смазкой.

Допускается применение следующих смазок:

а) дисульфидомolibденовой смазки (дисульфидомolibден - 54%, глицерин - 46% по весу);

б) гексагонального нитрида бора, по инетрукции № 0713.021.ЛМЗ. Штоки клапанов перед установкой нагреть сухим графитом.

4.5. При соединении трубопроводов необходимо проверить, чтобы они не имели нагтов, которые могут вызвать перекос установленных узлов и появление неплотностей во время эксплуатации. Трубопроводы, имеющие увеличенные нагты и перекосы необходимо исправить или заменить.

Дубл.																				
Взам.																				
Повл.																				

381400.466.01102.00034 1 1

Разраб.	Старицын	Старицын	ЦКБ	Турбина	
Провер.	Крахин	Тяпки	Союзэнергоремонт	НТ-80-130 ЛМЗ	381400.466.42102.00034

Н. контр. Парораспределение

Q	НПП	Обозначение ДСЕ	Кол.	Наименование ДСЕ	КП
T	Опер.	Обозначение ТО		Наименование ТО	
T 01		черт. ДЭР Т-245-000	I	Ванна для промывки деталей;	
02					
03		черт. ДЭР Т-242-000	I	Момент для шести регулирующих клапанов;	
04					
05		Рибинский завод гидро-	I	Столик окладной двухвысотный 900x740x1200;	
06		механизации			
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Аудит  
взят  
подл.

381400.466.01102.00034

1

9

Разработ. Старлицын  
Провер. Крахин

*С. Старлицын*  
*Крахин*

ЦКБ  
Союзэнергоремонт

Турбина  
ПТ-80-130 ЛМЗ

381400.466.42102.00034

Н. контр.

Парораопределение

С	НПП	Обозначение ДСЕ	Кол.	Наименование ДСЕ	КП
Т	Опер.	Обозначение ТО		Наименование ТО	

Т 01				ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	
02					
03		УСК-0,32-1/1000	1	Строп $\varnothing$ 6,3;	
04		УСК-0,5-1/1000	2	$\varnothing$ 8,5;	
05		УСК-0,8-1/2000	2	$\varnothing$ 11,5;	
06		УСК-1,6-1/4000	2	$\varnothing$ 15;	
07		ГОСТ 19444-73			
08					
09				РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ	
10					
11		черт. ХФ ЦКБ ПТ-800-247	1	Головка для хонингования отверстий $\varnothing$ 35...40;	
12		РТ-800-248	1	" " " " $\varnothing$ 50...55;	
13		РТ-300Л-181	1	" " " " $\varnothing$ 32...34;	
14		РТ-200-244	1	" " " " $\varnothing$ 46...49;	
15		РТ-800-230	1	" " " " $\varnothing$ 40...44;	
16					

Дубл.  
Взам.  
Подл.

381400.468.01102.00034.

2

Турбина  
ИТ-80-130 ЛМС

381400.468.42102.00034

С	НПЛ	Обозначение ДСЕ	Наименование ДСЕ	КП
Т	Дпер.	Обозначение ТО	Наименование ТО	
Т 01			СЛЕЗАРНО-МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	
02				
03		БН	Брусок шлифовальный;	
04		Бкр ГОСТ 2456-75		
05				
06		изготовить по месту	Выколотка медная $\phi$ 5/30;	
07				
08		ГОСТ 7211-72	Зубило 20x60°;	
09				
10		ГОСТ 7213-72	Карнер $\phi$ 3;	
11				
12		ГОСТ 15999-70	Клейма буквенные и цифровые $h=5$ ;	
13				
14		7811-0021 СЛX9	Ключ гаечный двусторонний 12x14;	
15		7811-0464 СЛX9	13x17;	
16		7811-0024 СЛX9	19x22;	
17		7811-0026 СЛX9	24x27;	

80

Инструмент

12

Дубл.  
Взам.  
Подл.

381400.466.01102.00034

5

Туромва  
ИТ-80-130 ЛМЗ

381400.466.42102.00034

С	НПП	Обозначение ДСЕ	Наименование ДСЕ	КП
Т	Опер.	Обозначение ТО	Наименование ТО	
		Кол.		
01		78II-0042 СІХ9	2 Ключ гаечный двусторонний 30x32;	
02		78II-0044 СІХ9	2 17 36x41;	
03		78II-0046 СІХ9	2 18 46x50;	
04		78II-0048 СІХ9	2 19 55x60;	
05		78II-0049 СІХ9	2 20 65x70;	
06		78II-0050 СІХ9	2 75x80;	
07		ГОСТ 2839-80		
08				
09		черт. ХаЭР Т-598	1 Ключ односторонний S=50;	
10				
11		ГОСТ 10684-75	2 Круг войлочный 300-25;	
12				
13		3563.СТ.ІВШ	1 Круги шлифовальные, набор;	
14		60x20x20		
15		3563.СТ.ІВШ	1	
16		80x20x20		
17		3563.СТ.ІВШ	1	

30

Инструмент

13

Дубл.  
Взам.  
Подл.

381400.466.01102.00034

4

Гуронна  
ПТ-80-130 ЛМЗ

381400.466.42102.00034

С	НПП	Обозначение ДСЕ	Наименование ДСЕ	КП
Т	Опер.	Обозначение ТО	Наименование ТО	
I 01		100x20x20	Круги шлифовальные;	
02		3563.СТ.1БШ	—	
03		125x20x32	—	
04		3563.СТ.1БШ	—	
05		150x25x32	—	
06		3525.СТ.1БШ	—	
07		60x20x20	—	
08		3525.СТ.1БШ	—	
09		80x20x20	—	
10		3525.СТ.1БШ	—	
11		100x20x20	—	
12		3525.СТ.1БШ	—	
13		125x20x32	—	
14		3525.СТ.1БШ	—	
15		150x25x32	—	
16		3580.СТ.1БШ	—	
17		100x20x20	—	

ВО

Инструмент

14









Дудл.  
Взам.  
подл.

381400.466.01102.00034

9

Турбина

ПТ-80-7-18 ВМЗ

381400.466.42102.00034

С	МП	Обозначение АСБ		Наименование АСБ	КП
Т	Опер	Обозначение ТО	кол	Наименование ТО	
Т01					
02		черт. ДЭР ТР-14-500	8	Крышка внутренняя для клапанов;	
03		черт. ДЭР ТР-14-500	8	Крышка наружная для клапанов;	
04					
05		черт. ДЭР Т-4Г7-000-000	1	Машина пневматическая запорная;	
06					
07		черт. ДМКБ П-300-194	10	Пробки для герметизации отверстий;	
08					
09		черт. Львов ДР Т-510	1	Резак воздушно-дуговой;	
10					
11		черт. ДЭР ТР-12-00	1	Строн специальный для сдвига клапана автозатвора;	
12					
13		черт. ДМКБ ТО-4Н-14	1	Электронагреватель;	
14		ТЭН-85			
15					
16					
17					

Дубл.  
взам.  
подл.

381400.466.01102.00034 / 2

Разраб. *Старицын*  
Провер. *Крохин*

ЦКБ  
Солдэнергоремонт

Турбина  
ПТ-80-130 ЛМЗ

381400.466.42102.00034

Н.контр.

Парораспределение

С	НПП	Обозначение АСЕ		Наименование АСЕ	КП
Т	Опер	Обозначение ТО	Кол.	Наименование ТО	
01		черт. № ЦКБ ПТ-200-235	1	Калибр для проверки прямолинейности отверстий, $\phi$ 34;	
02			1	$\phi$ 36;	
03			1	$\phi$ 40;	
04			1	$\phi$ 45;	
05					
06		ГОСТ-427-75	1	Линейка измерительная $L=300$ ;	
07			1	$L=500$ ;	
08			1	$L=1000$ ;	
09					
10		МК-25-1	1	Микрометр;	
11		МК-50-1	1		
12		МК-75-1	1		
13		МК-125-1	1		
14		МК-175-1	1		
15		МК-275-1 ГОСТ6507-78	1		
16					

Дюбл.  
Взм.  
Подл.

381400.486.01102.00034

2

Гурбина  
ИТ-80-130 ЛМЗ

381400.486.42102.00034

с	нп	Обозначение ДСБ	Наименование ДСБ	КЛ
т	опер	Обозначение ТО	Наименование ТО	
01		НИ-10-50	Индикаторный;	
02		НИ-18-35		
03		НИ-50-100 ГОСТ 868-62		
04				
05		НИ-75-600 ГОСТ 10-75	Микрометрический;	
06				
07		ИГ-320 ГОСТ 162-80	Глубиномер;	
08				
09		ИР-3400 ГОСТ 164-73	Рейсмасс;	
10				
11		ИЦ-1-12520,05	Циркуль;	
12		ИЦ-1-320-0,10		
13		ГОСТ 166-80		
14				
15		ГОСТ 882-75	Набор щупов № 1, № 2, кл. В;	
16				
17				

4451									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

38400.466.01102.00034 1 6

Разраб	Сторицын	С.В.Воробейчик	ЦКБ	Турбина	
Провер.	Крохин	Т.К.	Союзэнергоремонт	ПТ-80-130 ЛМЗ	38400.466.43102.00034

Н. контр. ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Номер операции	Обозначение	Наименование	Единица величины	Кол-во материала
	Листы ГОСТ 19903-74	Металлы		
	Ст.3 ГОСТ 380-71	Сталь углеродистая тонколистовая	кг	2
	$\delta = 0,05 \dots 0,20$ /через 0,05/			
	Лист ГОСТ 19904-74	Сталь легированная тонколистовая	кг	1
	Ст 12X13 ГОСТ 5632-72			
	$\delta = 1,0 \dots 3,0$ /через 0,5/			
	Шестигранник ГОСТ 2879-69	Сталь углеродистая шестигранная	кг	2
	Ст.20 ГОСТ 1050-74			
	$\delta = 17 \dots 55$			
	Круг ГОСТ 2590-71	Сталь углеродистая круглая	кг	2
	Ст.3 ГОСТ 380-71			
	$\emptyset/4 \dots \emptyset 20$ /через 2/, $\emptyset 30$			
	Круг ГОСТ 3282-74	Проволока стальная низкоуглеродистая	кг	3
	Ст.3 ГОСТ 380-71			

Дир.																				
Взам.																				
Подл.																				

38400.466.01102.00034 2

Турбина  
ПТ-80-130 АМЗ

38400.466.43102.00034

Номер операции	Обозначение	Наименование	Единица величины	Количество материала
	Ø2,0...Ø7,0 /через 1,0/			
	Круг ГОСТ 48143-72	Проволока стальная легированная	кг	1
	Ст.3 ГОСТ 380-71	Балки двутавровые	кг	10
	№ 10...20 ГОСТ 8239-72			
	Ст.3 ГОСТ 380-71	Швеллеры	кг	20
	№ 10, 16, 20 ГОСТ 8240-72			
	Ст.3 ГОСТ 380-71	Сталь угловая равнополочная	кг	20
	Уголок ГОСТ 8509-72			
	50x50			
	Ст.20 ГОСТ 1050-74	Трубы бесшовные горячекатаные	кг	20
	АНО-6 ГОСТ 9487-75	Электроды сварочные	кг	3
	АНО-3 / АНО-4 /		кг	5
	УОНИ 13/41		кг	1
	УОНИ 13/53		кг	3
	ТМЛ-3 ГОСТ 10052-75		кг	3
	ЦП-39		кг	5

ВМ

25

Дубл.																			
Взам.																			
Подл.																			

381400.466.01102.00034 3

Турбина  
ПТ-80-130 ЛМЗ 381400.466.45102.00034

Номер операции	Обозначение	Наименование	Единица величины	Количество материала
	ЭИ-395/9 ТУ.5.965-4040173	ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ	кг	20
	ИИ-25 ГОСТ 10052-75		кг	5
	ИТ-15		кг	2
	ГОСТ 897-67	Шпильки	кг	1
	2,0...8,0 / 40,0...100,0/ ГОСТ 20707-75	Лента медная	кг	1
	$\delta = 1,0...1,5$			
	ГОСТ 4960-68	Порошок мелкий	кг	2
	ГОСТ 5555-67 $\varnothing 1,0...4,0$	Проволока свинцовая	кг	1
	ГОСТ 3640-75	Цинк	кг	1
	ПОС-40 ГОСТ 1499-70	Припой оловянно-свинцовый	кг	0,5
	Б83 ГОСТ 1320-74	Баббит	кг	2
	ГОСТ 300-60	Олово	кг	0,5
		РЕЗИНОВЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
	ГОСТ 12855-67	Резина листовая техническая	кг	2
	ГОСТ 9356-60	Рукав резиновый для газосварки и резки	м	12

ВМ 24

Дубл.  
Взам.  
Подл.

381400.466.01102.00034 4

Турбина  
ПТ-80-130 ЛМЗ 381400.466.43102.00034

Номер операции	Обозначение	Наименование	Единица величины	Количество материала
		БУМАЖНЫЕ И ТИКСИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
	$\delta=1,0...3,0$ /через 0,5/ ГОСТ 9347-74	Картон прокладочный	кг	2
	ГОСТ 597-73	Бумага чертежная	м <sup>2</sup>	3
	ГОСТ 6418-67	Войлок технический грубошерстный	кг	1
	ГОСТ 286-72	Войлок технический тонкошерстный	кг	1
	ГОСТ 483-75	Канат пеньковый	кг	5
	ГОСТ 9858-61	Ткани хлопчатобумажные технические	м МК	20
	ГОСТ 5354-75	Ветошь обтирочная	кг	20
	ГОСТ 5679-74	Вата хлопчатобумажная	кг	3
		ЛАКИ, КРАСКИ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ХИМИКАТЫ.		
	ГОСТ 19151-73	Сурик свинцовый	кг	2
	ГОСТ 13483-68	Ультрамарин синий сухой	кг	1
	МЛ-12 ГОСТ 9754-76	Эмаль	кг	3
	ГОСТ 901-71	Лак бакелитовый	кг	2
	ГОСТ 190-68	Олифа оксоль	кг	2
	ГОСТ 6823-54	Глицерин	кг	2

ВМ



Дубль  
взам.  
Подл.

381400.466.01102.00034 6

Турбина  
ПТ-60-130 ЛМЗ

381400.466.43102.00034

Номер опера- ции	Обозначение	Наименование	Едини- ца вели- чины	Кали- чество мате- риала
		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ.		
	-40,0...50,0 ГОСТ 8485-66	Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	0,2
	ГОСТ 9463-72	Лесоматериалы круглые	м <sup>3</sup>	0,2
	ГОСТ 78-65	Шпалы деревянные	шт.	10
	ГОСТ 6983-54	Прессшная	кг	2
	ГОСТ 3916-69	Фанера клееная	м <sup>3</sup>	0,5
		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		
	ГОСТ 6102-67	Ткань асбестовая	кг	2
	ГОСТ 2350-53	Картон асбестовый	кг	2
	ГОСТ 481-71 <del>КШТХБММММММММ</del> =0,5;0,8;1,0...2,5	Каронит вальмовочный	кг	5
	М 0; 2;...5; ГОСТ 5009-75	Шкурка шлифовальная на тканевой основе	м	20
	ГОСТ 8429-69	Бура техническая	кг	0,2
		Смазка дисульфитмолибденовая	кг	5
	ГОСТ 5279-74	Грелит кристаллический серебрянный /литейный/	кг	2
	ГОСТ 12085-73	Мел природный комовый или молотый	кг	2
	ТУ-6-15-439-75	Клей силикатный	кг	0,3



Дубл. \_\_\_\_\_  
 Взам. \_\_\_\_\_  
 Подл. \_\_\_\_\_

381400.466.01102.00034 2

Турбина  
 ПТ-80-130 ДМЗ 381400.466.50102.00001

А	Цех	Уч.	РН	Опер.	Код	наименование операции	Обозначение документа									
							СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИ	ЕН	ОП	Кшт.	Тр.з.
Б	Код наименования оборудования						Обозначение код									
КТМ	Наименование детали, единицы или материала						ОПП	ЕВ	ЕН	КН	Н.р.сх					
Б 01	-	-	-	-	-	-	сл.	5,3	-	1,1	1	-	-	-	-	4
О 02	Очистить узлы и детали, промыть их в керосине, протереть и продуть. Контроль мастера.															
Т 03	Т-245-000 ванна; Т-4П-000-000 машина пневм.; Щетка мет.; Луца ЛПТ-4 <sup>х</sup> ;															
04																
А 05	-	-	-	020	-	дефектация	ТИ	п.3.6								
Б 06	-	-	-	-	-	-	сл.	5,3	-	1,1	1	-	-	-	-	6
О 07	Проверить подшипники качения. При обнаружении дефектов подшипники заменить. Контроль мастера.															
Т 08	Т-498 шаберодержатель ; Т-519 пластина ; Микрометр МК-100-1, МК-125-1, МК-150-1, МК-175-1;															
09	Нутромер НИ-600; Набор щупов № 2, кл. 1;															
10																
А 11	-	-	-	0,25	-	проверочная	ТИ	п.3.3								
Б 12	-	-	-	-	-	-	сл.	5,3	-	1,1	1	-	-	-	-	4
О 13	Проверить и смонтировать крепеж. Проверить отверстия в деталях под крепеж. При необходимости															
14	исправить резьбу. Контроль мастера.															
Т 15	Ключи 12 x 14 ... 75 x 80; Отвертка в=9, в=10; Напильники, набор; Напильники, набор;															
16																
А 17	-	-	-	030	-	дефектация	ТИ	п.3.3;	КЭ.381400.466.20102.00001; КЭ 381400.466.							

Дубл.  
Взам.  
Подп.

381400.466.01102.00034

3

Турбина  
ПТ-30-130 ЛМЗ

381400.466.50102.00001

А	Цех	Уч	РМ	Опер	Код, наименование операции	Обозначение документа														
						СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОМД	ЕН	АП	Кшт.	Тп.з	Тшт.				
Б	Код наименование оборудования					Обозначение, код														
К/М	Наименование детали, единицы или материала					ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	и.р.с.х.										
01	20102.00002;																			
Б02	-					сл.	5,3	-	1,1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
003	Осмотреть кулачковые вали, оси рычагов и роликов; проверить состояние рабочих поверхностей кулаков и роликов, опорных поверхностей шеек валов и осей. Проверить надежное крепление и стопорение кулаков и других деталей. Устранить обнаруженные повреждения. Трещины недопустимы. Дефектные детали заменить.																			
04																				
05																				
06	Контроль мастера.																			
Т07	Т-519 пластины; Т-498 шаберодержатель; Напильники, набор;																			
08																				
А09	-	-	-	035	дефектация															
Б10	-					сл.	5,3	-	1,1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
011	Проверить состояние поверхностей зацепления шестерни и зубчатой рейки. Трещины, выкрашивание зубьев недопустимы. Поверхностные дефекты (риски, натир и т.п.) исправить слесарной пригонкой. Проверить детали каретки. Контроль мастера.																			
12																				
13																				
Т14	Напильники, набор; Надфили, набор; Отвертка в=9, в=10; Т-519 пластины; Т-498 шаберодержатель;																			
15																				
А16	-	-	-	040	контрольная	КЭ 381400.466.20102.00001; КЭ 381400.466.20102.00002;														
17	-					сл.	5,3	-	1,1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

МК/КТП

Дефектация и ремонт кулачково-распределительного устройства

30

Дубл.  
Взам  
Подп.

581400.466.01102.00034

4

Турбина  
ПТ-80-130 ЛМЗ

581400.486.50102.00002

А	Цех	Уч	РМ	Опер	Код	наименование	операции	Обозначение документа									
								СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тнз
Б	Код наименования оборудования						Обозначение, код										
К/Им	Наименование детали, ее единицы или материала						ОПП	ЕВ	ЕН	КН	Н.р.сх						
001	Проверить зазоры по опорным узлам. При необходимости, обеспечить зазоры за счет пригонки упорных и																
02	уплотнительных колец. Контроль мастера.																
T03	Строп $\phi$ 6,3/3000; Ключи: 12x14 ... 75x80; Молоток 0,4 кг; Отвертка в=9; в=10; Кувалда с мягким бой-																
04	ком; Набор шупов № 1, № 2 кл. 1;																
05																	
A06	-	-	-	045	подготовка		ТИ п.4.2;										
B07							-	сл.	5,3	-	1,1	1	-	-	-	-	1
008	Подготовить детали к сборке: проверить частоту поверхностей, протуть, протереть. Резьбовые и трущие-																
09	ся поверхности смазать смазкой. Контроль мастера.																
T10	Щетка металл.; Т-417-000-000 машина пневм.;																
11																	
A12	-	-	-	050	сборка.		КЭЗ81400.466.20102.00001; КЭЗ81400.466.20102.00002;										
B13							-	сл.	5,3	-	1,1	1	-	-	-	-	9
014	Собрать кулачково-распределительное устройство. Проверить легкое преворачивание всех валов (от руки).																
15	При сборке проверить зазоры и установочные размеры. Контроль мастера.																
T16	Строп $\phi$ 6,3/3000; Ключ одностор. 50; Ключи 12x14 ... 75x80; Отвертка в=9; в=10; Молоток 0,4кг; Кувалда																
17	с мягким бойком; Набор шупов №1; №2 кл. 1;																

МК/КТП Дефектация и ремонт кулачково-распределительного устройства

31



Дубл.  
Взам  
Подл.

381400.466.01102.00034 • 2

Турбина  
ПТ-80-130 ЛМЗ

381400.466.50102.00002

А	Цех	Уч.	РМ	Опер	Код	наименование	операции	Обозначение документа							
								СМ	Проф	Р	УТ	КР	КОМД	ЕН	ОП
Б	Код наименование оборудования						Обозначение код								
КТМ	Наименование детали, сб. единицы или материала						Обозначение код								
								ОП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.р.сх.			
Т 01						Ключ спец. 55,65; Кувалда 4 кг;									
02															
А 03	-	-	-	020		снятие клапана	ТД п.2.2;								
Б 04							сл. 5.3 - I, I I							2	
О 05						Застропить клапан с крышкой паровой коробки, снять, установить на ремонтной площадке. Контроль									
06						мастера.									
Т 07						Строп 615/3000;									
08															
А 09	-	-	-	025		заключительная									
Б 10							сл. 5.3 - I, I I							I	
О 11						Закрыть отверстия пробками и защитными крышками. Скомплектовать крепеж.									
Т 12						ТР-14-300 крышка ; Т-14-500 крышка; РТ-800-194 пробки;									
13															
14															
15															
16															
17															

МК /ХТП

Снятие бокового регулирующего клапана ПВД.



Д.ч.дл.			
Взам.			
Подл.			

381400.466.01102.000034

2

Турбина  
ПТ-80-130 ЛМЗ

381400.466.50102.00003

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код	наименование операции	Обозначение документа							
							СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОДА	ЕН	ОП
Б	Код наименования оборудования					Обозначение код								
КТМ	Наименование детали, сборки или материала													
							ОП	ЕВ	ЕН	КМ	Н.рост.			
01														
А 02	-	-	-	020		заключительная								
Б 03														
О 04						Закреть отверстия пробами и защитными крышками. Скомплектовать крепеж.								
Т 05						ТР-14-300 крышка; Т-14-500 крышка; РТ-800-194 пробы;								
06														
07														
08														
09														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														

МК/КТЛ

Снятие верхнего регулирующего клапана ПРЛ

Дубл.  
Взос.  
Подл.

381400.466.01102.00034

1

1

Разроб. Старицын В. Вайсман  
Пробер. Крохин

ЦКБ  
Союзэнергоремонт

Турбина  
ПТ-80-130 ЛМЗ

381400.466.50102.00004

Н контр. Парораспределение

А	Цех	Уч.	РН	Опер.	Код наименования операции	Обозначение документа														
						СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт	Тп з.	Тшт.				
Б	Код, наименование оборудования					Обозначение код														
К/М	Наименование детали, единицы или материала					Обозначение код														
						ЕН	ОП	Кшт	Тп з.	Тшт.	Н.р.г.									
А 01	-	-	-	005	контрольная															
Б 02						сл.	5,3	-	I, I	I										I
О 03	Проверить маркировку зацепления рейки с шестерней распределительного устройства. Проверить маркировку																			
04	деталей. Замерить установочные размеры.																			
Т 05	Клейма букв, и цифр. $h = 5$ ; Молоток 0,4 кг;																			
06																				
А 07	-	-	-	010	разборка															
Б 08						сл.	5,3	-	I, I	I										6
О 09	Отсоединить стяжки талрепов, отболтить крышку паровой коробки.																			
Т 10	Ключ спец. 55, 65; Кувалда 4 кг;																			
11																				
А 12	-	-	-	015	снятие клапана															
Б 13						сл.	5,3	-	I, I	I										I
14	Застроить клапан с крышкой паровой коробки, снять, установить на ремонтной площадке. Контроль																			
15	мастера.																			
Т 16	Стрелка 15/3000;																			
МК/КТП	Снятие перегрузочного клапана.																			

Дубл. \_\_\_\_\_  
 Взам. \_\_\_\_\_  
 Подп. \_\_\_\_\_

381400.466.01102.00034 1 2

Разраб. *Старицын С.В.* ЦКБ Турбина  
 Провер. *Крохин* Союзэнергоремонт ПТ-80-130 ДМЭ  
 381400.466.50102.00005

Н. контр. Парораспределение

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код	наименование операции	Обозначение документа										
							СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	АП	Кшт	Тп.з.	Тшт.
Б	Код, наименование оборудования						СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	АП	Кшт	Тп.з.	Тшт.
КТМ	Наименование детали, единицы или материала						Обозначение, код					АПП	ЕВ	ЕН	КН	Н. расх.	

A01	-	-	-	005		разборка	КЭ381400.466.20102.00003; КЭ381400.466.20102.00004;										
02	КЭ381400.466.20102.00005;						ТИ разд. 3;										
B03	-	-	-	-	-	-	-	сл.	5,3	-	I, I	I	-	-	-	-	2
004	Отсоединить шток клапана от рамки. Отболтить корпус колонки от крышки паровой коробки. Контроль																
05	мастера.																
T06	Ключи 32x34, 55x60; Молоток 0,4 кг; Плоскогубцы L = 200;																
07																	
A08	-	-	-	010		снятие колонки											
B09	-	-	-	-	-	-	-	сл.	5,3	-	I, I	I	-	-	-	-	I
010	Застропить колонку клапана, снять с крышки паровой коробки, установить на ремонтной площадке;																
11	Контроль мастера.																
T12	Строп $\delta$ П, 5/3000;																
13																	
A14	-	-	-	015		разборка колонки	КЭ381400.466.20102.00003; КЭ381400.466.20102.00004;										
15	КЭ 381400.466.20102.00005;																
B16	-	-	-	-	-	-	-	сл.	5,3	-	I, I	I	-	-	-	-	4

МК / КТП Разборка регулирующего клапана ЦВЛ. 38

Дубл.  
Взом.  
Подл.

381400.466.01102.000054

2

Турбина  
ПТ-30-130 ЛМЗ

381400.466.50102.000055

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код	Обозначение документа									
						Код	наименование	оборудования	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН
Б	Наименование детали, единицы или материала					Обозначение, код									
К/м						ОПП	ЕВ	ЕН	КН	Н.р.с.х.					
001	Разобрать колонку клапана, снять пружину, рычаги, рамку с сопряженными деталями. Контроль мастера.														
Т02	Строп $\phi$ 8,5/3000; Выколотка меди. $\phi$ 40; Ключи 20x24, 27x30, 75x80; Молоток 0,4 кг; Отвертки в=9,														
03	в = 18;														
04															
А 05	-	-	-	020	Снятие крышки										
Б 06						сл.	5,3	-	1,1	1	-	-	-	-	1
07	Застропить крышку паровой коробки, снять со штока клапана, установить на ремонтной площадке. Контроль														
08	мастера.														
Т 09	Т-242-000 документ; Строп $\phi$ 11,5/3000;														
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															

МК/КТП

Разборка регулирующего клапана ПВЛ.

39

Дубл.  
Взам.  
Подл.

381400.466.0102.00034 1 2

Разработ: Старицын С.В.  
Провер: Крохин  
ЦКБ Турбина ПТ-80-130 ЛМЗ  
Союзэнергоремонт 381400.466.50102.00008

И.контр. Парораспределение

А	Цех	Уч	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа									
						СМ	Прфф.	Р	УТ	КР	КОКА	ЕН	ОП	Кшм	Тп.з.
Б	Код, наименование оборудования														
К/М	Наименование детали, единицы или материала					Обозначение код									
						ОП	ЕВ	ЕН	КН	Н.р.с.х.					

А 01 - - - 005 разборка КЭ381400.466.20102.00008

Б 02 - - - - сл. 5,3 - I, I I - - - - 2

О 03 Отсоединить шток клапана от рамки. Отболтить корпус колонки от крышки паровой коробки.

Т 04 Ключи 32x36, 55x60; Молоток 0,4 кг; Плоскогубцы L=200;

05

А 06 - - - 010 снятие колонки

Б 07 - - - - сл. 5,3 - I, I I - - - - I

О 08 Застрогать колонку клапана, снять с крышки паровой коробки, установить на ремонтной площадке. Контроль

09 мастера.

Т 10 Строп  $\phi$  II, 5/3000;

11

А 12 - - - 015 разборка клапана КЭ381400.466.20102.00008;

Б 13 - - - - сл. 5,3 - I, I I - - - - 4

О 14 Разобрать колонку клапана, снять пружину, рычаги, рамку с сопряженными деталями.

Т 15 Выколотка меди.  $\phi$  40; Ключи 20x24, 27x30, 75x80; Молоток 0,4 кг; Отвертки  $r=9$ ,  $r=18$

16

МК / КТП Разборка перегрузочного клапана. 10

Дубл.  
Взам.  
Подл.

381400.466.01102.00034

2

Турбина  
ПТ-80-130 ЛМЗ

381400.466.50102.00008

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код	наименование	операции	Обозначение документа									
								СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Т.п.з.
Б	Код наименование оборудования						СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Т.п.з.	Тшт.
001	-	-	-	020		снятие крышки											
002								сл.	5,3	-	I,I	I	-	-	-	-	I
003	Застропить крышку паровой коробки, снять со штока клапана, установить на ремонтной площадке.																
04	Контроль мастера.																
005	Т-242-000-ложемент; Строн $\phi$ II, 5/3000;																
06																	
07																	
08																	
09																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	

МК / КТП

Разборка перегрев зочного клапана.

41

Дубл.  
Взам.  
Подл.

381400.466.01102.00034 / 6

Разраб. *Старицын С. В.* ЦКБ Турбина  
 Провер. *Крохин* Союзэнергоремонт ПТ-80-130 ЛМЗ 381400.466.50102.00007

Н.контр. Парораспределение

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа									
						СТ	Проф	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт	Тп.з.
Б	Код, наименование оборудования					Обозначение код									
КТМ	Наименование детали сд. единицы или материала					Обозначение код									

А 01	-	-	-	005	Очистка деталей	КЭ381400.466.20102.00003; КЭ381400.466.20102.00004;									
02	КЭ381400.466.20102.00005;					ТИ разд.3;									
Б 03	-	-	-	-	-	сл.	5,3	-	I, I	I	-	-	-	-	I
О 04	Очистить узлы и детали, продуть внутренние полости и отверстия, проверить чистоту поверхностей.														
05	Контроль мастера.														
Т 06	Щетка металлическая; Т-417-000-000 машина пневм.;														
07															
А 08	-	-	-	010	контрольная										
Б 09	-	-	-	-	-	сл.	5,3	-	I, I	I	-	-	-	-	I
О 10	Осмотреть детали на отсутствие трещин, дефектные детали заменить. Проверить рабочие поверхности,														
11	устранить задиры, заусенцы и забоины. Контроль мастера.														
Т 12	Строп $\phi$ 6,3/3000; Лампа переносн. 36 В; Нажимли. набор; Нажильники. набор; Т-519 пластина;														
13	Т-498 шаберодержатель; Луна ЛШ-4 <sup>х</sup> ;														
14															
А 15	-	-	-	015	проверочная	КЭ381400.466.20102.00003; КЭ381400.466.20102.00004;									
16	КЭ 381400.466.20102.00005;					ТИ п.									

Дубл.  
Взам.  
Подл.

381400.466.01102.00004. 2

Турбина  
ПТ-80-130 ЛМЗ

381400.466.50102.00007

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код	наименование операции	Обозначение документа							
							СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП
Б	Код, наименование оборудования						Обозначение код							
К/М	Наименование детали, единицы или материала						Обозначение код							
							ОП	ЕВ	ЕН	КН	Н.р.сх.			
Б 01														
О 02														
03														
04														
Т 05														
06														
А 07				020		проверочная								
Б 08														
О 09														
Т 10														
11														
А 12				025		проверочная								
Б 13														
О 14														
15														
16														
17														

МК/КТП дефектация и ремонт регулирующего клапана ЦВД.



Дубл.  
Взам.  
Подп.

381400.466.01102.00054 4

Турбина

381400.466.50102.00007

ИТ-30-130 ДМЗ

А	Цех	Уч	РМ	Опер.	Код наименования операции	Обозначение документа										
						СМ	Проф	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Трз.	Тшт.
Б	Код наименования оборудования					Обозначение кода										
К/М	Наименование детали, единицы или материала					СМ	Проф	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Трз.	Тшт.
						Обозначение кода						ОП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.рост.
001	Осмотреть поршневые кольца. Проверить упругость поршневых колец, свободу перемещений в парах и приле-															
02	гание к стенкам клапана, выполнив необходимую контрольную сборку. Выполнить на клапане № 2. Контроль															
03	мастера.															
Т 04	Набор шупов № 2, кл. I;															
А 05	-	-	-	045	ремонт рамки											
Б 06									сл. 5,3	-	I, I	I	-	-	-	I
007	Обеспечить свободное перемещение рамки в корпусе колонки, при необходимости, шлифовать до восстанов-															
08	ления вазора. Проверить детали соединения рамки со штоком клапана. Произвести необходимую пригонку.															
09	Контроль мастера.															
Т 10	Круг шлиф. $\phi$ 150; Напильн. комплект; Напильники, комплект; Ключи 14x17, 22x24, 55x60; Микрометр															
11	МК-275-I; Нутромер НМ 75-600;															
12																
А 13	-	-	-	050	ремонт пружин											ТИ п.3.5;
Б 14									сл. 5,3	-	I, I	I	-	-	-	I
015	Осмотреть пружины на отсутствие трещин, измерить свободную длину. При наличии дефектов пружину заме-															
16	нить. Контроль мастера.															
Т 17	Линейка измерительная L = 500; Лупа ШП-4x ; Штагенрейсмасс ШР-I-400;															

МК / КТП

дефектная и ремонт регулируемого клапана ИВЛ.



Дубл.  
Взам.  
Подл.

381400.466.01102.00034 6

Гуркина

381400.466.50102.00007

ПТ-80-130 ЛМЗ

К/ТМ	Цех	Уч	РМ	Опер	Код	наименование операции	Обозначение документа								
							СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОНД	ЕН	ОП	Кшт.
						Код наименования оборудования	Обозначение, код			ОП	ЕВ	ЕН	КИ	н.расх.	
О 01						Проверить и скомплектовать крепеж. Проверить и подготовить к сборке штуцерные соединения. Контроль									
02						мастера,									
Т 03						Ключи 22x24...65...70; Надфили, набор; Щетка металл.; Лупа ЛП-4 <sup>х</sup> ;									
04															
А 05	-	-	-		070	заключительная	ТИ п.2.3;								
Б 06						-	сл. 5,3 - I, I I - - I - I								
О 07						Узлы и детали уложить на ремонтной площадке, закрыть отверстия пробками и защитными крышками.									
Т 08						Стропы $\phi$ 6,3/1500; $\phi$ II, 5/3000; Ложмент Т-242-000; ТР-14-500 крышка; РТ-800-194 пробки;									
09															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															

МК/КТП

Дефектация и ремонт регулирующего клапана ПВД.

47

Дудка																				
Взам.																				
Подл.																				

381400.466.0102.00034 1 5

Разраб.	Старицын	Провер.	Крохин	ЦКБ	Турбина	381400.466.50102.00005
				Союзэнергоремонт	ИТ-80-130 ЛМЗ	

Н.контр. Парораспределение

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код наименования операции	Обозначение документа									
						СМ	Прогр.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОЛ	Кит	Тл.з.
Б	Код наименования оборудования					Обозначение, код									
К/М	Наименование детали, сборки или материала														

01	кз				381400.466.20102.00008;															
02																				
А 03	-	-	-	005	очистка															
Б 04							сл.	5,3	-	1,1	1									1
О 05	Очистить узлы и детали, пролутть внутренние полости и отверстия, проверить чистоту поверхностей.																			
Т 06	Т-417-000-000 машина пневм.; Щетка металл.;																			
07																				
А 08	-	-	-	010	дефектация деталей															
Б 09							сл.	5,3	-	1,1	1									1
О 10	Осмотреть детали на отсутствие трещин, дефектные детали заменить. Проверить рабочие поверхности.																			
	11 устранить задиры, заусенцы и т.п.																			
Т 12	Строп 06, 3/3000; Лампа керол.; Надфили, набор; Напильника, набор; Т-519 пластины; Т-498 шаберодер-																			
	13 катель; Дуна ЛН-4 <sup>х</sup> ;																			
14																				
А 15	-	-	-	015	проверка уплотнения															
Б 16							сл.	5,3	-	1,1	1									1

МК / КТП Дефектация и ремонт перегрузочного клапана. 48



