

## Raport de expertiză

**Privind evaluarea stării tehnice a rezervorului Nr. 4, cu capacitatea  $V=10000m^3$ , situat pe teritoriul stației de tratare a apei, al S.A. "Apă-Canal Chișinău", din str. Studenților, 14, mun. Chișinău.**

### I. Date generale.

Rezervorul examinat este parte componentă a stației de tratare a apei potabile din str. Studenților, 14, mun. Chișinău.

Edificiul a fost executat în conformitate cu o documentație de proiect elaborată în anul 1965 de către Institutul "Moldghiprostroy" (actualmente Institutul "Urbanproiect"), obiectul 6400/65 și pus în exploatare în anul 1983.

Obiectivul este amplasat în partea de est a mun. Chișinău, pe un teren înclinat până la  $18^{\circ}$ .

În calitate de temelie a fundațiilor rezervorului servește terenul format în urma sistematizării verticale a reliefului. O parte din rezervor este amplasată pe teren (sol) natural compactat, altă parte pe un rambleu compactat.

Reiesind din condițiile geologice ale amplasamentului, seismicitatea terenului este considerată de 8 grade.



### II. Descrierea rezervorului. Caracteristici tehnice.

Rezervorul examinat reprezintă un edificiu din elemente prefabricate din beton armat, parțial adâncit în sol și parțial acoperit cu un strat de pământ în formă de taluz al rambleului.

Structura de rezistență a rezervorului este alcătuită din pereți exteriori perimetrali și schelet interior din stâlpi și grinziile planșeului acoperișului.

Pentru construcție au fost utilizate elemente din beton armat prefabricat seria 3.900-2, elaborate de Institutul "Soiuzvodocanalproject", acceptate pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova prin ordinul fostului "Gosstroi MSSR".

Schema constructivă a rezervorului prevede utilizarea elementelor din beton armat prefabricat pentru pereții exteriori, care funcționează ca grinzi rezemate pe două suporturi și fixate rigid în fundații.

În cazul dat pereții exteriori sănt execuți din panouri prefabricate din beton armat marca ПСП30-48-3, conform proiectului tip ТП 901-4-2c-7c. Panourile au dimensiunile 2800x4800mm și grosimea  $\delta=200\text{mm}$ , beton "M-200". Latura superioară a panourilor este mărită în dimensiuni până la 400x300(h)mm, care formează o centură antiseismică a edificiului. Pentru fixarea reciprocă a panourilor, din părțile laterale sănt lăsate mustăți cu lungimea  $l=150\text{mm}$  din armatură activă.

Panourile sunt armate în două rânduri cu plase din armatură Ø16A III, pasul 150x150mm.

Colțurile rezervorului sănt executate din beton armat turnat.

Pereții despărțitori sănt execuți din panouri prefabricate din beton armat marca ПП30-48, se fixează reciproc prin eclise din metal. În total sunt trei pereți interiori.

Stâlpii scheletului sănt de marca K-26a cu înălțimea  $H=4,8\text{m}$  și secțiunea 40x40cm. Armatura activă a stâlpilor este de clasa A III, betonul "M-200".

Grinzile planșeului sunt rezemate pe consolele stâlpilor. Rețeaua stâlpilor este de 6,0x6,0m. În axele exterioare a rezervorului plăcile planșeului sunt rezemate pe pereții exteriori (instalarea stâlpilor și grinzilor în aceste axe nu sănt prevăzute).

Fundațiile pereților exteriori sănt executate din beton armat turnat de tip continuu în formă de jgheab, în care se montează panourile pereților și se betonează, formând un nod rigid impermeabil.

Fundațiile sub stâlpii scheletului sănt executate din beton armat, de tip "pahar", izolate, cu dimensiunile 130x130cm.

Grinzile planșeului acoperișului sănt executate din beton armat prefabricat conform proiectului tip ТП 901-4-4cM, marca Б9-4a cu dimensiunile  $l=5,48\text{m}$  și secțiunea 300x800mm. Grinzile sănt rezemate pe consolele stâlpilor, sănt fixate de stâlpi prin sudura plăcilor înglobate și fixate reciproc prin sudura mustăților armaturii active în zona superioară. Grinzile sănt amplasate numai într-o direcție.

Planșeul rezervorului este prevăzut din plăci cu nervuri, seria ИИС 24-2 cu dimensiunile 1,5x6,0m. În realitate sunt utilizate plăci seria 1-465-7, ediția 5 cu dimensiunile 3,0x6,0m.

Plăcile sunt fixate de grinzile scheletului și pereții exteriori prin sudura plăcilor înglobate .

Capacitatea portantă a plăcilor este prevăzută pentru sarcina de la stratul de pământ  $q=500\text{kg/m}^2$ .

Expert tehnic nr. 022

Parțial prezentat Mihai

Domenii: B.1;2;6;7

Nr. de înregistrare a avizului: \_\_\_\_\_  
Valabilită: de la 22.12.2011 pînă la 22.12.2016

Plăcile de planșeu sunt acoperite cu un strat de pămînt  $\delta=30\text{cm}$ , succedat de o hidroizolare cu peliculă.

Pardoseala (fundul rezervorului) este prevăzută din beton armat turnat cu grosimea stratului  $\delta=160\text{mm}$ . Armarea este prevăzută din plase în două rânduri pe verticală, din armatură Ø8A III, pasul 150x150mm. Pardoseala este executată pe un strat din beton cu grosimea  $\delta=10\text{cm}$ .

Suprafața superioară a pardoselii este acoperită cu un strat (șapă) din ciment cu grosimea 20mm. Pardoseala este executată cu înclinație spre canalul de evacuare a apei.

În plan rezervorul are formă pătrată cu dimensiunile 48,0x48,0m și înălțimea utilă  $h=4,8\text{m}$ .

Capacitatea rezervorului este de  $10000\text{m}^3$ .

### **III. Rezultatele examinării. Neconformități.**

Rezervorul este exploatat circa 40 ani. Pe parcursul perioadei de exploatare a suferit cutremurele de pământ puternice, care au avut loc în perioada de exploatare, la care s-a comportat adecvat soluțiilor tehnice prevăzute de proiect și documentele normative. Unele elemente de rezistență ale rezervorului au suportat deformații sub formă de fisuri în zonele de monolitizare a panourilor de perete, care au fost remediate prin injectare și consolidarea cu doi stâlpi din beton armat.

Prin examinarea actuală s-au constatat un șir de defecte și deformații (neconformități) de gradul unu și doi.

Analiza neconformităților depistate a demonstrat că principalele cauze, care au provocat apariția acestora sunt:

- ✓ condițiile agresive în care se află elementele constructive ale edificiilor (influența clorului asupra cimentului și oțelului);
- ✓ acțiunile seismice, care au avut loc pe parcursul perioadei de exploatare a edificiului.

Cel mai mult au suferit de la condițiile agresive plăcile planșeului acoperișului, la care sunt corodate în masă etrierii muchiilor plăcilor.

Stratul de protecție din beton al etrierilor este mai mic de 2cm, prevăzut de prescripțiile tehnice a elementelor din beton armat. Coroziunea etrierilor a distrus stratul de protecție a acestora.

Asupra armaturii active (longitudinală) fenomenul practic nu s-a reflectat.

**Barbinaagra Mihail**

Domeniile: B.1;2;6;7

Nr. de înregistrare a avizului:

Văabilă: de la 22.12.2011 pînă la 22.12.2016

De la condițiile agresive a suferit stratul de finisare a elementelor din beton armat (stratul de torcret).

Pe suprafețe mari are loc coroziunea betonului cu distrugerea cimentului.

Pe parcursul perioadei de exploatare, rezervorul a suferit mai multe cutremure de pământ puternice, care au provocat un șir de deformații.

La executarea rezervorului nu a fost asigurat rostul de deformație între stâlpii scheletului și panourile pereților exteriori. În momentul cutremurilor de pământ pereții exteriori ai rezervorului au provocat presiune asupra stâlpilor, care a adus la formarea crăpăturilor în baza consolelor și asupra fundațiilor crăpături de rupere a stratului de finisare în zona de alipire a stâlpilor de pereți. De la aceste acțiuni, în mai multe locuri s-au deschis (pronunțat) crăpături verticale cu deschiderea până la 2-3mm în nodurile verticale de îmbinare a panourilor pereților.

La fundații s-a desprins stratul de beton, care acoperă "paharul" de încastrare a stâlpilor.

La unii stâlpi ai scheletului au loc defecte comise la fabricarea stâlpilor, care s-au manifestat în formă de crăpături neesențiale orizontale sau de altă formă.

Rezervorul este amplasat pe un strat de umplutură compactat cu grosimea variabilă.

În procesul de exploatare a avut loc tasarea neuniformă a rezervorului, care a provocat apariția unei crăpături ramificate în pardoseală cu deschiderea până la 5mm și cu o lungime mare.

În exteriorul rezervorului s-a constatat distrugerea betonului centurii executată pe perimetru pereților exteriori la nivelul plăcilor planșeului. Betonul a fost pus în opera fără compactare, fără armatură. Pe două laturi perimetrale ale rezervorului, între panouri au fost edificați doi stâlpi de consolidare (dimensiunea unei laturi constituie aproximativ 600mm). În zona unui stâlp a fost identificată o suprafață cu grosime sporită, de înălțime variabilă.

Sectorial, au fost depistate părți de lemn ale pereților despărțitori cu care au fost înlocuite sectoarele din beton distruse.

Lipsește pereul din asfalt, prevăzut de proiect pe perimetru pereților exteriori ai rezervorului.

Gura de vizitare a rezervorului, executată din inel de beton armat și capac din metal se află în stare tehnică insuficientă.



Inelul din beton armat este deteriorat de coroziunea armaturii și stratificarea betonului, inelul capacului este distrus complet de coroziune.

Analiza neconformităților din punct de vedere a influenței acestora asupra stării tehnice, rezistenței și stabilității rezervorului a demonstrat, că neconformitățile se atribuie la cele admisibile, care nu duc la sistarea funcționalității edificiului și pot fi supuse lichidării.

#### **IV. Recomandări tehnice privind lichidarea neconformităților.**

Neconformitățile depistate nu sunt considerabile, pot fi supuse remedierii prin diverse metode fără a schimba schema constructivă a rezervorului și fără a reduce sarcinile și capacitatele de utilizare a acestuia.

Pentru lichidarea neconformităților se recomandă următoarele metode și soluții tehnice:

1. crăpăturile în stâlpi formate de la acțiunile seismice de îndreptat marginile până la adâncimea 10mm (cu disc din corund), de curățat de praf prin suflare sau spălare cu apă, de prelucrat cu grund pentru beton și de tamponat cu mortar din polimerciment, locul reparat de acoperit cu penetron;

2. de decuplat, de la mortarul de finisare, rostul între stâlpii scheletului și pereții exteriori și de acoperit cu penetron;

3. crăpăturile apărute în rosturile de îmbinare a panourilor pereților exteriori de ermetizat după cum urmează:

- de înlăturat tot mortarul reparațiilor anterioare până la betonul panourilor;

- de curățat crăpăturile cu disc din corund până la adâncimea 10mm;
- de curățat rostul de praf prin spălare cu apă;
- de injectat crăpăturile cu mortar din polimerciment;
- de prelucrat crăpătura și marginile câte 50cm în fiecare parte cu grund pentru beton;
- de fixat plasa din armură conform schițelor anexate;
- de betonat rostul cu beton clasa C-20, fracția 10-20mm;
- locul reparat de acoperit cu soluții de tip „penetron”.

4. zonele plăcilor planșeului, afectate de coroziunea armaturii de reparat în următoarea succesiune:

- de curățat armatura de la coroziune cu aparatul de sablat;
- de înlăturat betonul slab, distrus;
- de prelucrat suprafața cu grund pentru beton;



-de acoperit cu tencuială  $\delta=20\text{mm}$  din polimerciment sau "clei" pentru teracotă;

-locul reparat de acoperit cu soluții de tip „penetron,,;

5. suprafețele plăcilor acoperișului, stâlpilor și pereților exteriori afectate de coroziune a betonului de curățat de praf cu aer prin suflare sau prin spălare cu apă, de acoperit cu grund pentru beton, de restabilit stratul degradat cu mortar din polimerciment și de acoperit cu soluții de tip „penetron”;

6. crăpătura apărută în pardoseală de la tasarea neuniformă a construcției de lichidat după cum urmează:

-de curățit muchiile crăpăturii cu disc de corund până la adâncimea 10mm;

-de curățit crăpătura de praf prin spălare cu apă;

-de prelucrat cu grund pentru beton, inclusiv marginile până la 50cm în fiecare parte;

-de cuplat crăpătura cu mortar din polimerciment;

-de fixat plasa de armatură conform schiței anexate;

-de betonat cu beton clasa C-20, fracția 10-20;

-de acoperit locul reparat cu soluții de tip „penetron”;

7. sectoarele șapei de ciment fără aderență (se vor identifica după sunetul loviturilor mecanice de intensitate mică) se vor decapa, iar ulterior se vor restabili cu șapa nouă. Suprafața decapată se va curăța de praf prin spălare cu apă;

8. de restabilit finisarea degradată prin curățirea suprafeței de mortarul degradat, de prelucrat suprafața cu grund pentru beton, de restabilit stratul de finisare, de acoperit suprafața reparată cu soluții de tip „penetron”;

9. deformațiile betonului fundațiilor stâlpilor de reparat conform recomandărilor din punctul 1;

10. crăpăturile de contracție a betonului de reparat conform recomandărilor din punctul 1;

11. de executat protecția anticorozivă a plăcilor înglobate din metal și de consolidat conform schițelor anexate. Protecția anticorozivă poate fi executată cu: "lapte din ciment" M400 +5% clei; vopsele pe bază de uleiuri; mastică de tip „Germobutil”; vopsea de tip „Germet”;

12. de demolat complet centura din beton, executată pe perimetru pereților exteriori la nivelul plăcilor planșeului și de executat altă centură din beton armat clasa B20. Suprafața de contact a betonului nou cu cel

Expert tehnic nr. 022  
Barbinaagra Mihail

Zonamente: B.1;2;6;7

de înregistrare a avizului:

"Vizat în data de 22.12.2011 și 22.12.2016 pînă la 22.12.2016

vechi de prelucrat cu grund pentru beton. Armarea centurii de executat conform schitelor anexate;

13. gura de acces în rezervor de executat complet din nou;

14. după finalizarea lucrărilor de reparație conform punctelor 1÷9, toată suprafața interioară a rezervorului de acoperit cu soluții de tip „penetron”;

15. după repararea crăpăturilor în pardoseli, de executat suplimentar o șapă nouă și de amenajat o rigolă pe diagonală cu respectarea înclinațiilor în direcția de evacuare a apei. Șapa nouă se va hidroizola cu soluții de tip „penetron”;

16. sectoarele de lemn ale pereților despărțitori se vor înlocui cu elemente din beton armat turnat cu capacitate de rezistență și rigiditate corespunzătoare.

Lucrările de reparație și consolidare de executat în conformitate cu o documentație de proiect, elaborată, avizată în modul stabilit și sub dirijarea permanentă a persoanelor responsabile. Documentația de proiect, privind reparația capitală și consolidarea elementelor de rezistență, se va elabora în baza rezultatelor încercărilor de laborator a rezistenței betonului și diametrelor armaturilor active. Încercările de laborator se vor efectua de un laborator acreditat în domeniu. În procesul elaborării documentației de proiect, proiectantul este în drept să elaboreze alte soluții tehnice decât cele recomandate în Raportul de expertiză, în contextul respectării exigențelor esențiale, prevăzute de Legea privind calitatea în construcții.

Executarea lucărărilor trebuie să fie însotită cu întocmirea proceselor verbale pentru lucrări ascunse.

Examinarea a fost executată în decembrie 2015.

**Anexă:** Recomandări tehnice schițate privind lichidarea neconformitătilor pe ~~✓~~ file.

Fotofixări ale neconformitătilor pe - file.



M. Bantineagra


*A. Bonoff*


600

A. Prihodco

## Grupul de experți tehnici în construcții



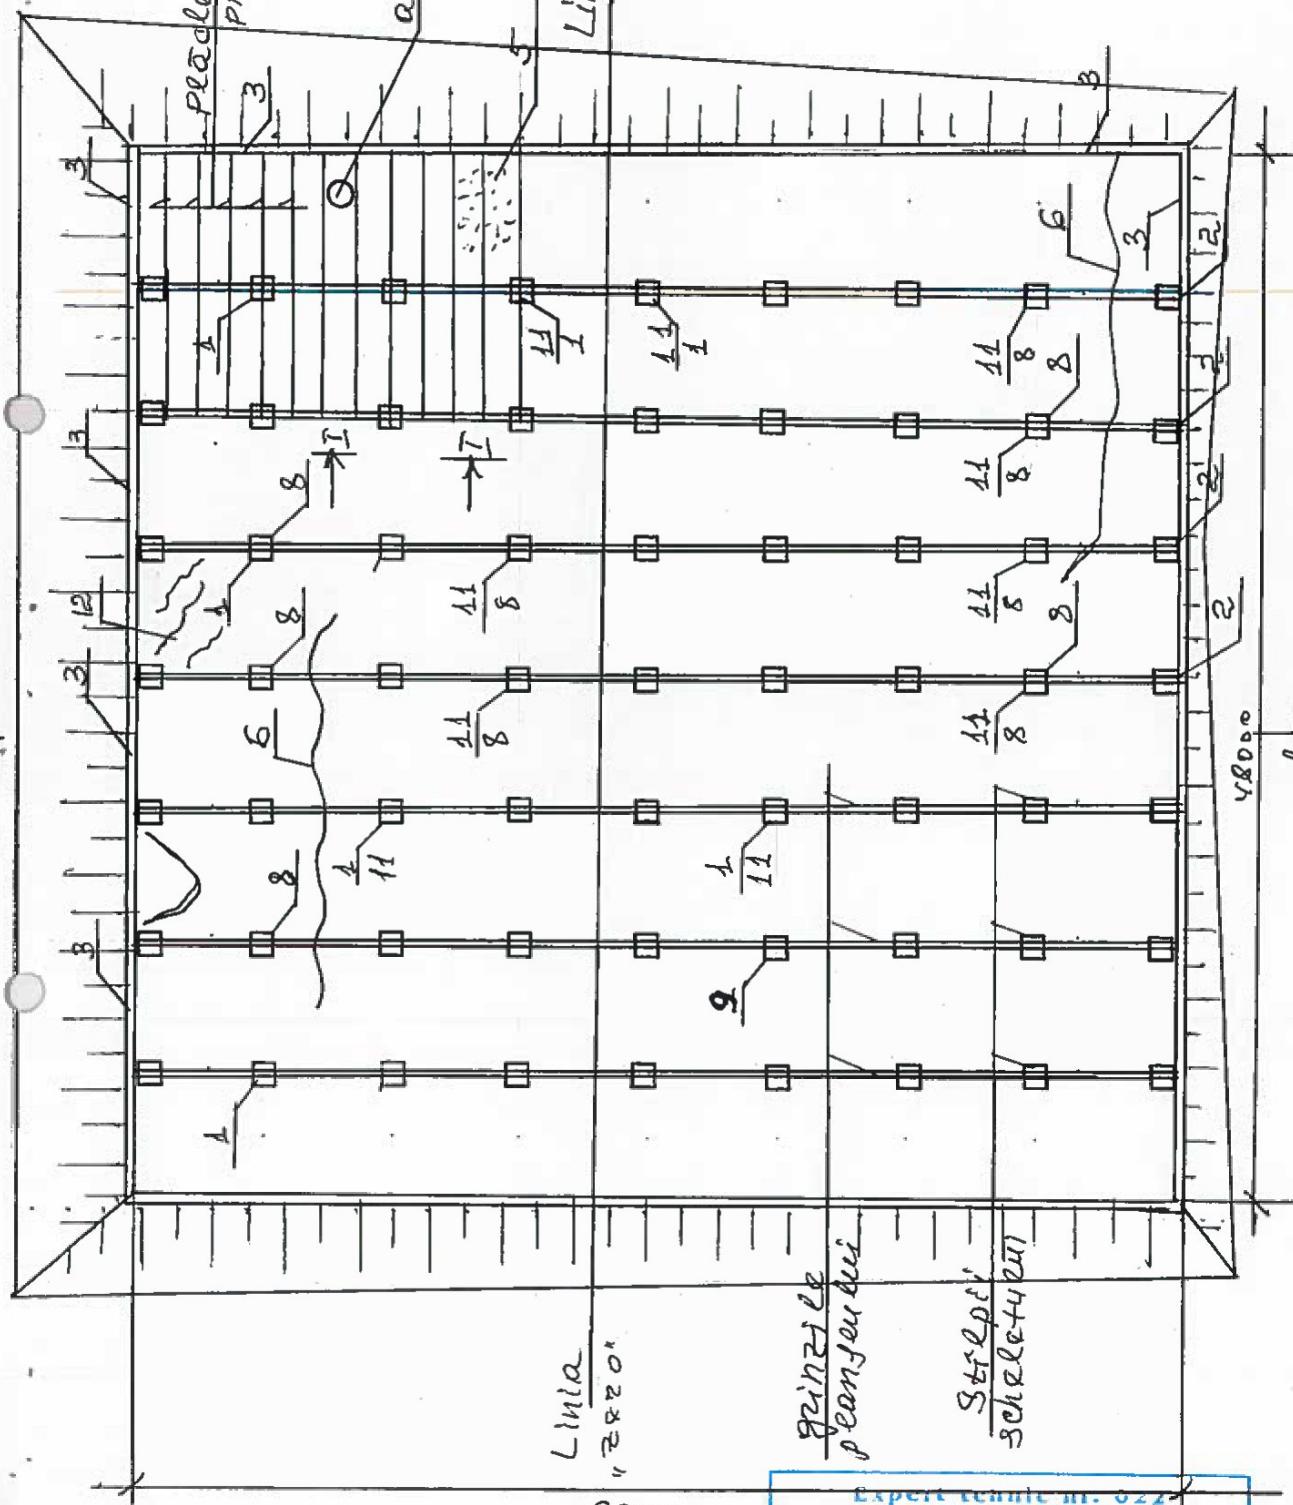

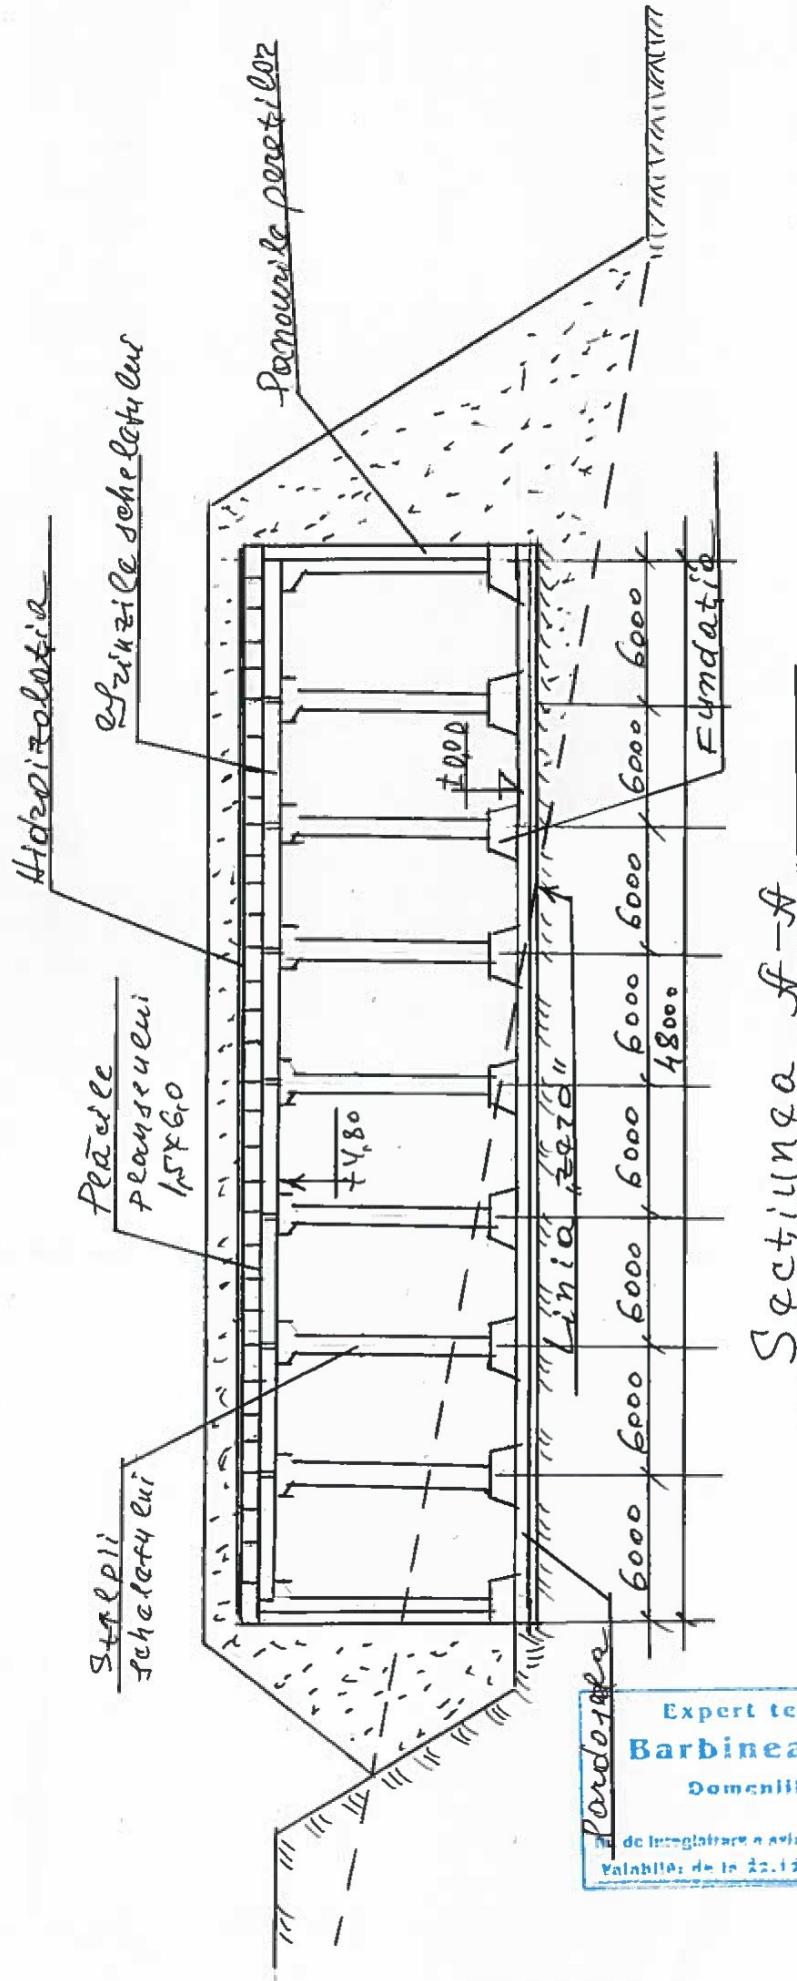


Expert tehnic nr. 022  
**Barbineagra Mihail**  
 Domenii: 8.1;2;6;7  
 Nr de înregistrare n. nr. 1000  
 Valabilă de la 22.12.2011 pînă la 22.12.2016

Nodul de urmărire  
a panourilor  
pentru 202

Figură

Codă pătuță operativă prelungită

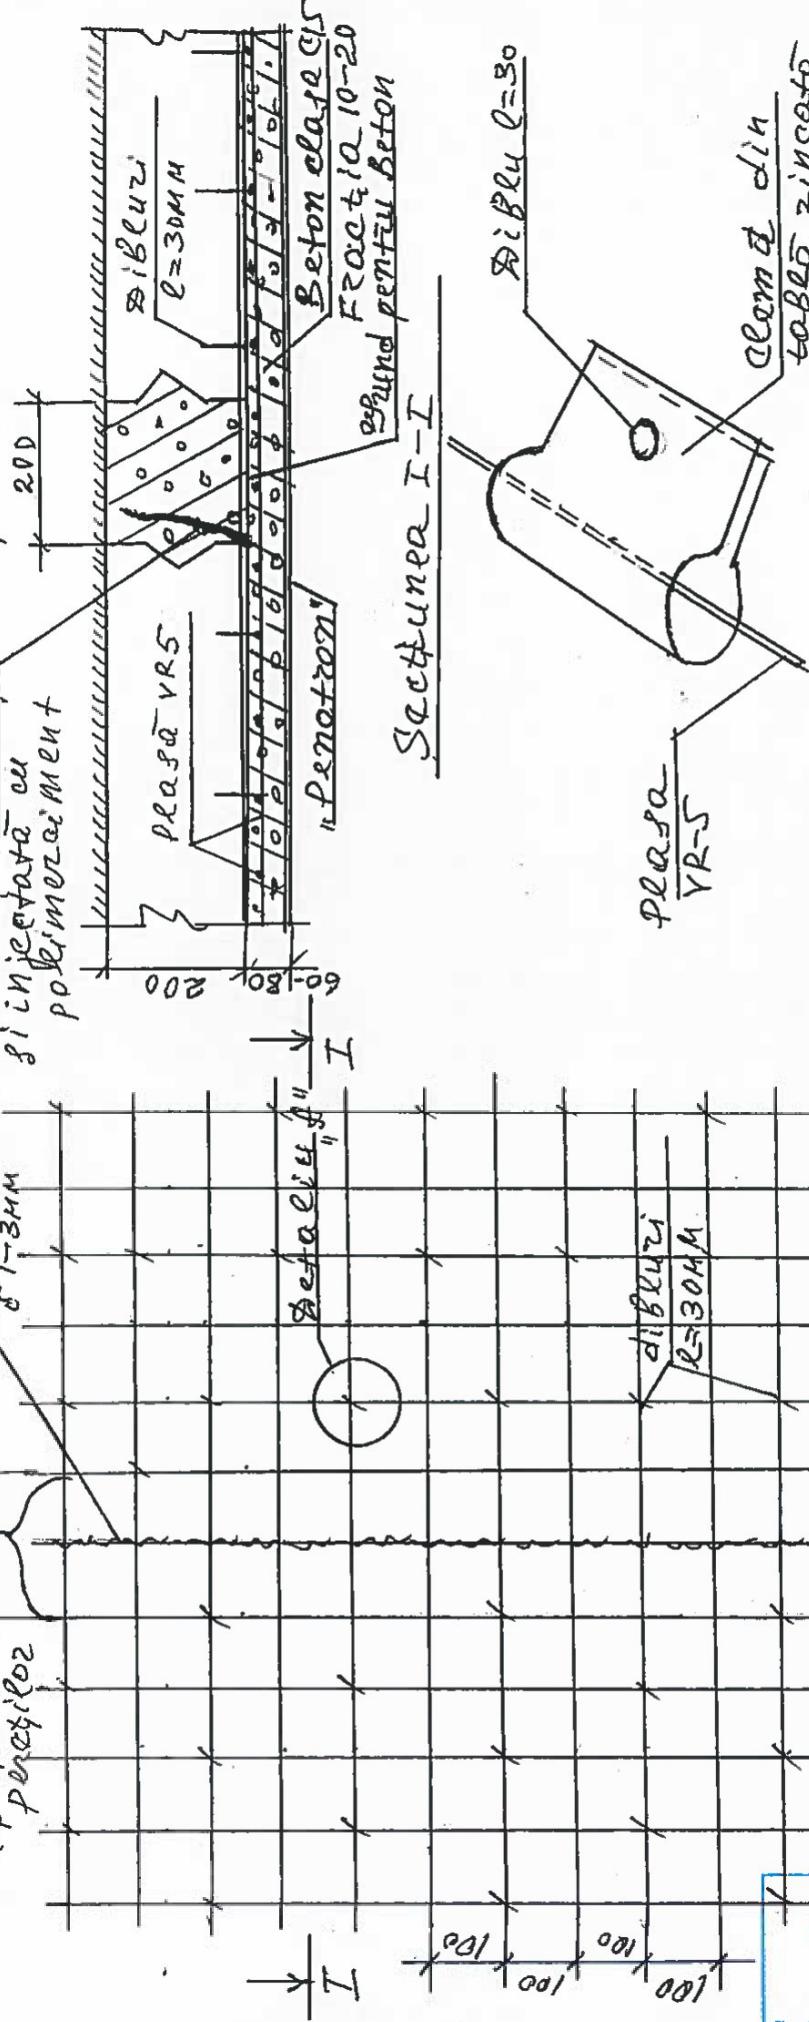



Exper. tehnică 22  
**Barbinaagra Mihail**  
Domeniu: B.II:2;6:7  
Nr. de înregistrare a prezentului: 22  
Valabilitate de la 23.12.2011 pînă la 29.12.2010

Detaliu "sf"

Notă: Succesiunea lucrărilor/actiunilor:  
Nivelul și următoarele  
tepture Raporturile de experimentă

Schemă de cuplare a creșpunerilor rezervate în rosturile de fundal în zonele de peretii.


Note: Suprafata de coarda  
sau Betonului veche  
se adauga de pe latura  
cei de la fundatii.

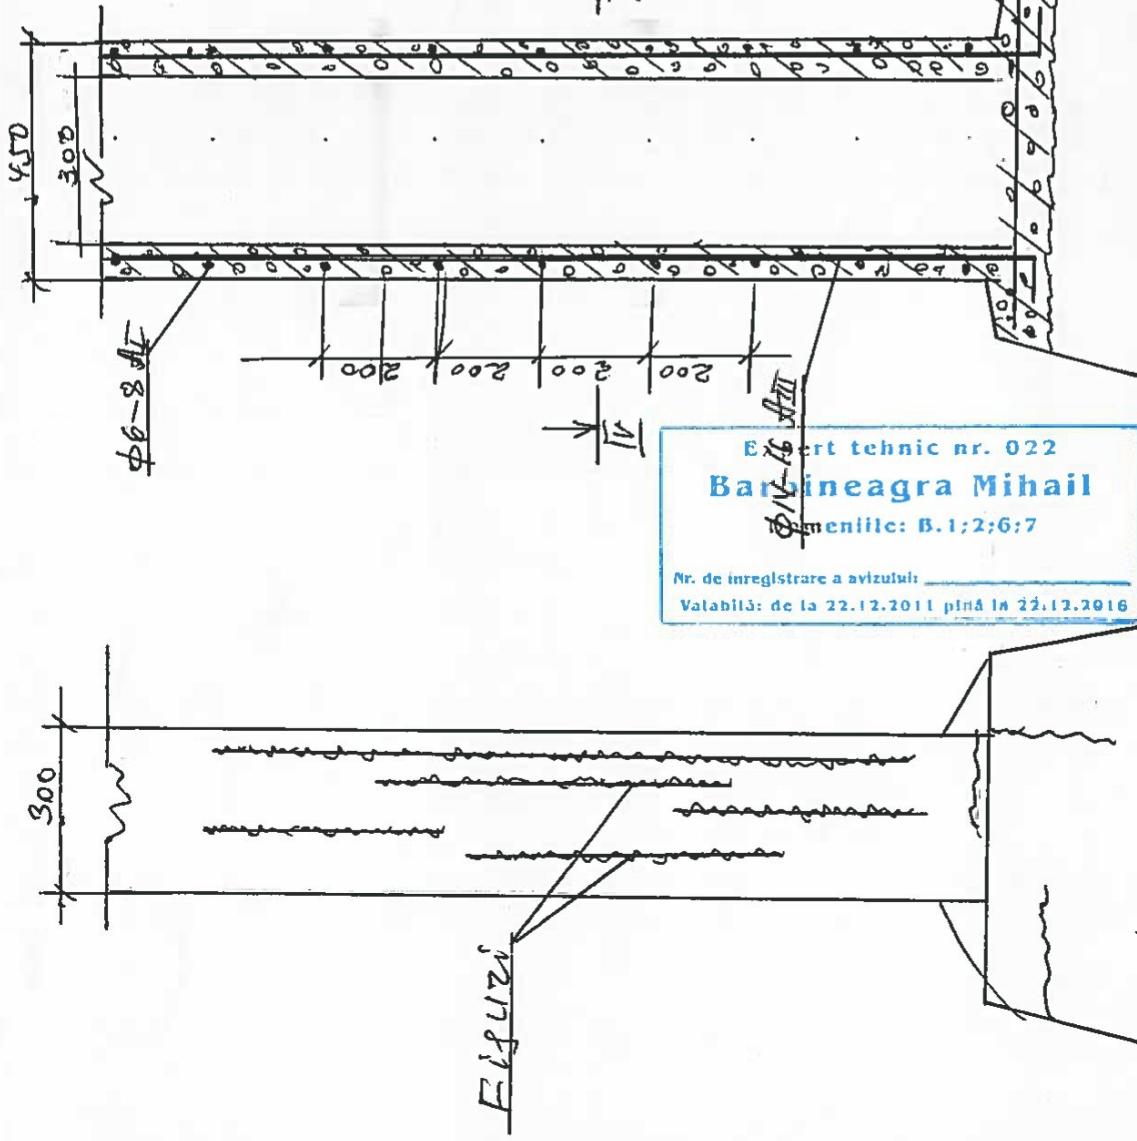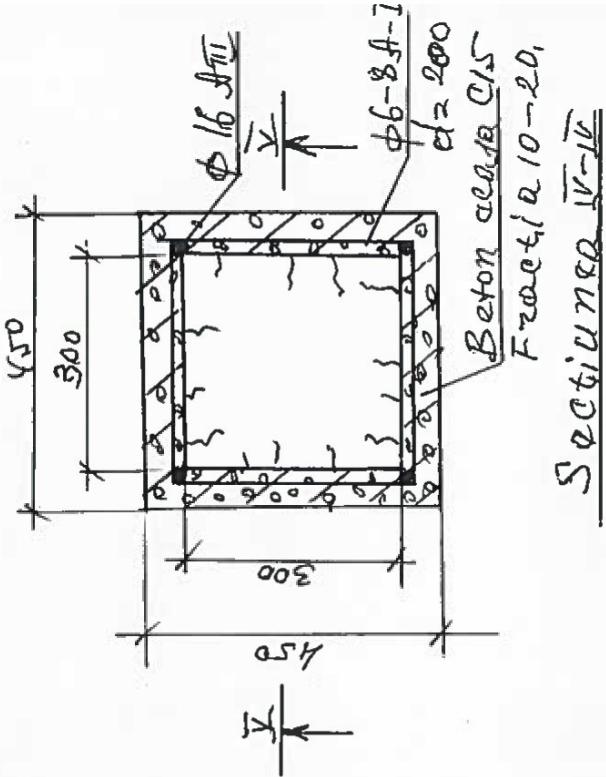


Situatia existenta

Schimbul de reforzare  
Sectiunea V-V

Schemma de consolidare a fundatilor afectati de actiunile seismice

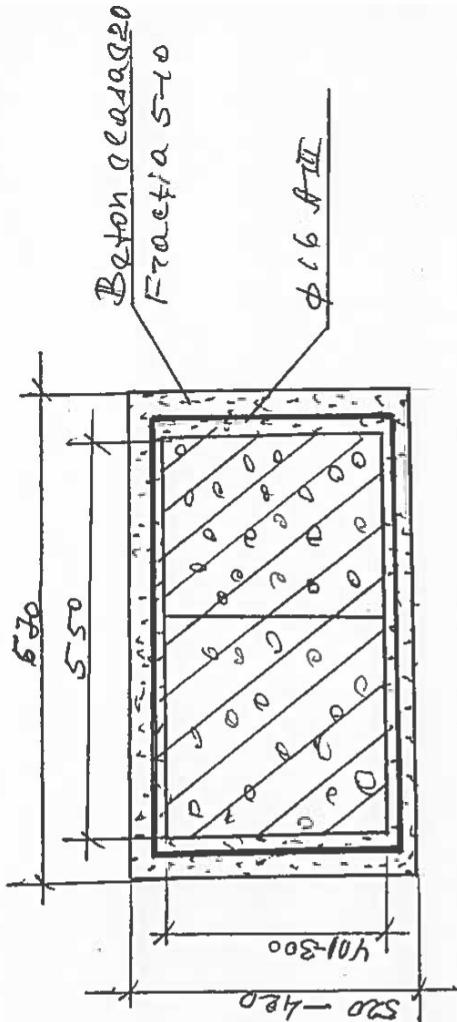


Sectione I-I

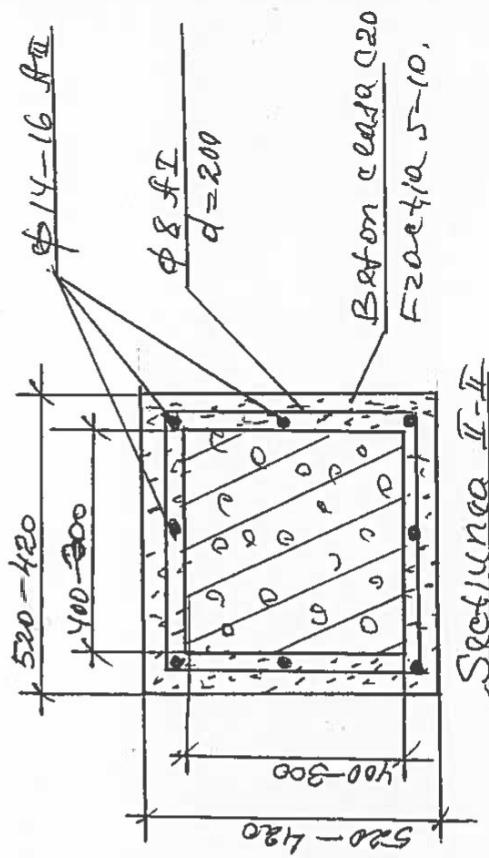


Sectione II-II


Note: Prin ea se vor prepara oaza de contact a betonului cu reteaua de prelucrat ce "greutatea beton".

Schita privind consolidarea strânsă

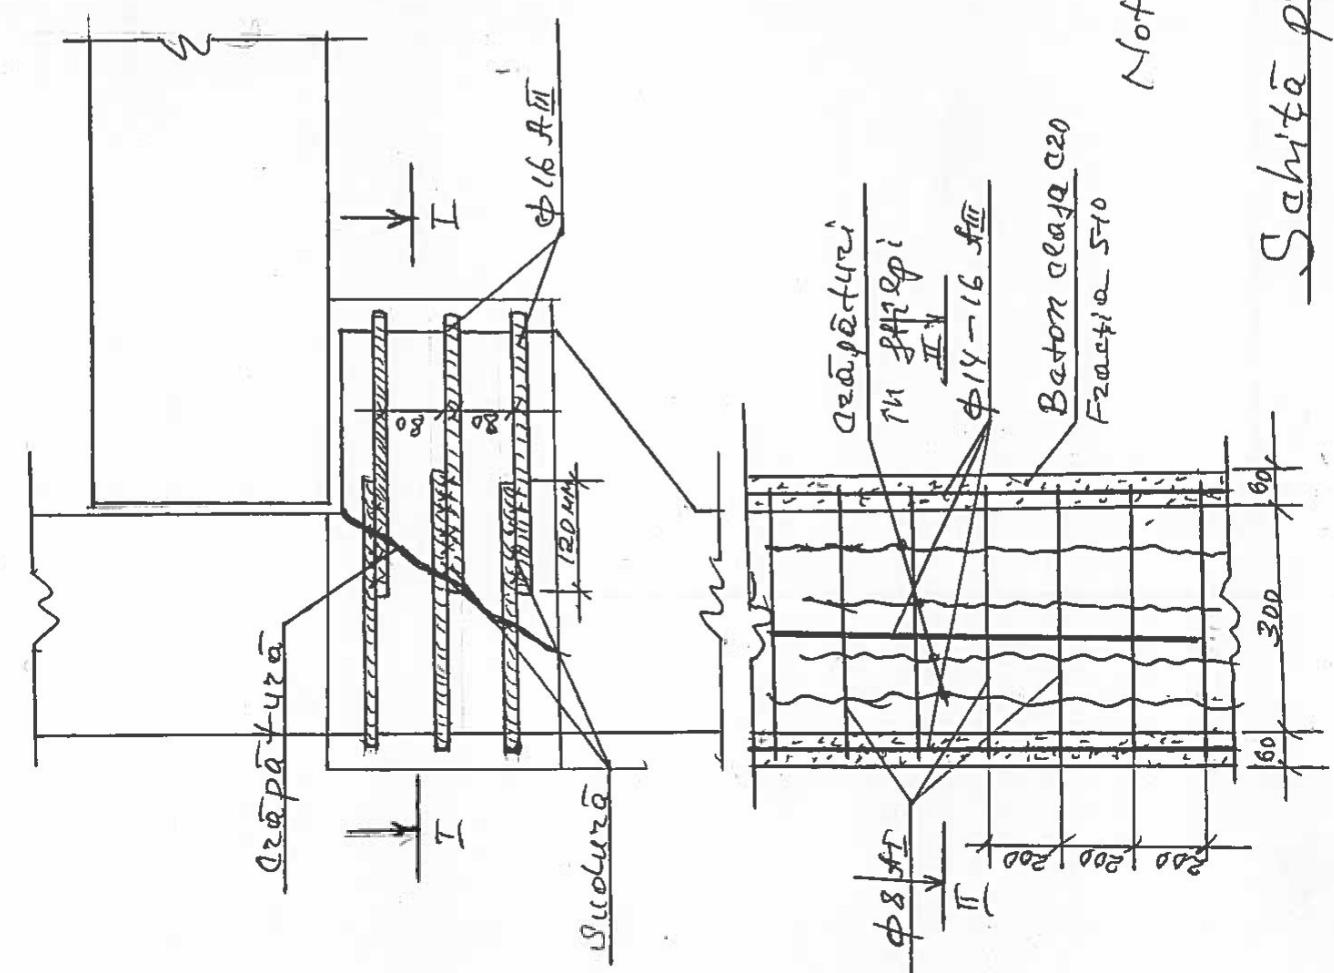


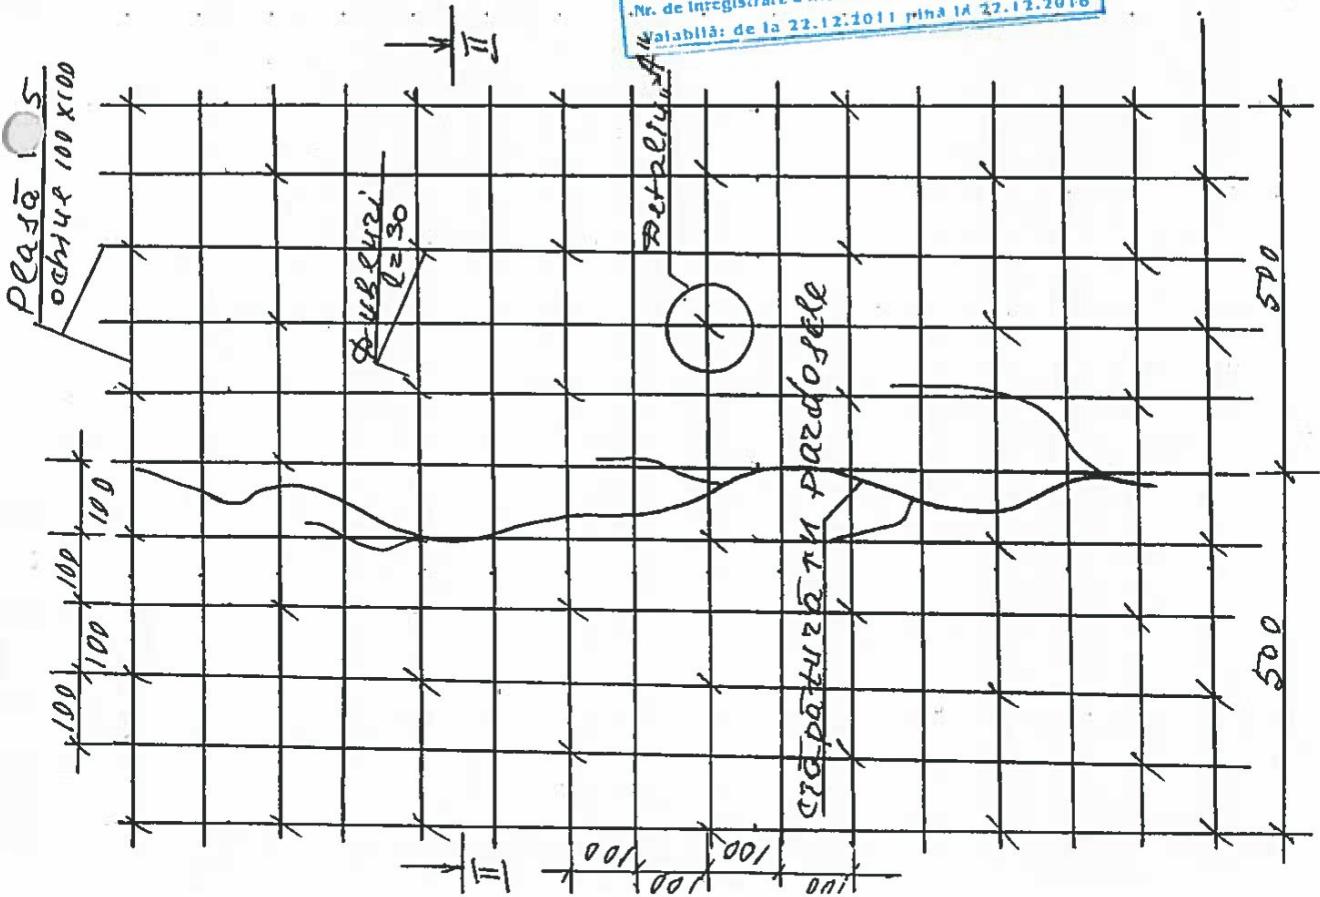

## Sectio nra II-II

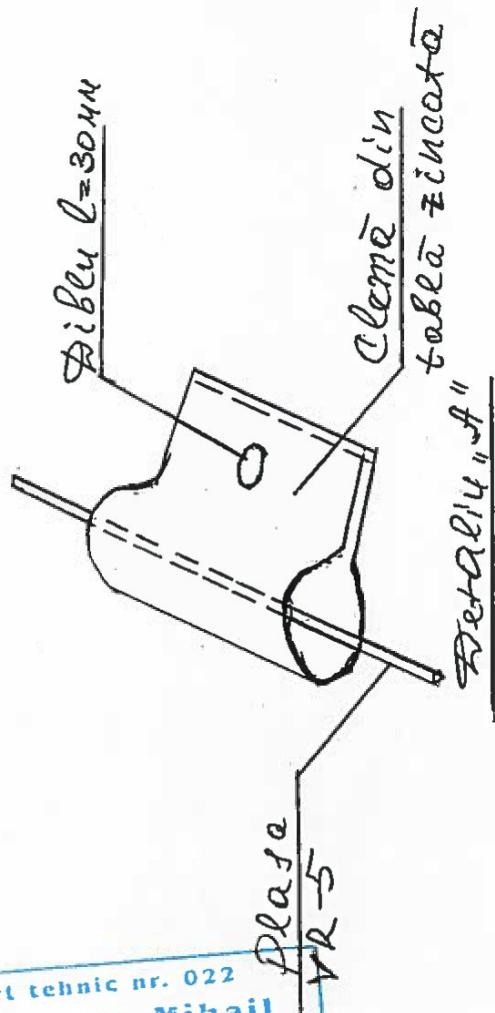


Expert tehnic nr. 022  
**Barbinaeagra Mihail**  
Domenii: B; I; 2; 6; 7

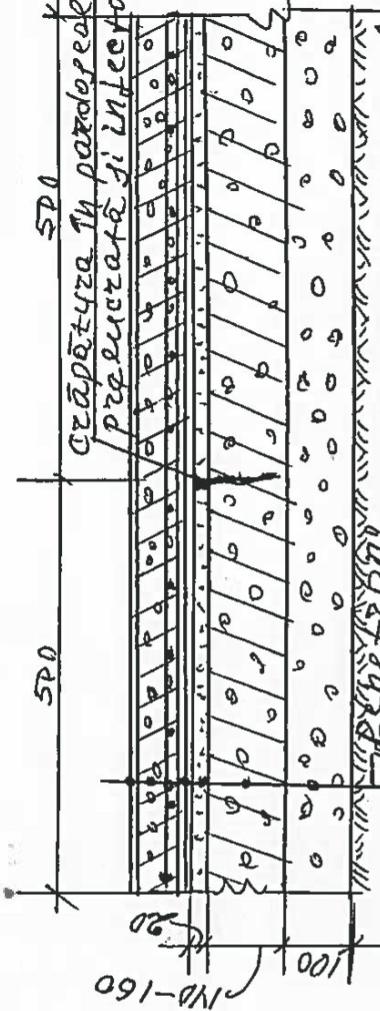


- Grenz d. Densit. & Beton
- Stärke d. Betonstahl ergibt sich für einen
- Paraboloiden d. Beton erwart. Kurve
- Sitzt d. Beton
- gründ. kompatibel


Schème de séparer et d'apporter un paroisse

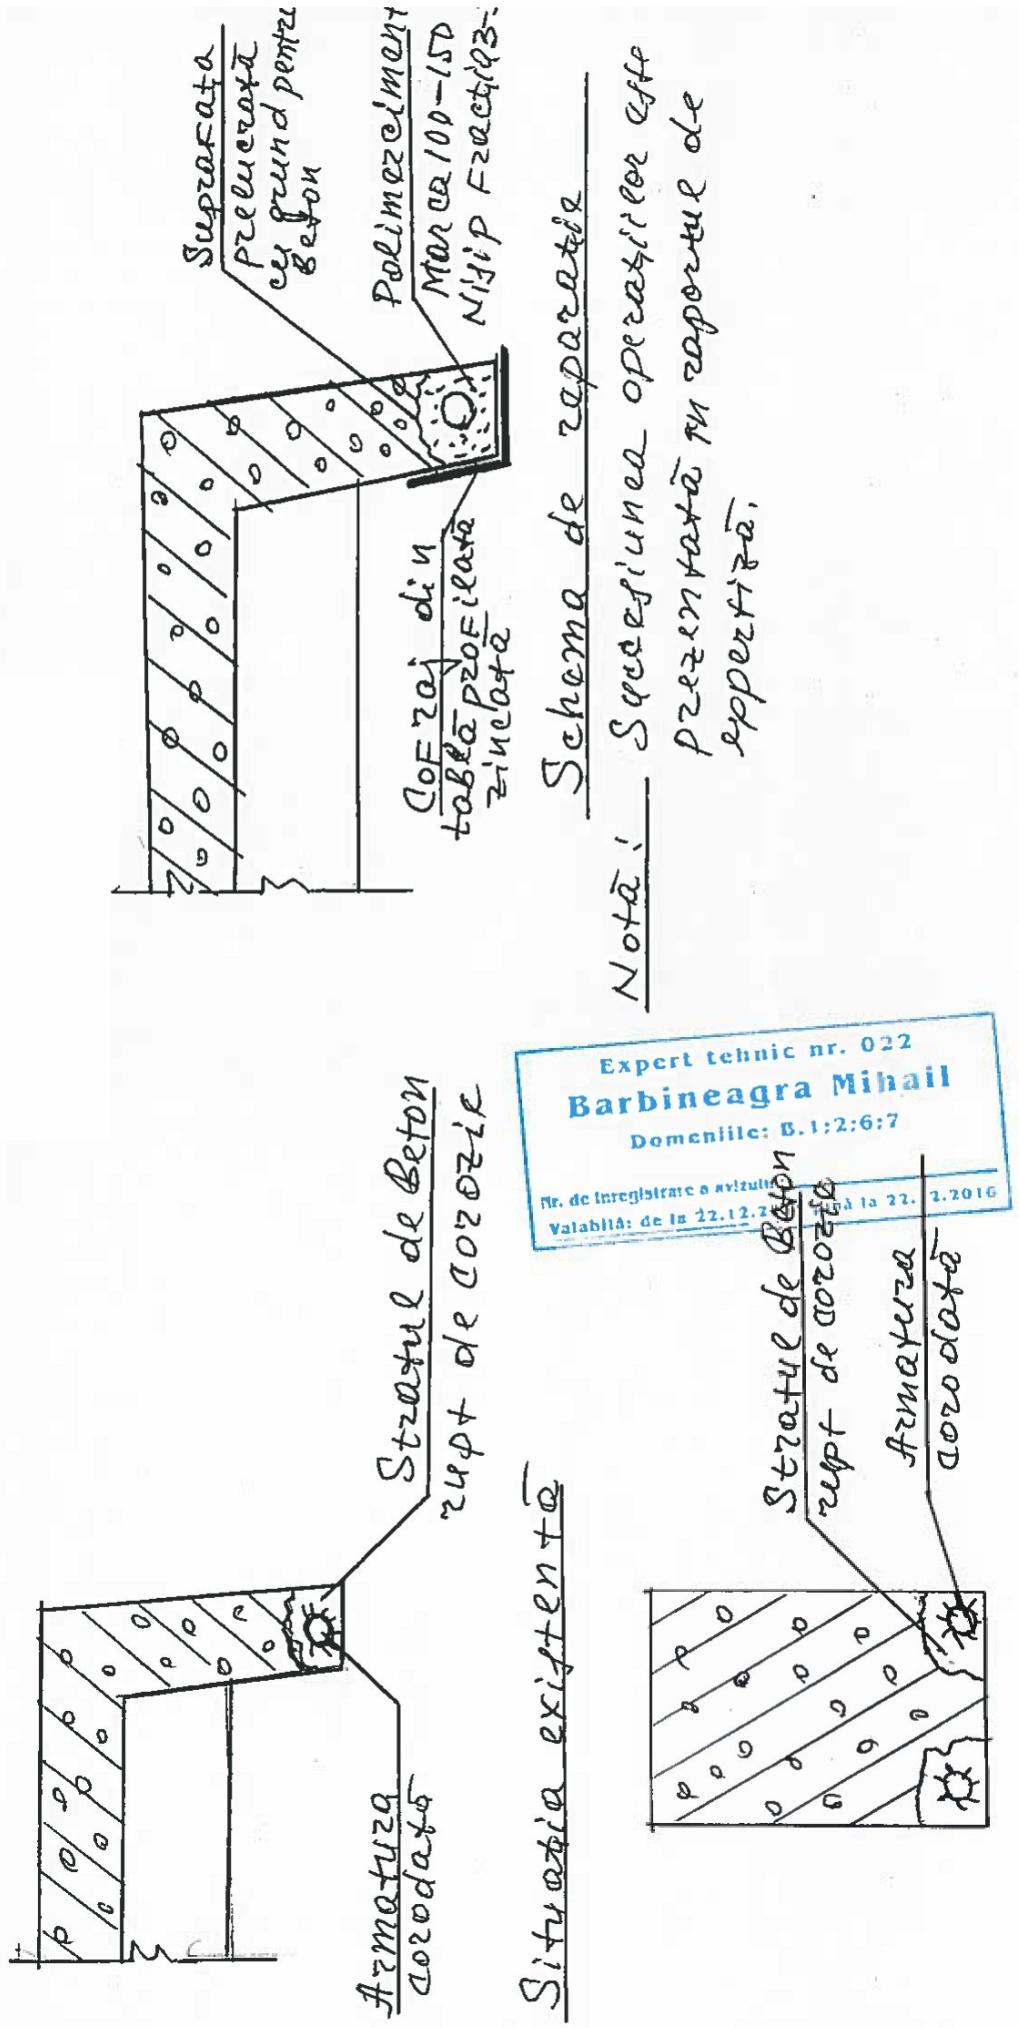

Schema de reparatie a placelor fiindor care este de doar 34%

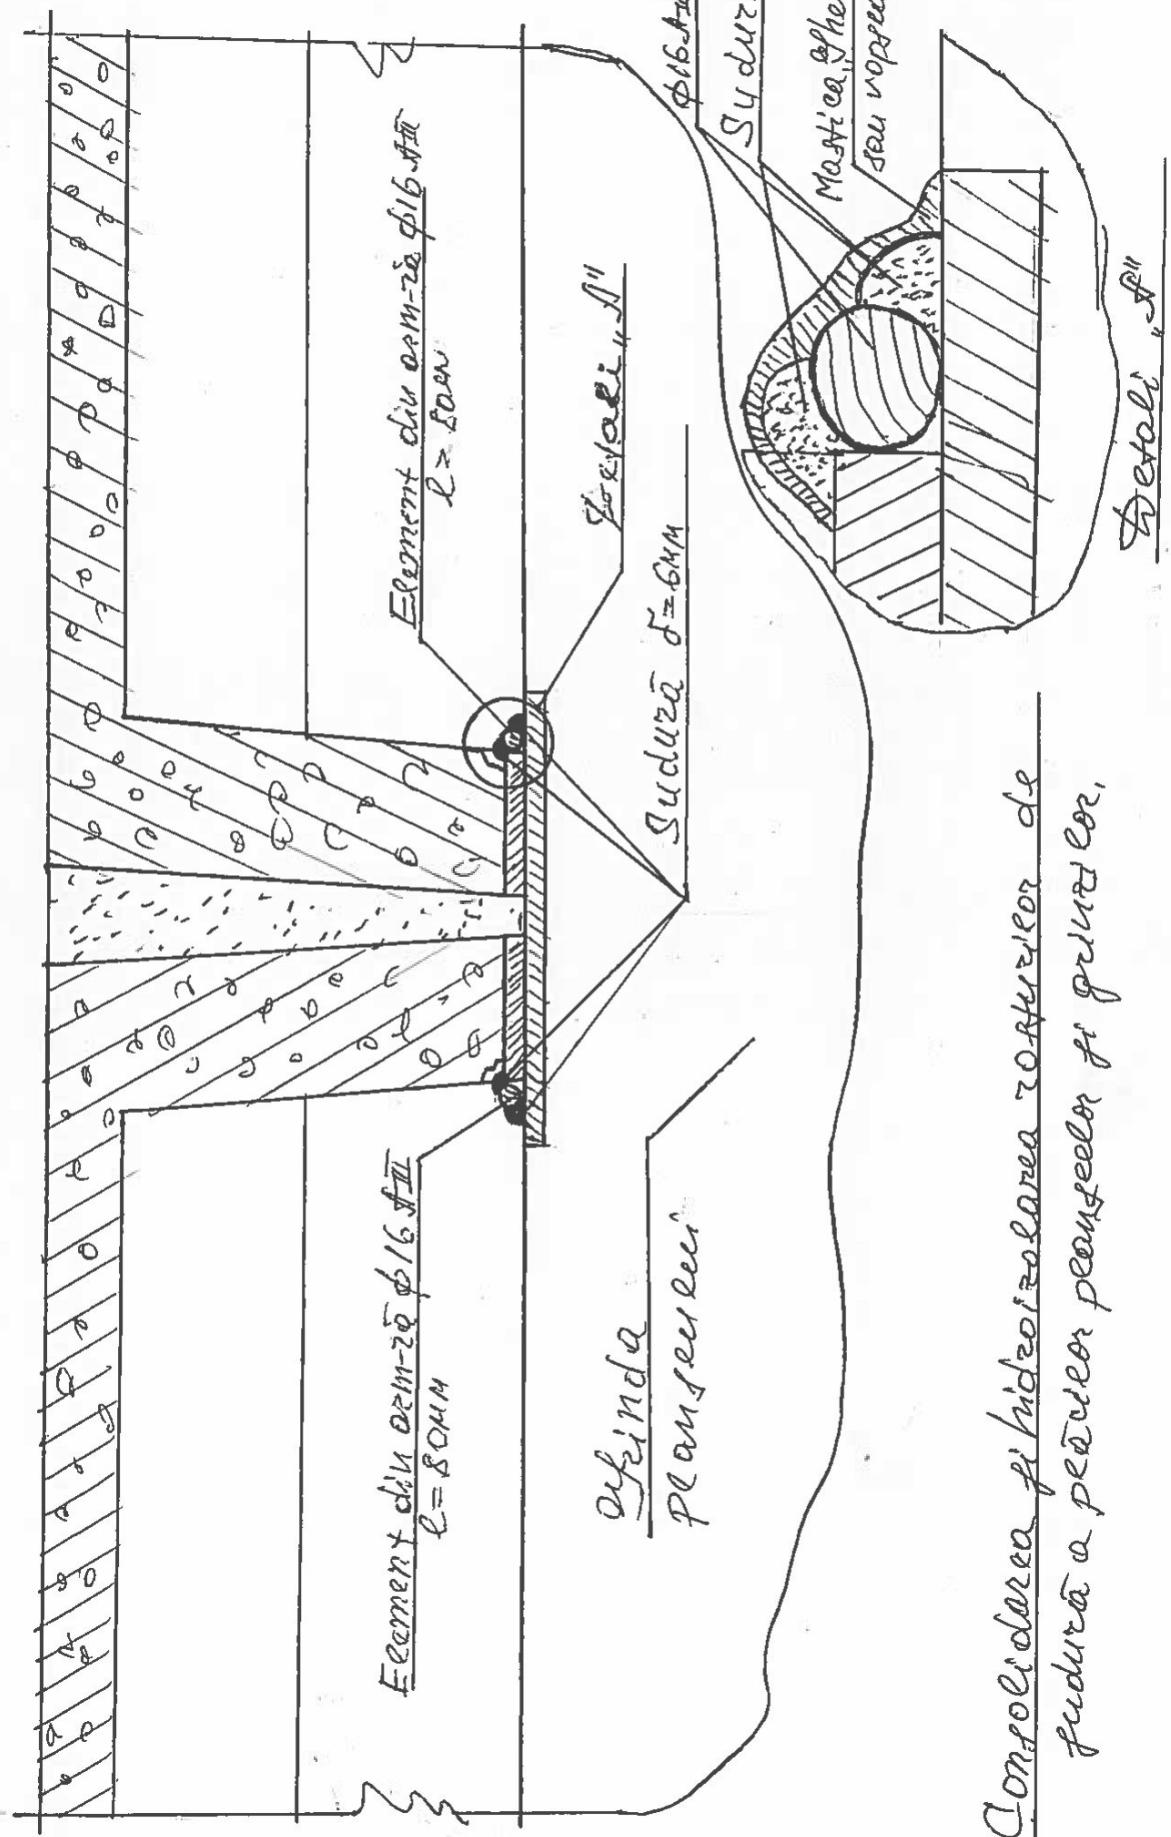

Consolidarea și hidroizolare rostirea de fundație a prețelor peunseelor și grunzelor  
Detașat „f”

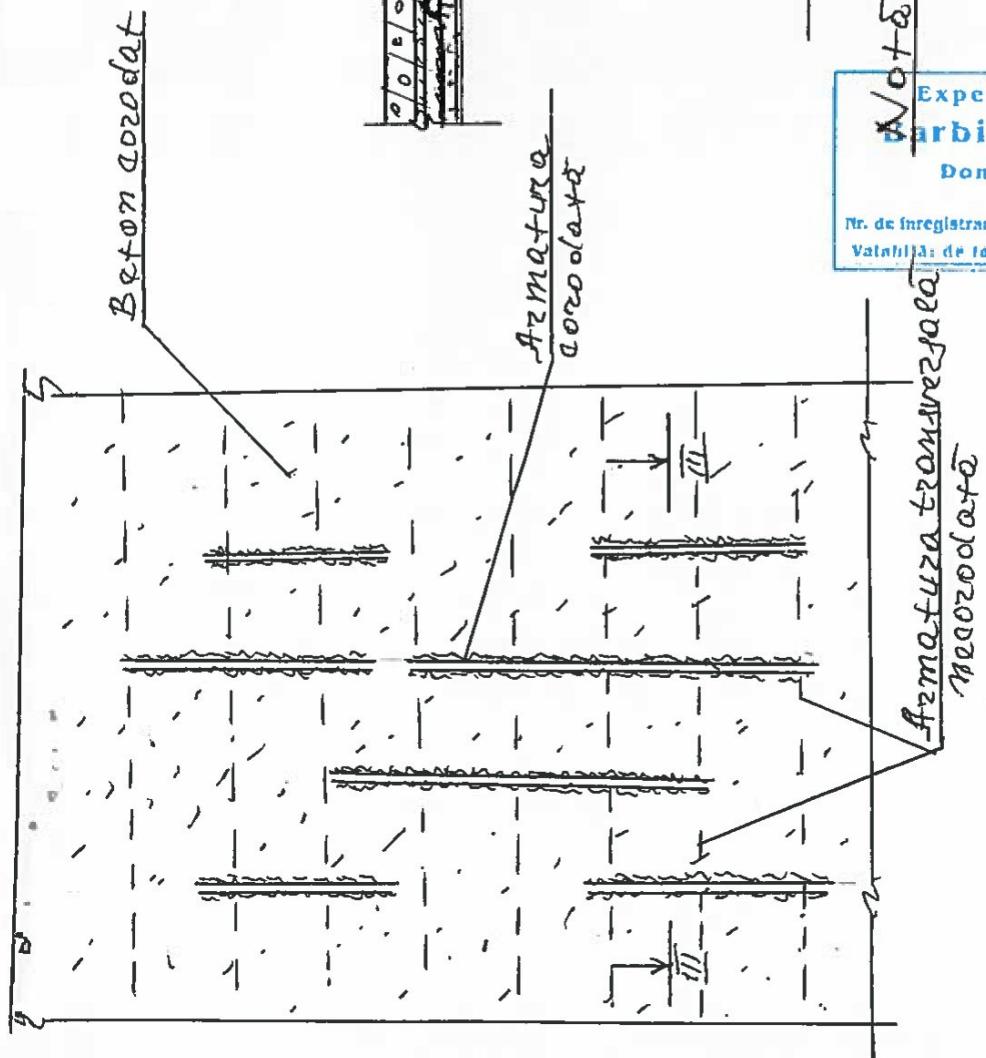

Armatura corodata

Beton corodat

Armatura  
corodata

- Betonul placilor
- Armatura transversala necorodata
- Betonul e corodat/stratură de protecție /  
ghesnăd pe ntre Beton
- Mortar din polimerizant
- Penetrația

Sectiunea III - III

Note: Succesiunea operatiilor este  
prezentata in raportul de expertiza

Expert tehnic nr. 022  
**Barbinaeagra Mihail**  
Domeniile: B.1;2;6;7


Nr. de înregistrare a avizului:  
Valabilitate de la 22.12.2011 pînă la 22.12.2016

Armatura transversala  
necorodata

Sectior corodat ale placii

pe care sunt

Reparatia sectiunilor corodante a elementelor din beton armat

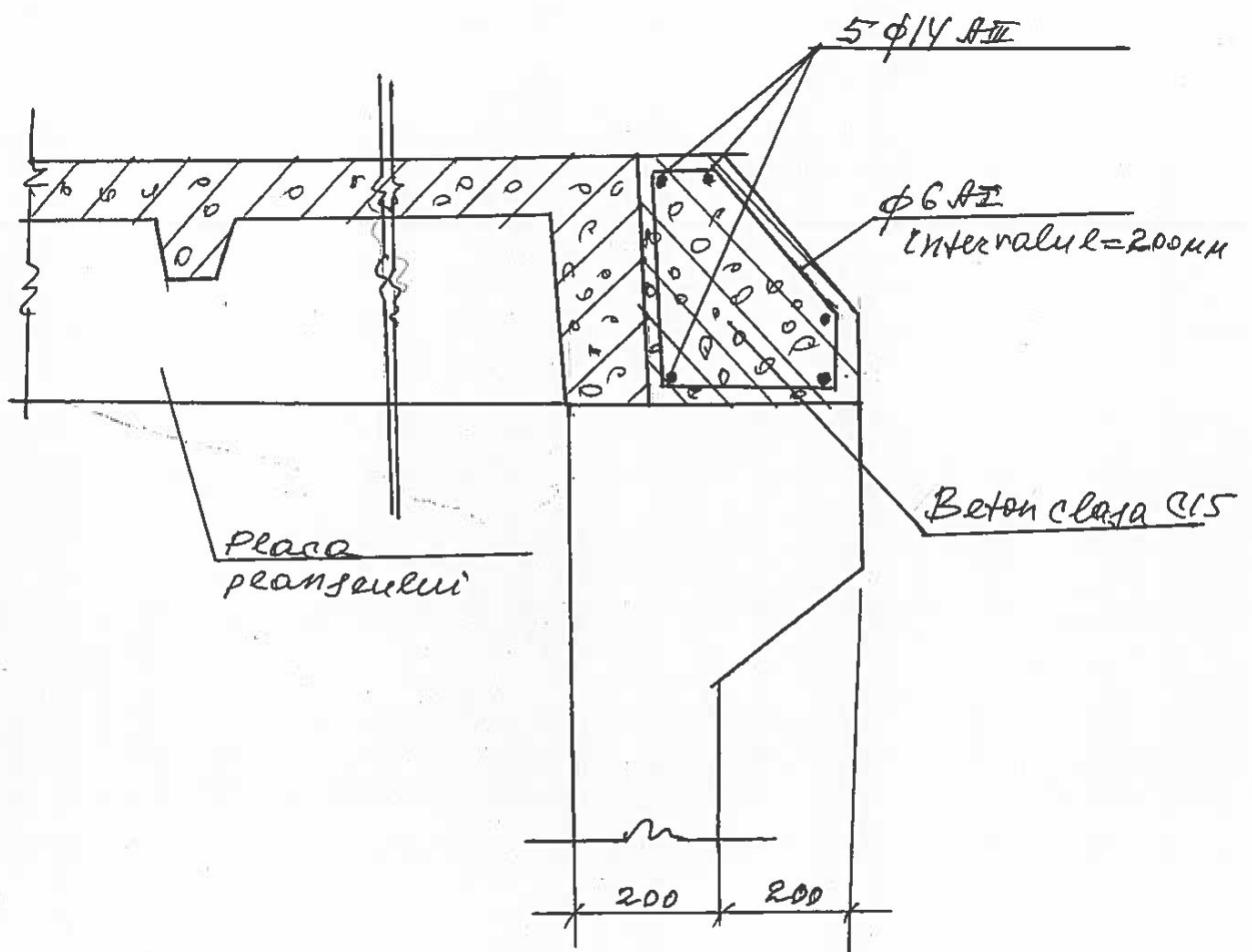

Executarea centurii pe perimetrele peretilor exteriori,