

Дефектовочная ведомость масляного выключателя 110кВ  
ПС Пересечина 110/10 кВ

Тип МКП-110М- 1000/630-20У1  
Зав.№ 6415  
Дата выпуска 01.01.1978  
Дата ввода в эксплуатацию 01.12.1979  
Дата последнего кап. ремонта 17.07.2018  
Количество отключ.токов к.з 7

Присоединение  
110ВС  
Инв.№ 4001703

№	Наименование узла	Тип	Техническое состояние до ремонта	Технологическая карта	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	Необходимо выполнить ревизию и наладку привода, необходимо заменить уплотнительную резину дверей привода Произвести ревизию обогрева привода	ТТК 110-01, позиция №1	Подрядчик
2	Вводы	БМВУ-110/1000У1 6шт.	Дата последнего испытания 18.10.2023 Необходимо выполнить ревизию патронов, гидрозатворов. Ревизия сливных пробок при необходимости заменить. В/В испытания		Подрядчик - СТОП ЦФ
3	Баки		Устранить течи масла и замена уплотнительной резины, грунтовка и покраска.		Подрядчик
4	Запорная арматура		Выполнить ремонт и заменить упл.прокладки		Подрядчик
5	Состояние трансформаторного масла		Проверить качество масла и привести в соответствии согласно госту РД 34.45-51.300-97		СТОП ЦФ
6	Контактная система и камеры		Ревизия контактов камер. Проверка переходного сопротивления.		Подрядчик
7	Выключатель		Снятие всех характеристик согласно ТТК 110-01		Подрядчик

Примечание: Перечень составлен отбором карт по существующим типам оборудования в Г.П. 'Moldelectrica' из сборников:

- 1 Типовая технологическая карта 110-01 на капитальный ремонт высоковольтного выключателя МКП-110М-1000/630-20 с приводом ШПЭ-33
- 2 Инструкция по эксплуатации и ремонту масляных выключателей типов МКП-110М и МКП-110МП.