

Дубл.
Взам.
Подл.

381400.466.01102.00031 2

Турбина
ПТ-80-130

381400.466.50102.00008

А	Цех	Уч	РН	Опер	Код, наименование операции	Обозначение документа										
						СМ	Проф	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Ишт	Т.з	Т.шт
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Ишт	Т.з	Т.шт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение, код										
01	3. Снять в/п вкладышей установить на ремонтной площадке.															
02	Контроль мастера.															
Т03	Рым-болт М20, Строн ϕ 6,3 ; Т-498 - шаберодержатель ; Т-519 - пластина ; Микрометр МК-25-1.															
04																
А05	-	-	-	015	Контрольная											
В06							сл.	3,5	-	1,1	1	-	-	-	-	0,5
07	Проверить прилегание опорных подушек н/п вкладышей к расточкам корпусов подшипников.															
08	Контроль мастера.															
09	Шуп 0,03 мм идти не должен.															
Т10	Набор щупов № 2 кл: I															
11																
А12	-	-	-	020	Комплектовочная											
В13							сл.	3,5	-	1,1	1	-	-	-	-	1,0
014	Скомплектовать крепеж.															
15	Контроль мастера.															
Т16	Т - 231-000 - шкаф-стеллаж.															

Дубл.														
Взам.														
Подл.														

381400.466.01102.00031 4 1

Разраб.	Нечунаева	<i>Нечунаева</i>	ЦКБ Союзэнерго-ремонт	Турбина ПТ-80-130	381400.466.50102.00009
Проб.	Крохин	<i>Крохин</i>			

И. кантр. Цилиндр низкого давления

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код наименование операции	Обозначение документа										
Б	Код наименование оборудования					СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кит	Тп.з.	Тшт
К/м	Наименование детали, сб. единицы или материал					Обозначение, код										

01 ПТВ п. 3.3.23 ; КЭ381400.466.20102.00002 ; КЭ381400.466.20102.00007

Б02 Общая трудоемкость 8,5

03

А04 - - - 005 Снятие в/п обоймы

Б05 - - - - сл. 2,5 - 1,1 1 - - - - 2,0

006 Разобрать крепеж разъема обоймы подшипника № 3, застропить и снять в/п обоймы. Очистить места
 07 замеров, проверить натяг в/п обоймы на вкладыше методом свинцовых оттисков. Результаты замеров
 08 записать в карту измерений.
 09 Контроль мастера.

Т10 Т- 498 - шаберодержатель ; Т-519 - пластина ; Ключ 22x24, Ключ 41x46 ; Микрометр МК-25

11

А12 - - - 010 Снятие в/п вкладыша

Б13 - - - - сл. 3,5 - 1,1 1 - - - - 2,0

014 Разъединить штепсельные разъемы термометров сопротивления упорных колодок подшипника № 3.

15 Разобрать крепеж разъема вкладышей подшипника № 3, выбив призонные болты, проверить маркировку.

16 Застропить и снять в/п вкладыша, уложить на ремонтной площадке.

Дубл.
Взам.
Подл.

381400.466.01102.00031 3

Турбина
ПТ-80-130

381400.466.50102.00008

А	Цех	Уч.	РН	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа										
						СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ДП	Жит	Тп.з.	Тшт
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ДП	Жит	Тп.з.	Тшт
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ДП	Жит	Тп.з.	Тшт
						СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ДП	Жит	Тп.з.	Тшт
А01	-	-	-	025	Контрольная											
Б02							сл.	3,5	-	1,1	-	-	-	-	-	1,0
003	Замерить зазоры по стопорным пластинам упорных полуколец подшипника. Снять стопорные пластины,															
04	проверить маркировку. Зывести упорные кольца с упорными колодками из вкладыша подшипника.															
05	Установить стопорные пластины.															
06	Контроль мастера.															
Т07	Молоток 04 кг, Клейма п=5; Отвертка двухсторонняя Г-образная; Набор щупов № 2 кл. I															
08																
А09	-	-	-	030	Контрольная											
Б10							сл.	2,5	-	1,1	1	-	-	-	-	0,5
011	Проверить прилегание установочных подушек н/п обойм подшипника № 3 к расточкам корпуса подшипника.															
12	Контроль мастера.															
13	Щуп 0,03 мм идти не должен.															
Т14	Набор щупов № 2 кл. I															
15																
А16	-	-	-	035	Комплектовочная											
Б17							сл.	2,5	-	1,1	1	-	-	-	-	0,5

МК/КТГ

Вскрытие опорно-упорного подшипника № 3

58

Дубл.																				
Взам.																				
Подл.																				

381400.466.01102.00031 2 1

Разраб.	Нечунаева	Нечунаева	ЦКБ Союзэнерго-ремонт	Турбина ПТ-80-130	381400.466.50102.00010
Провер.	Крохин	Крохин			

Цилиндр низкого давления

А	Цех	Уч	РМ	Опер	Код, наименование операции	Обозначение документа														
						СМ	Проф	Р	УТ	КР	КОМД	ЕН	ДП	Кшт	Т.з	Тшт				
Б	Код, наименование оборудования					Обозначение, код														
К/М	Наименование детали, с/б единицы или материала					ДП	ЕВ	ЕН	КН	Н. расх.										
01	ПТБ п. 3.3.23																			
Б02						Общая трудоемкость										60,0				
03																				
А04	-	-	-	005	Контрольная															
Б05						-	сл.	3,5	-	I, I	I	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0
006	Установить приспособление для "оживления" ротора.																			
07	Установить индикаторы.																			
08	Оживить поочередно с обеих концов ротор НД на 0,2 ÷ 0,4 мм.																			
09	Застропить и выкатить н/п вкладышей подшипников, ближних к разболчиваемой муфте.																			
10	Опустить ротор в рабочее положение.																			
11	Смазать шейки ротора маслом, замерить и записать в карту измерений биение шеек ротора ("коленчатость"																			
12	соединения роторов).																			
13	"Оживить" ротор, закатить на место н/п вкладышей подшипников. Опустить ротор на подшипники.																			
14	Снять приспособление для "оживления" ротора.																			
15	Контроль мастера.																			
16	Допускаемая величина "коленчатости" - 0,02 мм.																			

Д.У.Б.Л.
В.З.А.М.
П.О.Д.Л.

381400.466.01102.00031 2

Турбина
ТГ-80-130

381400.466.50102.00010

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа										
						СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт	Т.п.з.	Тшт
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт	Т.п.з.	Тшт
КМ	Наименование детали, с.б. единицы или материала					СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт	Т.п.з.	Тшт
01	Переход выпалнить в случае неудовлетворительного вибрационного состояния турбоагрегата.															
Т02	Приспособление для оживления ротора ;															
03	Палец для проворота ротора ;															
04	Рым-болт М20, Строп ϕ 29 ; Ключ 50x55 ; Индикатор ИЧ10, Штатив ШМ-1.															
05																
А06	-	-	-	010	Выпрессовка болтов											
Б07						-	сл.	2,4	-	1,1	1	-	-	-	-	48,0
08								6		1						
009	Расстопорить и развинтить крепеж муфт.															
10	Выпрессовать соединительные болты, проверяя маркировку болтов, шайб и отверстий под болты в каждой															
11	полумуфте. Зафиксировать рабочее взаимное положение полумуфт.															
12	Скомплектовать крепеж муфт.															
13	Контроль мастера.															
Т14	Палец для проворота ротора.															
15	Приспособление для выпрессовки болтов.															
16	Т-232-000 - шкаф-стеллаж для крепежа; Строп ϕ 29; Ключ 60x65, 50x55, Клейма $n=5$ мм,															
17	Зубило 10x60°, Молоток 0,6 кг, Кувалда 6 кг.															

МК/КТП Рассоединение муфт РНД-РГ, РНД-РВД

Директ.
Взам.
Полл.

381400.466.01102.00031 3

Турбина
ПТ-80-130
381400.466.50102.00011

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа						
						СМ	Проф.	Р	ЦТ	КР	КОИД	ЕН
Б	Код, наименование оборудования					ЕН	ОП	Кшт	Т л.з.	Т шт.		
К/М	Наименование детали, с/д единицы или материала					ОП	ЕН	ЕН	КН	Н. расх.		

01	Контроль мастера.													
T02	Т-275-000, Т-279-000 - ложемент для подшипников ; Строп ϕ 6,3, Рым-болт М20, М24; Отвертка в=23.													
03														
A04	-	-	-	020	Установка борштанги									
B05						-	сл. 3,5	-	I, I	I	-	-	-	8,0
006	Застропить, установить опоры и борштангу в цилиндр. Установить хомуты со штырями (датчиками) на вал													
07	борштанги против внутренних расточек диафрагм, расточек под маслозащитные кольца подшипников.													
08	Отцентровать борштангу относительно расточек под маслозащитные кольца.													
09	Данные центровки записать в журнал ремонта.													
10	Контроль мастера.													
Т11	Борштанга,					Хомуты со штырями;								
12	Ключи 22x24, 27x30, 32x36, 41x46; Прибор ЭЛИН.													
13														
A14	-	-	-	025	Установка диафрагм									
B15						-	сл. 2,3	-	I, I	I	-	-	-	6,0
16							5		I					
017	Очистить разъем в/п и н/п диафрагм и обойм концевых уплотнений.													
МК/КТП	Бьемка РНД. Проверка центровки проточной части ЦНД до ремонта											64		

Аудит.
Взам.
Подл.

381400.466.01102.00031 5

Турбина
ПТ-80-130

381400.466.50102.00031

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа							Тп.з	Тшт		
						СМ	Проф	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН			ОП	Кшт
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт	Тп.з	Тшт
К/М	Наименование детали, с/в единицы или материала											ДП	ЕВ	ЕН	КН	Н. расх.
А01	-	-	-	035	Снятие в/п диафрагм											
Б02						-	сл.	2,3	-	1,1	1	-	-	-	-	6,0
03								5	-	1						
004	Развинтить крепеж обойм концевых уплотнений, застропить и снять в/п диафрагм и обойм концевых															
05	уплотнений.															
Т06	Строп ϕ 8,5, ϕ 15, ϕ 18; Ключ 22x24, 41x46 -															
07																
А08	-	-	-	040	Снятие борштанги											
Б09						-	сл.	3,5	-	1,1	1	-	-	-	-	1,0
010	Застропить и вынуть борштангу из цилиндра, установить на ремонтной площадке.															
11	Контроль мастера.															
Т12	Строп ϕ 8,5															
13																
А14	-	-	-	045	Центровка проточной части											
Б15						-	сл.	5	-	1	1	-	-	-	-	7,0
016	Зрительная труба устанавливается на горизонтальном разъеме корпуса подшипника № 5.															
17	Закрепить трубу в раме пружинными упорами.															

МК/КТП Выемка РНД. Проверка центровки проточной части ЦНД до ремонта

Дубл.																				
Взам.																				
Подп.																				

381400.466.01102.00031 2 1

Разраб.	Нечуноева	<i>Нечуноева</i>		ЦКВ. Сопоз- энергоремонт	Турбина ПТ-80-130															
Проб.	Крохин	<i>Крохин</i>																		

381400.466.50102.00015

И. кантр. Цилиндр низкого давления

К/М	Цех Уч. РМ Опер.				Код, наименование операции	Обозначение документа												
	Код, наименование оборудования					ЕМ	Проф	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт	Тп.з.	Тшт		
Наименование детали, сборки или материал						Обозначение, код						ОП	ЕВ	ЕН	КИ	н.расх.		
01					ПТВ п. 3.3.15 ; КЭ381400.466.20102.00005 ;	КЭ381400.466.20102.00008												
В02						Общая трудоемкость												21,0
03																		
А04	-	-	-	005	Слесарная													
В05						сл. 2,5 - I, I I - - - -											6,0	
006					Залить скипидаром, вывернуть винты, расстопорить в/п диафрагм. Проверить маркировку стопорных шайб.													
007					Привязать шайбы к винтам, ввернуть винты на место. Контроль мастера.													
Т08					Метчик М20 ; Молоток 0,6 кг, Вороток; Отвертка двухсторонняя Г-образная, РС-23-пневмосверло.													
09																		
А10	-	-	-	010	Контрольная													
В11						сл. 2,5 - I, I I - - - -											3,0	
012					Замерить и записать в журнал ремонта положение разъема в/п и н/п диафрагм относительно разъема обойм.													
13					Замерить зазор "Р" в местах подвески диафрагм. Результаты замеров записать в карту измерений.													
14					Контроль мастера.													
Т15					Штангенглубиномер ШГ-160, Набор щупов № 2, № 3													
16																		

Дубл. -
 Взам.
 Подл.

381400.466.01102.00031 5

Турбина
 ПТ-80-130

381400.466.50102.00014

А	Цех	Уч.	РН	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа											
						СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОМД	ЕН	ОП	Кшт	Т.п.з	Тшт	
Б	Код, наименование оборудования					Обозначение, код											
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					ОП	ЕВ	ЕН	КШ	Н.расх							
Б01						-	сл.	3,5	-	I, I	I	-	-	-	-	-	6,0
002					Устранить дополнительным шлифованием овальность шеек более 0,02 мм, определенную при проверке биения												
03					ротора. Зашлифовать шейки ротора.												
04					Контроль мастера.												
Т05					Рукав пожарный, Шкурка шлифовальная.												
06																	
А07	-	-	-	045	Контрольная												
Б08						-	сл.	3,5	-	I, I	I	-	-	-	-	-	16,0
009					Замерить и записать в журнал ремонта диаметры опорных шеек ротора "dш", диаметры в местах под												
10					маслозащитные кольца "d мзк" и под концевые диафрагменные уплотнения "dy".												
11					Замерить и записать в журнал ремонта длины окружностей бандажей рабочих лопаток РНД.												
12					Рассчитать диаметры для течения гребней концевых, диафрагменных и надбандажных уплотнений.												
13					Контроль мастера.												
Т14					Скоба СИ400, СИ600, Рулетка РМБ												
15																	
А16	-	-	-	050	Проверка торец полумуфт												
Б17						-	сл.	3,5	-	I, I	I	-	-	-	-	-	8,0

Аудл.
взам.
Подп.

381400.466.01102.00031 6

Турбина
ПТ-80-130

381400.466.50102.0004

А	Цех	Уч	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа										
						СМ	Проф	Р	УТ	КР	КОСА	ЕН	ДП	Кит	Т.п.з.	Т.шт.
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф	Р	УТ	КР	КОСА	ЕН	ДП	Кит	Т.п.з.	Т.шт.
К/М	Наименование детали, съединения или материала					Обозначение, код					ДП	ЕВ	ЕН	КВ	Н. расх.	

- 001 Зачистить торцы полумуфт ротора НД.
- 02 Проверить по краске торцы полумуфт. Контроль мастера.
- Т03 Т- 498 - шаберодержатель ; Т-519 - пластины ; Строп ϕ 29 ; Плита поверочная I-1000x630
- 04
- А05 - - - 055 Продувка ротора
- В06 - сл. 3,5 - I, I I - - - - 2,0
- 007 Продуть ротор, смазать шейки турбинным маслом и закрыть их картоном.
- 08 Контроль мастера.
- Т09 Шланг резиноканевый.
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

Аудл.
Взам.
Подл.

381400.460.01102.00031

3

Турбина
ПТ-80-130

381400.460.50102.00015

А	Цех	Уч.	РМ	Дпер.	Код, наименование операции	Обозначение документа										
						СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ДП	Кшт	Т.п.з.	Тшт
Б	Код, наименование оборудования															
К/М	Наименование детали, со. единицы или материала					ДПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н. расх.						
Б01						-	сл.	2,4	-	1,1	1	-	-	-	-	40
002	1. Очистить и осмотреть резьбовые поверхности шпилек и гаек, удалить задиры и забоины.															
03	Восстановить, при необходимости, резьбу, дефектный крепеж заменить новым.															
04	Подлежит замене крепеж, резьбовая поверхность которого имеет трещины и срывы более 2-х ниток резьбы															
05	2. Очистить и осмотреть пригнанные поверхности контрольных штифтов и призонных болтов, удалить															
06	задиры и забоины.															
07	Проверить резьбу крепежа навинчиванием гаек вручную на соответствующие болты и шпильки.															
08	Гайки должны поворачиваться по всей длине резьбы - вручную с небольшим усилием.															
09	3. Протереть резьбу крепежа графитом.															
10	Контроль мастера.															
Т11	Т- 498 - шаберодержатель ; Т-519 - пластина ; Метчик М48, М42, Плашка М42, М48 ;															
12	Напильник плоский ; Воротки															

Дубл.
Взам
Подл

381400.466.01102.00031 3

Турбина
ПТ-80-130

381400.466.60102.00016

А	Цех Уч. рм опер. Код, наименование операции				Обозначение документа										
	Б Код наименование оборудования				СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт	Тп.з	Тшт
Кш	Наименование детали, сб. единицы или материала				Обозначение код				ОП	ЕВ	ЕН	Кш	Н. расх.		
01	пружины, проверить их маркировку.														
02	Контроль мастера.														
03	Допустимый остаточный прогиб пружин 0,5 мм.														
Т04	Плита поверочная I-250x250, Набор щупов № 3.														
05															
А06	- - - 020 Установка сегментов														
Б07	- сл. 2,4 - I, I I - - - - 9,0														
008	1. Установить сегменты с пружинами согласно маркировке в расточки диафрагм и корпусов концевых														
09	уплотнений.														
10	Замерить зазоры по "шейкам" новых сегментов и зазор между сегментами и внутренней расточкой														
11	корпусов концевых уплотнений.														
12	2. Установить стопорные шпонки. Замерить и обеспечить требуемые зазоры между торцами шпонок и														
13	крайними сегментами.														
14	Проверить от руки свободу перемещения сегментов колец уплотнений в радиальном направлении.														
15	Расстопорить и вывести сегменты колец уплотнений из расточек, скомплектовать.														
16	Контроль мастера.														
Т17	Т - 258-000 - контейнер ; Отвертка сл. в= 7,5 ; Набор щупов № 3, Линейка 200.														

МК/КТП Дефектация и ремонт уплотнений ЦНД

Дубл.
взам.
Подл.

381400.466.01102.00031

3

Турбина
ПТ-80-130

381400.466.50102.00017

А	Цех	Уч.	РМ	опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа														
						СМ	Проф	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тп.з.	Тшт				
Б	Код, наименование оборудования																			
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала					ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н расх.										
А01	-	-	-	020	Дефектация гребней															
Б02						-	сл.	4	-	I	I	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0
003	Проверить установку гребней надбандажных уплотнений. Закрепить дополнительной подчеканкой некачественно зачеканенные гребни, выправить погнутые гребни. Контроль мастера.																			
04	но зачеканенные гребни, выправить погнутые гребни. Контроль мастера.																			
Т05	Кернер $L=4$; Молоток 0,3 кг.																			
06																				
А07	-	-	-	025	Контрольная															
Б08						-	сл.	2,4	1,1	I	I	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0
009	Установить в/п диафрагм на н/п, устранить зависание по продольным и поперечным шпонкам. Проверить прилегание по разьему диафрагм и сопряжение по шпонкам.																			
10																				
11	Зазоры по разьему не должны превышать 0,2 мм в районе тела диафрагм и 0,1 мм в районе обода.																			
Т12	черт. В-1246679 - приспособление; Строп ϕ 8,5, Кассеты для обойм диафрагм.																			
13																				
А14	-	-	-	030	Шабрение разьема диафрагм															
Б15						-	сл.	3,5	-	I, I	I	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0
016	Шабрить при необходимости, разьем диафрагм, сняв предварительно продольные и торцовые шпонки																			
17	на разьеме диафрагм.																			

Дубл.
Взам.
Подл.

381400.466.01102.00031

4

Турбина
ПТ-80-130

381400.466.50102.00017

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа										
						СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОМА	ЕН	ОП	Кшт	Тп.з.	Тшт
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОМА	ЕН	ОП	Кшт	Тп.з.	Тшт
КМ	Наименование детали, с/д единицы или материала											ОП	ЕВ	ЕН	КЦ	Н. расх.
01	Контроль мастера.															
Т02	ЗПМ- машина шлиф. ; Т-498 - шаберодержатель, Т-519- пластины ; Круг шлифов. ϕ 60 ; Молоток 0,4 кг,															
03	Зубило 10x60°, Отвертка двухсторонняя Г-образная.															
04																
А05	-	-	-	035	Дефектация											
Б06						-	сл.	2,3	-	1,1	1	-	-	-	-	25,0
07								4		2						
008	Залить керосином винты, крепящие прокладки к боковым опорным лапкам в/п и н/п диафрагм.															
09	Восстановить, при необходимости, резьбу и установить новые винты.															
10	Контроль мастера.															
Т11	Пневмо-сверло 6, Сверло ϕ 4,3, Метчик М5 ; Вороток, Отвертка двухсторонняя Г-образная.															
12																
А13	-	-	-	040	Дефектация											
Б14						-	сл.	2,4	-	1,1	1	-	-	-	-	6,0
015	Очистить и восстановить резьбу под винты, крепящие стопорные планки уплотнительных колец.															
16	Установить новые винты.															
17	Контроль мастера.															

Дубл.
Взам.
Подл.

381400.466.01102.00031

5

Турбина
ПТ-80-130

381400.466.50102.00017

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа										
						СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт	Т.п.з.	Тшт
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт	Т.п.з.	Тшт
К/М	Наименование детали, с/д единицы или материала					СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт	Т.п.з.	Тшт
ТО1	Пневмосверло 6, Сверло ϕ 4,3, Метчик МБ ; Вороток, Отвертка двухсторонняя Г-образная.															
02																
А03	-	-	-	045	Дефектация крепежа											
04									сл. 3,4		I, I	I				3,0
005	Очистить и осмотреть резьбовые поверхности крепежа диафрагм 29, 30 ступеней. Удалить задиры и забоины.															
06	Трещины недопустимы. Дефектный крепеж заменить новым. Проверить резьбу крепежа. навинчиванием гаек															
07	вручную на соответствующие болты и шпильки. Протереть резьбу крепежа графитом.															
08	Контроль мастера.															
ТО9	Метчик М30, М36, Плашка М30, М36, Воротки.															
Ю																
А11	-	-	-	050	Дефектация и ремонт соплового аппарата											
В12									сл. 5		I	I				32,0
13									эл.св. 5		I					
014	Очистить и осмотреть плоскости горизонтального разъема, посадочные поверхности соплового аппарата.															
15	Проверить на трещины место приварки банджа сопловых лопаток к телу диафрагмы в в/п и н/п соплового															
16	аппарата. При необходимости, вырубить трещины и заплавить места вырубки.															
Г7	Наплавку произвести электродами ЭА-395/9															

МК/КТП

Дефектация и ремонт диафрагм ЦРД

88

Дудл.
Взам.
подл.

381400.466.01102.00031

6

Турбина
ПТ-80-130

381400.466.50402.00017

А	Цех	Уч.	РМ	опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа									
						СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ДП	Кшт	Тп.з.
Б	Код, наименование оборудования														
К/м	Наименование детали, сб. единицы или материала														

01	Контроль мастера.														
T02	СТН-500- трансформатор сварочный ; Электродержатель, Т- 498- шаберодержатель ;														
03	Т-519- пластины ; Напильник плоский.														
04															
A05	-	-	-	055	Контрольная										
B06	- сл. 2,4 - I,1 I - - - - - 11,0														
007	Очистить места замеров. Замерить остаточный прогиб диафрагм. Сравнить с данными предыдущего														
08	ремонта (монтажа). Результаты замеров записать в карту измерений.														
09	Контроль мастера.														
T10	Т-498 - шаберодержатель, Т-519 - пластины ; Нутромер НМ 75, Меры длины № 2 кл.0,														
I1	Линейка ШД-I-3000, Линейка ШД-I-2000														
I2															
I3															
I4															
I5															
I6															
I7															

Дубл.
Взам.
Подп.

381400.466.01.102.00031

5 1

Разраб. Нечунаева
Провер. Крохин

ЦКБ Союзэнерго-ремонт

Турбина
ПТ-80-130

381400.466.50102.00018

Цилиндр низкого давления

А	Цех	Уч.	РМ	Опер	Код, наименование операции	Обозначение документа										
						СМ	Проф	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт	Тр.з	Т.шт
Б	Код, наименование оборудования					Обозначение код										
К/М	Код, наименование детали, сб. единицы или материала					Обозначение код										
01	КЭЗ81400.466.20102.00012; КЭЗ81400.466.20102.00005 ;					381400.466.20102.00013 ;										
Б02						Общая трудоемкость										90,0
03																
А04	-	-	-	005	Дефектация обойм											
Б05						-	сл.	2,4	-	I,I	I	-	-	-	-	20,0
006	Очистить плоскости разъема обойм, рабочие поверхности посадочных зубьев, расточки под уплотнительные															
07	кольца и под диафрагмы, установочные штифты и отверстия под них, рабочие поверхности шпонок и															
08	опорных лапок, шпоночных пазов.															
09	Удалить задиры и забоины на обоймах диафрагм и корпусах концевых уплотнений.															
10	Проверить крепление шпонок и лапок.															
11	Проверить установку стопорных пластин колец уплотнений в н/п обойм уплотнений и н/п корпуса															
12	камина переднего уплотнения.															
13	Контроль мастера.															
Т14	Т- 417 - 000-000 - машина пневмат. зачистная ; МЦ-130-00-00 - верстак ; Т-498 - шаберодержатель,															
15	Т- 519 - пластины ; Напильник плоский, Молоток 0,4 кг, Отвертка двухсторонняя Г-образная, Щетка															
16	металлическая.															

Дубл.
Взам.
Подл.

381400.466.01102.00031 5

Турбина
ПТ-80-130

381400.466.50102.00018

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа										
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тп.з	Тшт.
КМ	Наименование детали, сб. единицы или материала											ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н. расх.

А01	-	-	-	020	Проверка прилегания по разъему											
Б02						-	сл. 3,4	-	I, I	I	-	-	-	-	-	13,0
003	Установить в/п обойм диафрагм и в/п корпусов уплотнений на н/п. Свинтить крепеж разъема, проверить															
04	прилегание по разъему. Развинтить крепеж. Снять в/п обойм.															
05	Контроль мастера.															
06	Шуп 0,05 мм в стык разъема идти не должен.															
Т07	Строп ϕ 8,5, ϕ 11,5 ; Рым-болт М16, М24, М36 ; Ключи 22x24, 32x36, 41x46.															
08																
А09	-	-	-	025	Шабрение разъема обойм											
Б10						-	сл. 3,4	-	I, I	I	-	-	-	-	-	8,0
011	При необходимости, шабрить горизонтальный разъем корпусов уплотнений, добиваясь требуемого															
12	прилегания по разъему в свинченном состоянии.															
13	Контроль мастера.															
Т14	Р-315-1- кран-тележка ; Строп ϕ 8,5, ϕ 11,5 ; Рым-болт М16, М24, М36 ; Т-498 - шаберодержатель,															
15	Т-519 - пластины ; Ключи 22x24, 32x36, 41x46.															
16																
А17	-	-	-	030	Исправление тепловых зазоров											

Дубл.
Взам.
Подл.

381400.466.01102.00031 4

Турбина
ПТ-80-130

381400.466.50102.00018

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа										
						СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОЦД	ЕН	ОП	Кшт	Тп.з	Тшт
Б	Код, наименование оборудования					ЭП	ЕВ	ЕМ	КИ	Н расх.						
К/М	Наименование детали, сб. единицы или															
Б01						-	сл.	2,3	-	I, I	I	-	-	-	-	20,0
002	При необходимости, исправить тепловые зазоры "Н", "К", "Д", "Е", "Р", по ободу и шпонкам подвески															
03	обойм обработкой обода и шпонок.															
04	Контроль мастера.															
05	Необходимость исправления тепловых зазоров определить по данным проверки тепловых зазоров обойм до															
06	ремонта, центровки обойм до ремонта и величины последующего перемещения обойм для получения															
07	требуемой их центровки.															
Т08	ЗПМ-1,5-150 - машина шлифовальная ; Круг шлиф. ϕ 60 ; Напильник плоский.															
09																
А10	-	-	-	035	Устранение люфта											
Б11	Токарно-карусельный станок					-	сл.	4	-	I	I	-	-	-	-	15,0
12							ток.	4		I						
13							эл. св.	4		I						
014	При необходимости, устранить осевой люфт по посадочному зубу обоймы переднего уплотнения.															
15	1. Собрать в/п и н/п обоймы, свнтить крепеж.															
16	2. Замерить и записать в журнал ремонта толщину посадочного зуба обоймы и ширину соответствующего															
17	паза в корпусе ЦНД (в 3-х точках). Определить толщину зуба для исправления люфта.															

М И/КТП

Дефектация и ремонт обойм и корпусов концевых уплотнений

Дубл.
Взам.
Повл.

381408.466.01102.00031 7 1

Разраб Нечумово
Провер Крохин

ЦКБ Союз-
энергоремонт

Турбина
ПТ-50-130

381408.466.50102.00019

А	Цех Уч РМ Опер. Код наименов. операции				Обозначение документа													
	Б Код наименования оборудования				СМ	Проект	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Конт	Т.з.	Т.шт.			
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала				Обозначение, код								ОП	ЕВ	ЕН	КН	Н. расч	
01	КЭЗ81400.466.20102.00001 ; КЭЗ81400.466.20102.00002 ; КЭЗ81400.466.20102.00007 ;				ПТБ п. 3.3.24													
Б02					Общая трудоемкость												223,0	
03																		
А04	-	-	-	005	Слесарная													
05					-	сл.	3,4	-	1,1	1	-	-	-	-	-	6,0		
006	1. Очистить и осмотреть разъемы, призонные болты и отверстия под них, маслоподводящие отверстия и																	
07	каналы вкладышей всех подшипников. Протереть баббитовую расточку вкладышей.																	
08	2. Очистить и осмотреть торцы вкладыша подшипника № 3 под обойму упорного подшипника.																	
09	3. Очистить и проверить крепеж вкладышей. Контроль мастера.																	
Т10	Т-417-000-000 - машина зачистная ; Т-498- шаберодержатель ; Т-519 - пластины ; Метчик М30 ;																	
П1	Вороток, Напильник плоский.																	
П2																		
А13	-	-	-	010	Разборка установочных подушек													
Б14					-	сл.	3,5	-	1,1	1	-	-	-	-	-	14,0		
015	Отвинтить и снять поочередно установочные подушки с прокладками с вкладышей и обоймы.																	
16	Проверить крепление в/п установочных колец к обойме подшипника № 3																	

Дубл.
Взам.
Подл.

381400.466.01102.00031

2

Турбина
ПТ-80-130

381400.466.50102.00019

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	код	наименование	операции	Обозначение документа										
Б	Код, наименование оборудования						СМ	Проф	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт	Т.п.з	Тшт	
К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала						Обозначение, код							ОП	ЕВ	ЕН	КН	Н.расх
01	Очистить установочные подушки, прокладки и пазы под установочные подушки в обойме подшипника № 3 и																	
02	вкладышах подшипников № 4,5. Очистить н/п установочных колец обоймы подшипника № 3.																	
03	Изменить толщины прокладок под установочными подушками н/п обоймы подшипника № 3 и вкладышей																	
04	подшипников № 4,5 по данным расчета перемещения подшипников для исправления центровки роторов.																	
05	Толщину и количество прокладок под каждой опорной подушкой записать в журнал ремонта.																	
06	Установить прокладки с подушками на место, завернуть винты до упора.																	
07	Контроль мастера.																	
08	Прокладки изготовить из калиброванной стали.																	
09	При минимальной толщине прокладки 0,1 мм общее число прокладок под каждой установочной подушкой																	
10	не должно быть более трех.																	
Т11	Т-417-000-000 - машина зачистная ; Т-498 - шаберодержатель ; Т-519 - пластины ; Зубило 10x60°,																	
12	Отвертка сл. в= 23, Напильник плоский, Ножницы; Микрометр МК-25.																	
13																		
А14	-	-	-	015	Проверка баббитовой заливки вкладышей													
В15	-	-	-	-	сл.	3,5	-	1,1	1	-	-	-	-	-	-	3,0		
016	Проверить состояние баббитовой заливки вкладышей, проверить плотность прилегания баббита к корпусу																	
17	вкладышей обстукиванием или методом керосиновой пробы.																	

Дубл.
Взам.
Подл.

381400.466.01102.00031

5

Турбина
ПТ-80-130

381400.466.50102.00019

А	Цех	Уч	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа										
Б	Код, наименование оборудования					СМ	Проф	Р	УТ	КР	КОМ	ЕН	ОП	Кит	Т.п.з	Тит
К/М	Обозначение детали, сб. единицы или материала					Обозначение код					ОП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.раск.	
01	Допускается толщина снимаемого с разъема вкладыша слоя металла 0,15 мм.															
02	Особое внимание обратить на равномерность снятия металла с разъема вкладыша опорно-упорного															
03	подшипника № 3, чтобы не допустить перекоса по упорной поверхности в/п и н/п вкладыша.															
04	Контроль мастера.															
Т05	Р-315-1 - кран-тележка ; Строп ϕ 6,3 ; Т-498 - шаберодержатель, Т-519-пластины ;															
06	Напильник плоский ; Глубиномер МКМ.															
07																
А08	- - - 035 Исправление зазоров															
Б09	Станок горизонтально-расточной - сл. 3,5 - I, I I - - - - 52,0															
10	Станок точильный ток. 5 - I															
011	Исправить при необходимости, зазоры по маслозащитным кольцам вкладышей, отвинтив и сняв предварительно															
12	полукольца с вкладыша подшипника.															
13	Увеличение зазоров выполнить проточкой гребней колец.															
14	Для уменьшения зазоров вырезать уплотнительные гребни, зачеканить новые и проточить на требуемый															
15	диаметр, заострить гребни. Установку маслозащитных полуколец на вкладыш произвести при установленном															
16	роторе ИД в подшипники в соответствии с требуемым распределением зазоров.															
17	Контроль мастера.															