

АО "Михневский завод электроизделий"

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

**МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ марки СТп-10 кВ
ТУ 27.33.13-007-01394461-2018**

2018

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на комплект для монтажа одной соединительной муфты СТп-10

Наименование деталей и монтажных материалов	Ед. изм.	3СТп-10(10-25)	3СТп-10(25-50)	3СТп-10(70-120)	3СТп-10(150-240)	3СТп-10(10-25)(НП)	3СТп-10(25-50)(НП)	3СТп-10(70-120)(НП)	3СТп-10(150-240)(НП)
1.Перчатка термоусаживаемая с клеевым подслоем изолирующая									
ТУП 3 - 1	шт.	2	-	-	-	2	-	-	-
ТУП 3 - 2	шт.	-	2	-	-	-	2	-	-
ТУП 3 - 3	шт.	-	-	2	2	-	-	2	2
2.Трубка термоусаживаемая № 1 для восстановления оболочки кабеля									
75/20x4 длина 650 ⁻⁵⁰ мм	шт.	1	-	-	-	1	-	-	-
115/25x5 длина 650 ⁻⁵⁰ мм	шт.	-	1	-	-	-	1	-	-
115/25x5 длина 900 ⁻⁵⁰ мм	шт.	-	-	1	-	-	-	1	-
120/25x5 длина 900 ⁻⁵⁰ мм	шт.	-	-	-	1	-	-	-	1
3.Пленка рукавная	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
4.Трубка термоусаживаемая № 2 – наружный защитный кожух									
90/25x4 длина 1100 ⁻⁵⁰ мм	шт.	1	-	-	-	1	-	-	-
130/28x5 длина 1100 ⁻⁵⁰ мм	шт.	-	1	-	-	-	1	-	-
130/28x5 длина 1300 ⁻⁵⁰ мм	шт.	-	-	1	-	-	-	1	-
140/28x5 длина 1300 ⁻⁵⁰ мм	шт.	-	-	-	1	-	-	-	1
5.Трубка термоусаживаемая маслостойкая № 3 для изолир-я жил кабеля									
22/8x1,5 длина 240 мм	шт.	6	-	-	-	6	-	-	-
22/8x1,5 длина 240 мм	шт.	-	6	-	-	-	6	-	-
28/11x1,5 длина 350 мм	шт.	-	-	6	-	-	-	6	-
33/15x1,7 длина 350 мм	шт.	-	-	-	6	-	-	-	6
6.Трубка термоусаживаемая №4 с односторонним клеевым подслоем									
22/8x1,5 длина 200 мм	шт.	6	-	-	-	6	-	-	-
28/11x1,5 длина 200 мм	шт.	-	6	-	-	-	6	-	-
33/15x1,7 длина 300 мм	шт.	-	-	6	-	-	-	6	-
38/15x1,7 длина 300 мм	шт.	-	-	-	6	-	-	-	6
7.Термоусаживаемая манжета № 5 для изолиров-я контактного соединения									
37/12 длина 150 ⁻¹⁰ мм	шт.	3	3	-	-	3	3	-	-
43/15 длина 180 ⁻¹⁰ мм	шт.	-	-	3	-	-	-	3	-
75/20 длина 170 ⁺²⁰ мм	шт.	-	-	-	3	-	-	-	3
8.Пластина для выравнивания напряженности электрического поля размером									
65x65 мм	шт.	3	-	-	-	3	-	-	-
65x90 мм	шт.	-	3	-	-	-	3	-	-
110x130 мм	шт.	-	-	3	-	-	-	3	-
130x160 мм	шт.	-	-	-	3	-	-	-	3
9.Провод заземления сечением 10 мм² длина 850 мм	шт.	1	-	-	-	1	-	-	-
Провод заземления сечением 16 мм ² длина 850 мм	шт.	-	1	-	-	-	1	-	-
Провод заземления сечением 16 мм ² длина 1200 мм	шт.	-	-	1	-	-	-	1	-
Провод заземления сечением 25 мм ² длина 1200 мм	шт.	-	-	-	1	-	-	-	1
10.Лента электроизоляционная ПВХ	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
11.Гильзы кабельные винтовые сечения, мм²:* 10-25	шт.	3	-	-	-	3	-	-	-
Гильзы кабельные винтовые сечения, мм ² :* 25-50	шт.	-	3	-	-	-	3	-	-
Гильзы кабельные винтовые сечения, мм ² :* 70 - 120	шт.	-	-	3	-	-	-	3	-
Гильзы кабельные винтовые сечения, мм ² :* 150 - 240	шт.	-	-	-	3	-	-	-	3
12.Экран-сетка рукавная медная луженая	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
13.Припой ПОС – 30	кг	0,075	0,1	0,1	0,15	0,05	0,075	0,075	0,1
14.Припой марки А	кг	0,04	0,06	0,06	0,06	-	-	-	-
15.Пружина ППД №1	шт.	-	-	-	-	2	-	-	-
Пружина ППД №2	шт.	-	-	-	-	-	2	-	-
Пружина ППД №3	шт.	-	-	-	-	-	-	2	-
Пружина ППД №4	шт.	-	-	-	-	-	-	-	2
16.Контактная пластина (терка)	шт.	-	-	-	-	2	2	2	2
17.Проволока оцинкованная	м	2,5	3,75	5,0	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5
18.Межфазная распорка	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
19.Жир паяльный	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
20.Салфетка	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2
21.Нитки льняные	м	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
22.Сетка для бандажа заполнителя, длина 2,0 м	шт.	1	1	-	-	1	1	-	-
Сетка для бандажа заполнителя, длина 3,0 м	шт.	-	-	1	-	-	-	1	-
Сетка для бандажа заполнителя, длина 3,5 м	шт.	-	-	-	1	-	-	-	1

23.Сетка для бандажа ленты - герметика узла заземления, длина 0,2 м	шт.	2	2	-	-	2	2	-	-
Сетка для бандажа ленты - герметика узла заземления, длина 0,3 м	шт.	-	-	2	2	-	-	2	2
24.заполнитель корешковой части (конус-регулятор маслостойкий)	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2
25.термоплавкий межфазный заполнитель	шт.	3	3	3	3	3	3	3	3
26.лента-герметик для герметизации узла заземления	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2
27.Инструкция по монтажу	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
28.Перчатки х/б	пара	1	1	1	1	1	1	1	1

Примечание: *- поставляется по заказу

Дата упаковки

Штамп ОТК

В связи с имеющимися фактами подделки продукции АО «МЗЭИ» просим обращать внимание на целостность заводской упаковки, наличие комплектующей ведомости, монтажной инструкции и сертификата качества.

До начала работы!

Проверьте, что набор материалов, который Вы собираетесь использовать, соответствует сечению кабеля (см. Таблицу 1). Необходимо свериться с этикеткой набора и этикеткой на монтажной инструкции. Не исключено, что компоненты или рабочие операции подвергались усовершенствованию с тех пор, как Вы в последний раз монтировали это изделие. Внимательно прочитайте данную инструкцию и следуйте указанным последовательностям операций.

Таблица 1

Тип муфты	Рабочее напряжение, кВ	Сечение жил кабеля, мм ²
ЗСТп-10(10-25)	6-10	10,16,25
ЗСТп-10(25-50)	6-10	25,35,50
ЗСТп-10(70-120)	6-10	70,95,120
ЗСТп-10(150-240)	6-10	150,185,240
ЗСТп-10(10-25) (НП)	6-10	10,16,25
ЗСТп-10(25-50) (НП)	6-10	25,35,50
ЗСТп-10(70-120) (НП)	6-10	70,95,120
ЗСТп-10(150-240) (НП)	6-10	150,185,240

1. Область применения

Муфты соединительные термоусаживаемые предназначены для соединения силовых кабелей с бумажной изоляцией по ГОСТ 18410-73 на напряжение 6 и 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц климатического исполнения УХЛ 1, УХЛ 5 по ГОСТ 15150-69.

2. Указания мер безопасности

Монтаж муфт должен производиться с соблюдением общих правил техники безопасности согласно “Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок”, ПУЭ, “Технической документации на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией до 10 кВ” и перечню правил и инструкций, действующих на предприятии, применяющем данные муфты.

3. Общие указания

Все операции следует выполнять в строгом соответствии с данной инструкцией, не допуская изменений в технологии монтажа.

3.1.Перед началом монтажа:

- проверить по комплектующей ведомости наличие деталей в комплекте в соответствии с сечением применяемого кабеля;
- подготовить рабочее место и необходимые инструменты и приспособления;
- проверить бумажную изоляцию на отсутствие влаги.

Монтаж муфты на кабеле с увлажнённой изоляцией категорически запрещается!

3.2.Процесс монтажа должен быть непрерывным до полного его окончания. В процессе монтажа соблюдать чистоту рук и инструмента и выполнять все мероприятия, предупреждающие попадание пыли и влаги в муфту.

3.3 Поверхности металлических оболочек, бронелент или шланга кабеля, предназначенные для контакта с герметиком, должны быть обезжирены, зачищены (оболочка и бронеленты до металлического блеска) напильником или шкуркой и ещё раз обезжирены.

3.4.Усадку термоусаживаемых изделий производить предпочтительно газовой горелкой.

3.5.Отрегулировать горелку так, чтобы пламя её было синее, размытое, с жёлтым язычком.

3.6.При усадке термоусаживаемых перчаток, трубок и манжет горелку держать в направлении усадки изделий, равномерно перемещая горелку по окружности вдоль кабеля, трубка и перчатка должны равномерно сесть по всей окружности.


3.7.Поверхности усаженных трубок или перчаток должны быть гладкими, без морщин и вздутий.


Разделка кабеля

1.Для кабеля с бронелентами.


Распрямить концы кабелей, проверенных на отсутствие влаги, на длине не менее 150мм с перехлёстом 100-150мм. На расстоянии **A** (см. Таблицу 2) от середины нахлёста (осевой линии) поверх защитного джутового покрова наложить бандаж из липкой ленты ПВХ.

Удалить защитный покров от конца кабеля до бандажа из липкой ленты ПВХ. На расстоянии **B** от бандажа из ленты ПВХ (см. Таблицу 2) на бронеленты кабелей наложить бандажи из 2-3 витков стальной оцинкованной проволоки. Броню кабеля надрезать по кромке бандажей бронерезкой или ножовкой с ограничителем, после чего удалить броню и подушку под ней. Для удаления сульфатной бумаги и

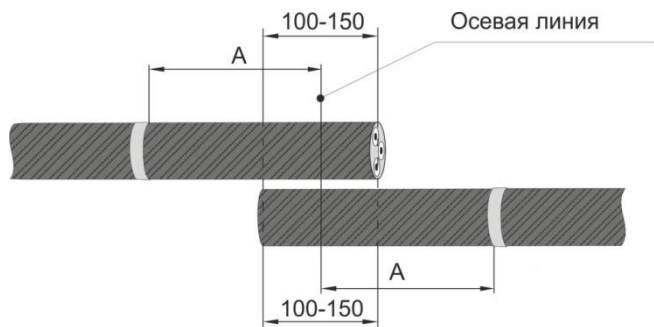

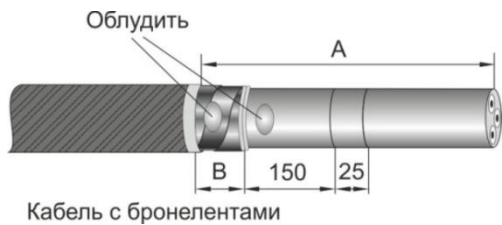

битумного состава допускается их подогрев беглым пламенем газовой горелки. Оболочку и броню кабеля очистить салфеткой, смоченной в бензине или ацетоне. На расстоянии 150мм от среза брони на оболочке кабеля выполнить первый кольцевой надрез и на расстоянии 25мм от него - второй. Зачистить и облудить места пайки провода заземления к оболочкам кабелей и бронелентам припоем ПОС (алюминиевую оболочку - сначала натереть припоем марки А, затем - ПОС). **В случае комплектации с непаяной системой заземления зачистить и облудить места пайки провода заземления к бронелентам припоем ПОС.** При лужении применять паяльный жир.

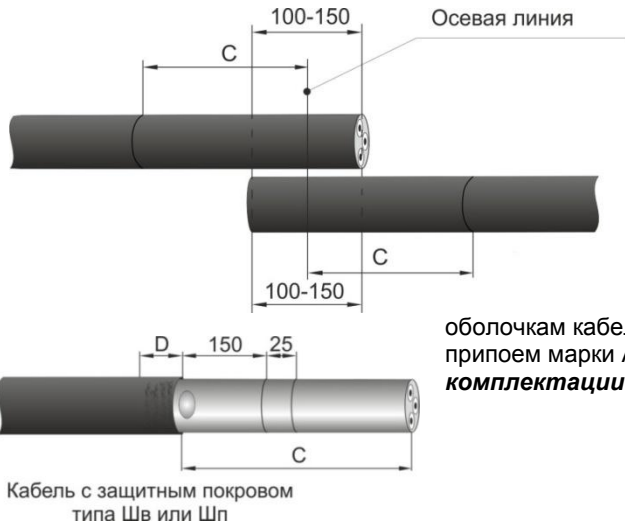


Для кабеля с защитным покровом типа Шв или Шп. Распрямить концы кабелей, проверенных на отсутствие влаги, на длине не менее 1500мм с перехлестом на 100-150мм. На расстоянии **С** от осевой линии (см. Таблицу 2) выполнить кольцевой надрез, от него до конца кабеля сделать продольный надрез и удалить шланг. Поверхность шланга у среза ошероховать на длине **Д** (см. Таблицу 2). На расстоянии 150мм от среза шланга на оболочке кабеля выполнить первый кольцевой надрез и на расстоянии 25мм от него - второй. Зачистить и облудить места пайки провода заземления к оболочкам кабелей припоем ПОС (алюминиевую оболочку - сначала натереть припоем марки А, затем - ПОС). При лужении применять паяльный жир. **В случае комплектации с непаяной системой заземления лужение не требуется.**

Таблица 2


Сечение жил кабеля, мм ²	Разделка кабеля с бронелентами		Разделка кабеля с защитным покровом типа Шв или Шп	
	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм
10-25	430	40	390	25
25-50	430	40	390	25
70-120,150-240	590	50	540	50

Монтаж муфты


2.Надвинуть пленку рукавную на один из концов соединяемых кабелей и зафиксировать ее лентой ПВХ.

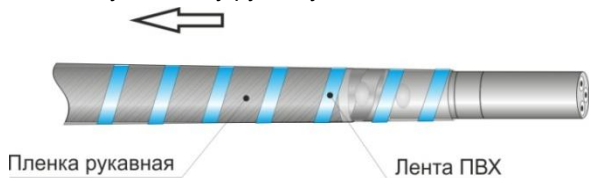


3.Надвинуть на кабель поверх пленки экран-сетку рукавную.

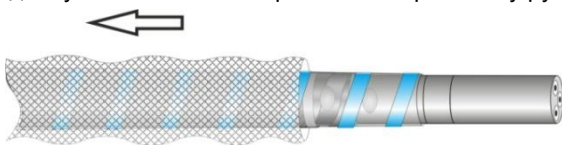


4.Надвинуть на кабель термоусаживаемые трубки № 1 и № 2.

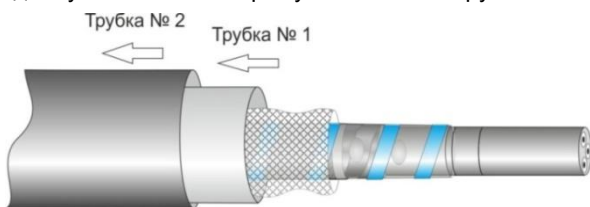


5.Снять оболочку кабеля от конца кабеля до второго кольцевого надреза. Удалить электропроводящую бумагу, поясную изоляцию и кордели. Жилы кабеля аккуратно развести, не загрязняя поверхность. Закрепить изоляцию на концах жил 1-2 витками ленты ПВХ. Если поверхность жил чистая, расцветочные ленты изоляции не снимать.

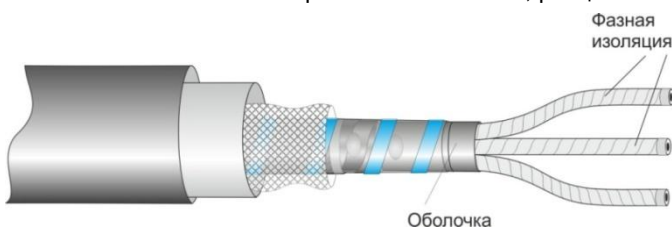



6. Надеть на жилы кабелей термоусаживаемые маслостойкие трубки № 3 для изоляции жил так, чтобы торец трубки доходил до ступени поясной изоляции кабеля, и усадить, начиная от корешка разделки, равномерным прогревом пламени газовой горелки. Пламя горелки должно быть размытым, желтоватого цвета. После усадки трубки должны плотно облегать жилы кабеля, не иметь морщин и складок.

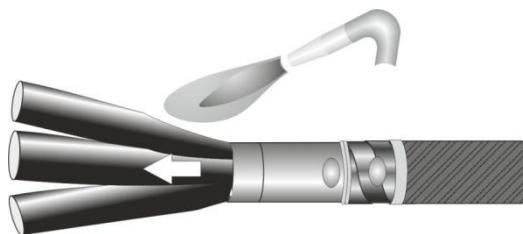


7. Жилы кабеля с усаженными трубками № 3 плавно и постепенно выгнуть по шаблону. При отсутствии шаблона жилы можно изгибать вручную (через палец), не допуская крутых перегибов и повреждения изоляции, оставив зазор для беспрепятственного прохода перемычки "пальцев" перчатки до упора. Удалить защитный поясок оболочки, снять заусенцы, оправкой придать торцу оболочки форму раструба. Удалить металлические опилки. На расстоянии 5 мм от среза оболочки нитками наложить бандаж на электропроводящую бумагу и удалить её до края бандажа.

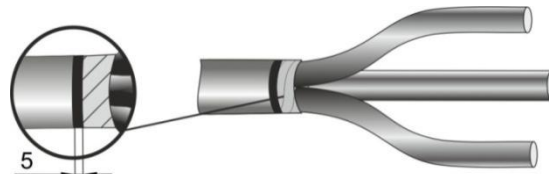


8. Предварительно прогреть корешок разделки. Вставить в корешковую часть разделки наполнитель корешковой части. Затем, подогревая средним пламенем корешковую часть разделки по окружности и основание конуса, необходимо максимально вдавить при помощи инструмента, например, отвертки, конус-наполнитель так, чтобы материал выступал между жил и заполнил промежутки между ними.

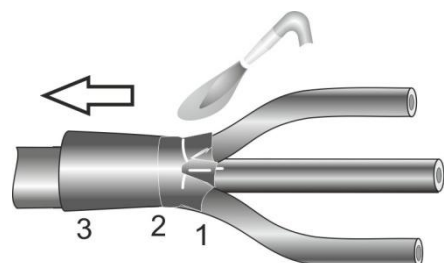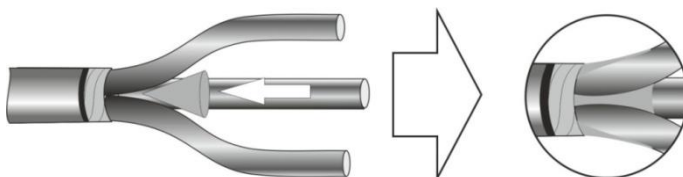

9. Прогреть жилы кабеля и оболочку пламенем газовой горелки до 60°C. Сблизить жилы кабеля и надеть перчатку так, чтобы каждая жила попала в отверстие соответствующего "пальца". Жилы разводят и усаживают перчатку сначала с "пальцев" перчатки на жилы, затем на оболочку кабеля (очередность указана на рисунке). При усадке перчатки необходимо следить за расплавлением клеевого слоя. Во избежание преждевременного приклеивания поддерживать перчатку. После усадки перчатка должна плотно облегать оболочку и трубки на жилах кабеля. По периметру перчатки с её "пальцев" должен быть заметен выступивший расплавленный клей.

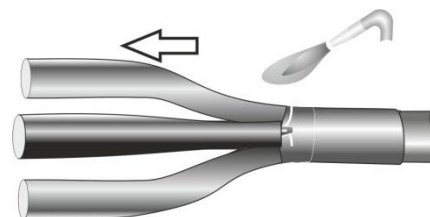

10. На жилы кабеля торцом с клеевым подслоем надеть термоусаживаемые трубки № 4 так, чтобы они заходили на "пальцы" перчатки до упора и усадить, начиная усадку от "пальцев" перчатки. Жилы кабеля обрезать по осевой линии ножовкой, удалить металлические опилки.

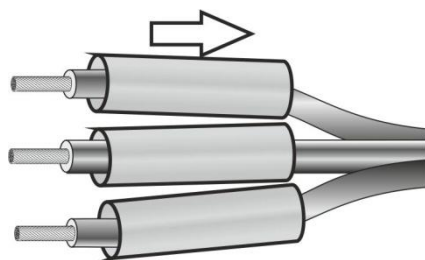


11. С жил кабеля снять фазную изоляцию на расстоянии, равном половине длины соединительной гильзы. Во избежание образования рисок на жилах при снятии изоляции, последние слои изоляционной бумаги снять без применения ножа (расплетка с обрывом). Протереть внутреннюю поверхность гильз, а также оголенные участки жил салфеткой, смоченной в бензине или ацетоне, причем многопроволочные жилы, пропитанные кабельной массой протереть салфеткой, обильно смоченной растворителем, несколько раз так, чтобы максимально вывести из них пропиточную массу. Убедитесь, что внутри гильз нет остатков обтирочного материала. Зачистить оголенные участки жил, предварительно защитив изоляцию от попадания

металлических опилок.


Надеть на жилы термоусаживаемые манжеты № 5 (полупрозрачные) для изолирования контактного соединения, продвинув их до корешка разделки.

12. Соединить зачищенные концы жил соединяемых кабелей с помощью гильз со срывными болтами (или любым другим способом: пайка, опрессовка). Не срывая головок, равномерно затянуть все болты, зафиксировав жилы. Сорвать головки, начиная с крайних болтов. Затем сорвать головки центральных болтов (очередность срыва головок болтов показана на рисунке). Очистить и обезжирить гильзы и прилегающие участки трубок, на которые усаживаются манжеты для изолирования соединительных гильз. Удалить выступающие края болтов.

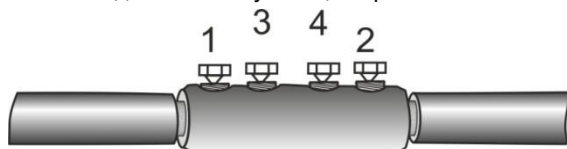


13. Обернуть соединительные гильзы электропроводящей пластиной для выравнивания напряженности электрического поля. Оборачивание производить с заходом в зазоры между фазной изоляцией и соединителями. Нахлест пластины должен располагаться поверх болтов так, чтобы над ними было два слоя выравнивающей пластины. Края пластины вмять в зазор между торцом гильзы и изоляцией жилы.


ПЛАСТИНА НЕ ДОЛЖНА ЗАХОДИТЬ НА ИЗОЛЯЦИЮ ЖИЛ!

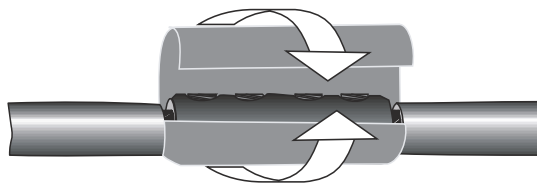


14. Надвинуть на гильзы строго симметрично термоусаживаемые манжеты № 5 для изоляции контактного соединения (полупрозрачные). Усадить манжеты, начиная от середины, мягким пламенем, не допуская пережога. Для равномерной теплопередачи периодически отводить горелку. Во избежание преждевременного приклеивания поддерживать манжету. После усадки на торцах манжет должен выступить клей.

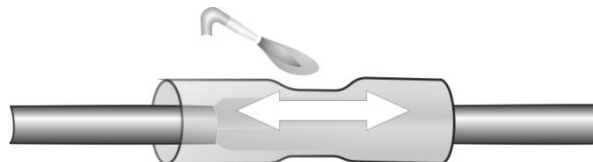


15. Вставить между жилами кабелей по центру муфты межфазную распорку. Максимально сжать жилы.

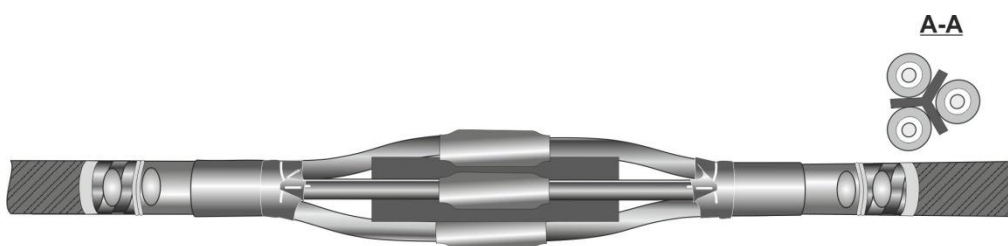


16. Разложить между жилами термопластиков межфазный наполнитель так, чтобы плоская, более широкая сторона пластин была обращена наружу. Максимально вдавить наполнитель в пространство между жилами и пальцами перчаток. Руками придать наполнителю цилиндрическую гладкую форму по всей длине муфты. При низкой температуре до укладки подогреть внутреннюю поверхность наполнителя, а после укладки - внешнюю поверхность по всей площади пластин.

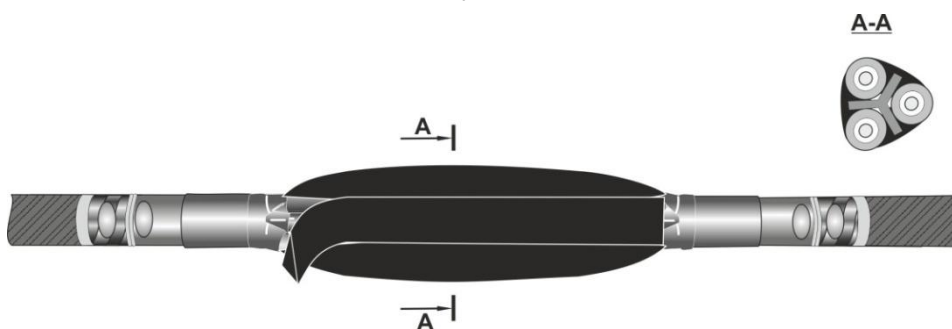


17. Максимально сжать жилы и по поверхности наполнителя выполнить стягивающую подмотку сеткой для биндажа наполнителя с натягом, начиная от корешка перчатки. Расстояние между витками 20-25мм.

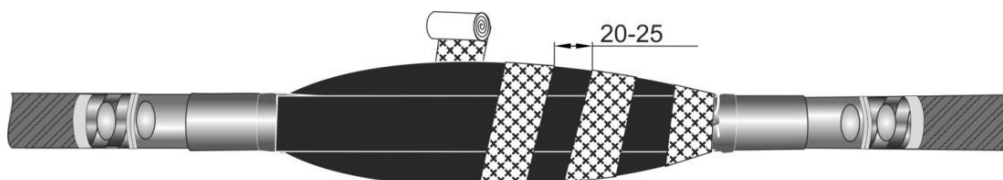

18.Обезжирить оболочки кабелей бензином или ацетоном. При низкой температуре прогреть. Надвинуть трубу № 1 (полупрозрачную), симметрично расположив её относительно центра муфты, и усадить. Для равномерного прогрева трубы, расплавления заполнителя и выхода остатков воздуха усадку производить от центра по окружности широким мягким пламенем. Через полупрозрачную стенку контролировать процесс расплавления заполнителя и отсутствие воздушных пузырей. После усадки по торцам трубы должен выступить клей. Расстояние от среза брони кабеля до торца трубы должно составлять 60мм. Для получения необходимого размера обрезать торцы, остатки клея удалить и обезжирить оболочку.

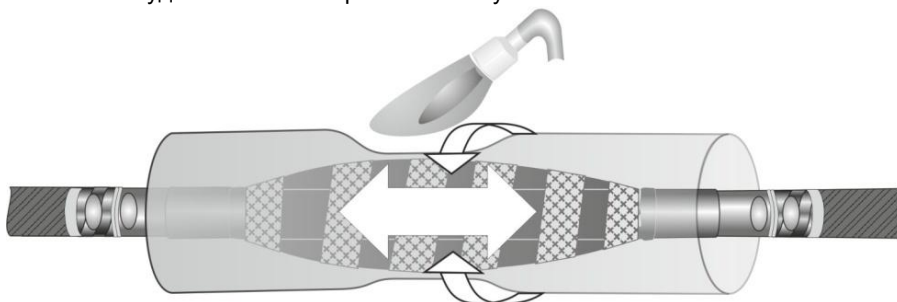

19.Собрать экран-сетку рукавную “гармошкой”. Надвинуть экран на муфту.

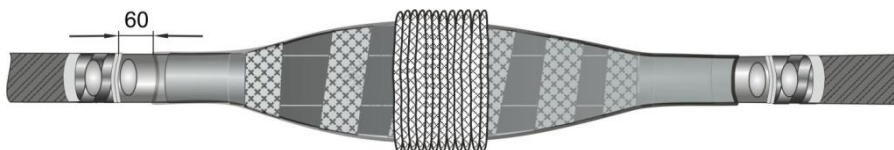


20.Расправить сетку по поверхности трубы так, чтобы края рукава заходили на металлическую оболочку кабеля, и закрепить на оболочке кабеля бандажом из 4-5 витков стальной оцинкованной проволоки. Удалить края экрана, выступающие за бандаж, и загерметизировать 2-3 витками ПВХ ленты. Расстояние от торца экрана (бандажа) до бронелент должно составлять 50мм.



21.1.Монтаж провода заземления для комплектации с паяной системой заземления.


Расплести концы провода заземления, разложить провод по экрану вдоль муфты. Закрепить провод бандажками из стальной оцинкованной проволоки на оболочке и броне кабелей и припаять припоем ПОС к заранее облуженным местам на оболочке и броне кабелей. При пайке применять паяльный жир. Пламя горелки должно быть направлено по касательной к бронелентам.

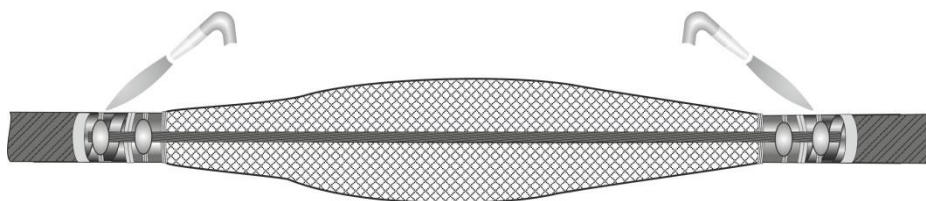

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБЛУЖИВАНИЯ И ПАЙКИ НЕ БОЛЕЕ 3-Х МИНУТ!

21.2.Монтаж провода заземления для комплектации с непаяной системой заземления.


21.2.1.Закрепить контактную пластину (терку) на участке оболочки. Расплести концы провода заземления, разложить провод по экрану вдоль муфты. Произвести закрепление провода заземления с помощью пружины в соответствии с рисунком.

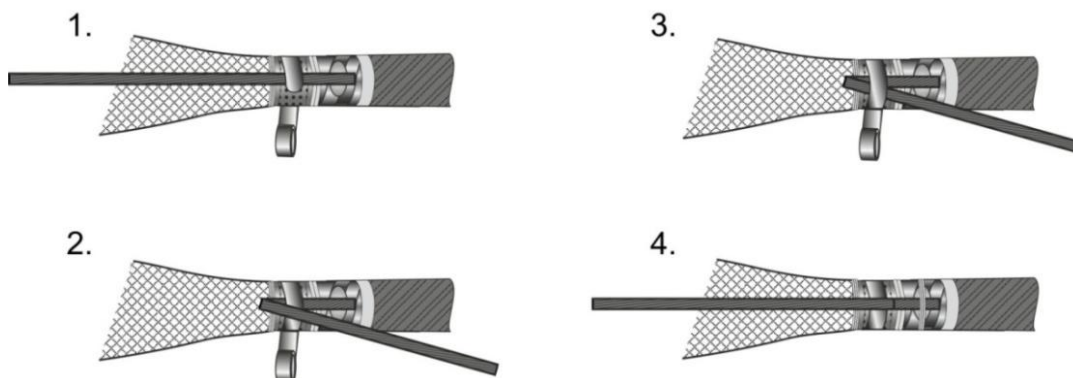

На втором из соединяемых кабелей произвести закрепление провода аналогично, перегибая через пружину ППД свободный конец провода.


21.2.2. Операция только для кабелей с броней.

На участке бронелент бандажами из стальной оцинкованной проволоки закрепить провод заземления. Припаять провод заземления к бронелентам припоем ПОС к заранее облуженным местам. При пайке применять паяльный жир. Пламя горелки должно быть направлено по касательной к бронелентам.

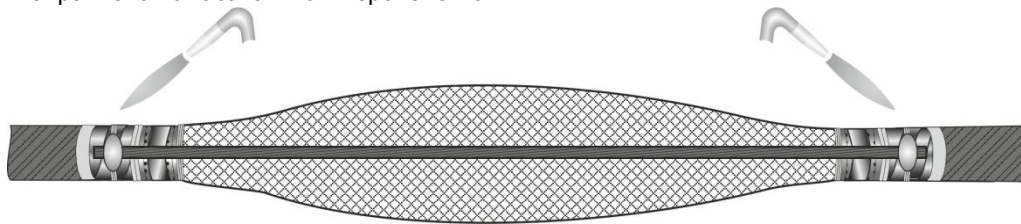


ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБЛУЖИВАНИЯ И ПАЙКИ НЕ БОЛЕЕ 3-Х МИНУТ!


21.2.3. Обмотать пружину ППД лентой ПВХ.

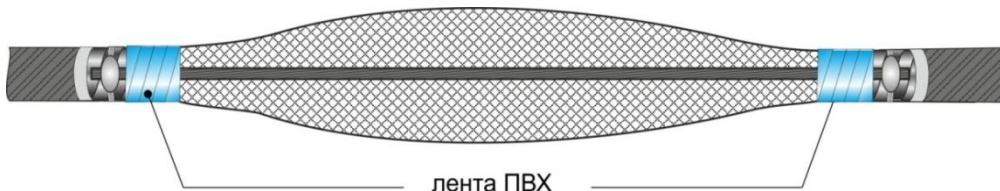

22. Обернуть узлы заземления лентой-герметиком и закрепить их на оболочке и броне кабеля сеткой для бандажа узла заземления.

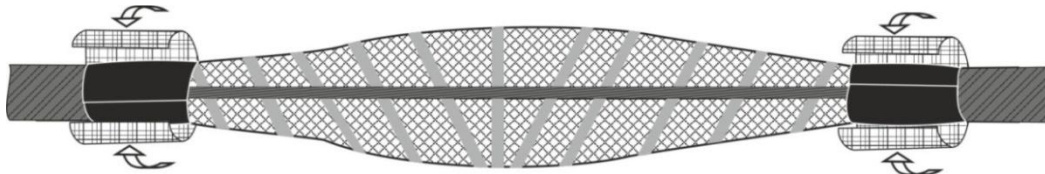

23. Надвинуть на муфту наружную термоусаживаемую трубу № 2 - наружный защитный кожух, расположив ее симметрично относительно центра муфты. Удалить пленку рукавную. Усадить трубу пламенем газовой горелки, начиная от середины. После усадки по торцам трубы должен быть заметен выступивший расплавленный клей.

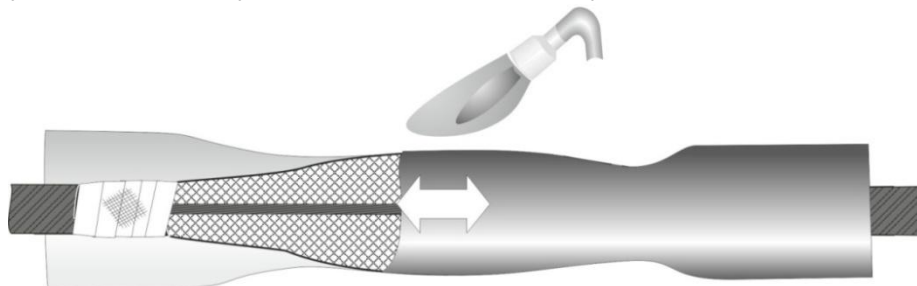

24. Монтаж муфты закончен. Не подвергать механическим воздействиям до полного остывания.

