

## PROCES-VERBAL DE CONTROL

### în domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor

nr.10/98 din "05" 05 2022

La solicitarea Casa de Odihnă "Cămpingul din Vadul lui Vodă" SRL, director Mihai Garbuț, str. Plopilor nr. 4, or. Vadul lui Vodă.

(Personă fizică/juridică /N.P.P. conducătorului/adresa juridică)  
nr.1-1368/22 din 08.02.2022

în baza prevederilor Legii nr.267 din 09 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor, HG nr. 1088 din 18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică,

de către: Mihail Alexutan, inspector principal al Direcției supraveghere de stat a măsurilor

(N.P.P. și funcția reprezentantului AST care au efectuat controlul)

contra incendiilor și protecției civilă a Agentiei pentru Supraveghere Tehnică

(N.P.P. și funcția reprezentantului AST care au efectuat controlul)

în comun cu reprezentantul solicitantului director Mihai Garbuț

(N.P.P./funcția)

la data de 03.05.2022

a fost efectuată evaluarea riscului de incendiu la tabăra de odihnă din Parcul Nistrean, or. Vadul lui Vodă.

(Denumirea completă/numele persoanei supuse controlului/ denumirea obiectivului/adresa)

**Pe parcursul controlului au fost verificate:** Căile de acces, sursele de alimentare cu apă în caz de incendiu, clădirile.

(Acte, documente, instrucțiuni, ordine, instalațiile ingineresci, construcții)

#### În rezultatul controlului s-a constatat următoarele:

- 1 Obiectivul nu este dotat cu instalație automată de semnalizare și avertizare a incendiilor [ NCM E. 03.03:2018, tabelul nr. 1, p. 1.2];
- 2 Pe căile de evacuare din cantină sunt utilizate materiale combustibile (RT DSE 1.01-2005, p. 46, lit. d);
- 3 Nu este mărită rezistența la foc a elementelor combustibile portante ale construcțiilor acoperisurilor ( RT DSE 1.01-2005, p. 30);
- 4 Mijloacele de prima intervenție în caz de incendiu (stingătoare) se exploatează cu termenul expirat ( RT DSE 1.01-2005, p. 19, anexa nr. 2);
- 5 Lipsesc măsurările omometrice a rezistenței izolării conductorilor electrici ( RT DSE 1.01-2005, p. 5);
- 6 Hidranții exteriori de incendiu nu sunt verificata la capacitatea de funcționare ( RT DSE 1.01-2005, p. 82).

(Neconformitățile exigenților normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor/lipsa de neconform)

## **Reprezentantul Agenției pentru Supraveghere Tehnică:**

Direcția supraveghere de stat a măsurilor contra incendiilor și protecției civiliști a Agenției  
pentru Supraveghere Tehnică

(N.P.P. și funcția reprezentantului AST care au efectuat controlul)  
Subdiviziunea

Mihail Alexuta, inspector principal

(numele, prenumele, funcția)

[semnatura, stampila]



**Coordonat (conducătorul subdiviziunii): Sergiu CHIRCU, Sef Directie**

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

*S.C.*

## **Reprezentanții solicitantului:**

(numele, prenumele, funcția)

Copia procesului-verbal de control am primit:

"\_\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_\_\_

[semnatura, stampila]



## CASA DE ODIHNĂ „CAMPINGUL DIN VADUL LUI VODĂ” SRL

### Informatie

#### **La procesul –verbal de control in domeniul supravegherii de stat a masurilor contra incendiilor nr. 10/98 din 05.05.2022**

La punctul nr. 1:

Obiectivul este dotat cu instalatie autonoma de semnalizare a incendiilor si se examineaza modul de instalare automata.

La punctul nr. 2:

Cantina dispune de 3 cai de evacuare si are 8 ferestre largi, deschidere de 1 metru latime. La inaltimea de 0,5 metri din interior si 1 metru din exterior.

La punctul nr. 3,4,5:

A fost contractata firma specializata, care indeplineste lucrarile necesare de marire a rezistentei la foc a elementelor combustibile, de incarcare a stingatoarelor si efectuarea masurarile ometrice.

La punctul nr.6:

C/O Camping V-Voda dispune de rezervuar de apa cu capacitatea de 100 m. cub, si 2 bazine de apa de 110 m.cub contra incendiilor. La fiecare etaj de cazare sunt instalate cran-mufta de unire a furtunurilor cu diametru 20 centimetri contra stingerii incendiilor pe tot etajul.

Director

Garbuz Mihail