

Proces Verbal

privind îndeplinirea volumului de lucru

INTERMED-SERVICE SRL.

| | |
|----------|--|
| Adresa: | str. Tighina 65, of. 617, MD2001, Chisinau |
| Telefon: | 022-27-20-05 |

SOLICITANT

| | | | |
|-------------|---------------------|--------|-------------|
| Instituția: | IMSP CS Stefan-Voda | Raion: | Stefan Voda |
|-------------|---------------------|--------|-------------|

DISPOZITIV

| | | | |
|-------------|-------------------|------|------------------------|
| Model: | Benesphera H32 | Tip: | Analizator hematologic |
| Producător: | Avantor Materials | S/N: | 801609004 E |
| Garanție: | Nu | | |

| | |
|--------------|----------------------|
| Tip service: | Mentenanța corectivă |
|--------------|----------------------|

S-a depistat:

- S-a defectat circuitul electric în urma unui scurt-circuit parvenit din rețeaua electrică;
- Vizibile defecțiuni pe următoarele piese electrice:
 - * Front End Board V2.5;
 - * High Voltage Board;
 - * Power supply interface board;
 - * Power interface for all boards.

Lucrări efectuate:

- Diagnosticarea circuitului electric și a sistemului mecanic;
- Dezasamblarea și reasamblarea dispozitivului;
- Înlocuirea următoarelor piese de schimb:
 - * Front End Board V2.5;
 - * High Voltage Board;
 - * Power supply interface board;
 - * Power interface for all boards;
- Verificarea funcționalității circuitului electric;
- În urma repornirii dispozitivului s-a depistat defecțiunea suplimentară a următoarelor piese:
 - * Display Touch Board;
 - * Display Assembly;
 - * Motor Driver Board.

Remarcă:

În urma diagnosticărilor efectuate s-a constatat defecțiunea mai multor plăci electronice și a ecranului tactil. Din cauza costurilor ridicate de reparare, dispozitivul se recomandă a fi decontat.

INGINER:

Nume/Prenume: Ștefan Dumitruș

Semnătura:

REPREZENTANT INSTITUȚIE:

Nume/Prenume:

Semnătura:

Data: 23.12.2019

