



ДОДАТКИ

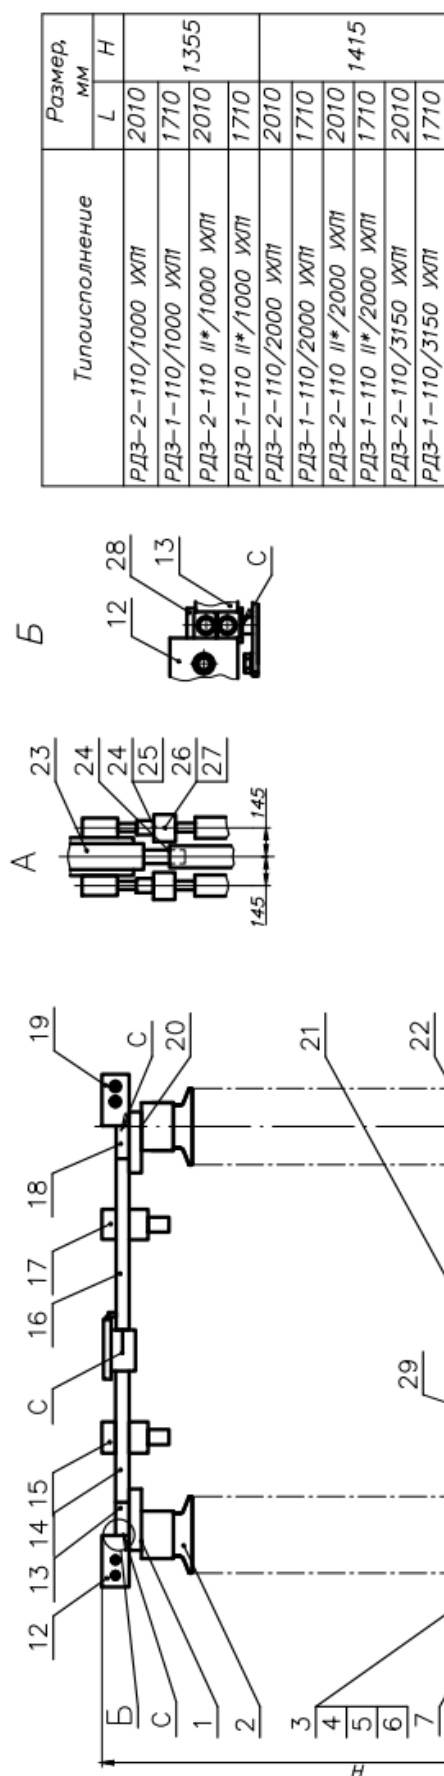

Сварные швы по ГОСТ5264-80


- 1 – прокладка; 2 – изолятор; 3 – болт М16х55; 4 – шайба 16;
- 5 – шайба 16.65Г; 6 – гайка М16; 7 – прокладка; 8 – болт М16;
- 10 – труба 45х6 ГОСТ8734-75 (длина по месту, в комплект поставки не входит); 11 – привод ПР-2Б У1;
- 12, 19 – вывод контактный;
- 13, 18 – связь гибкая; 14, 16 – главные контакты;
- 15, 17 – неподвижный контакт заземляющего контура;
- 20 – болт М16х25 или М12х40; 21, 22 – заземлитель;
- 23 – основание; 24 – втулка; 25 – шарнир; 26 – винт М8х12;
- 27 – штифт 10х60; 28 – втулка; 29 – цоколь.
- С – место смазки.

Рис 1 – Габаритные размеры разъединителя РДЗ-2-110

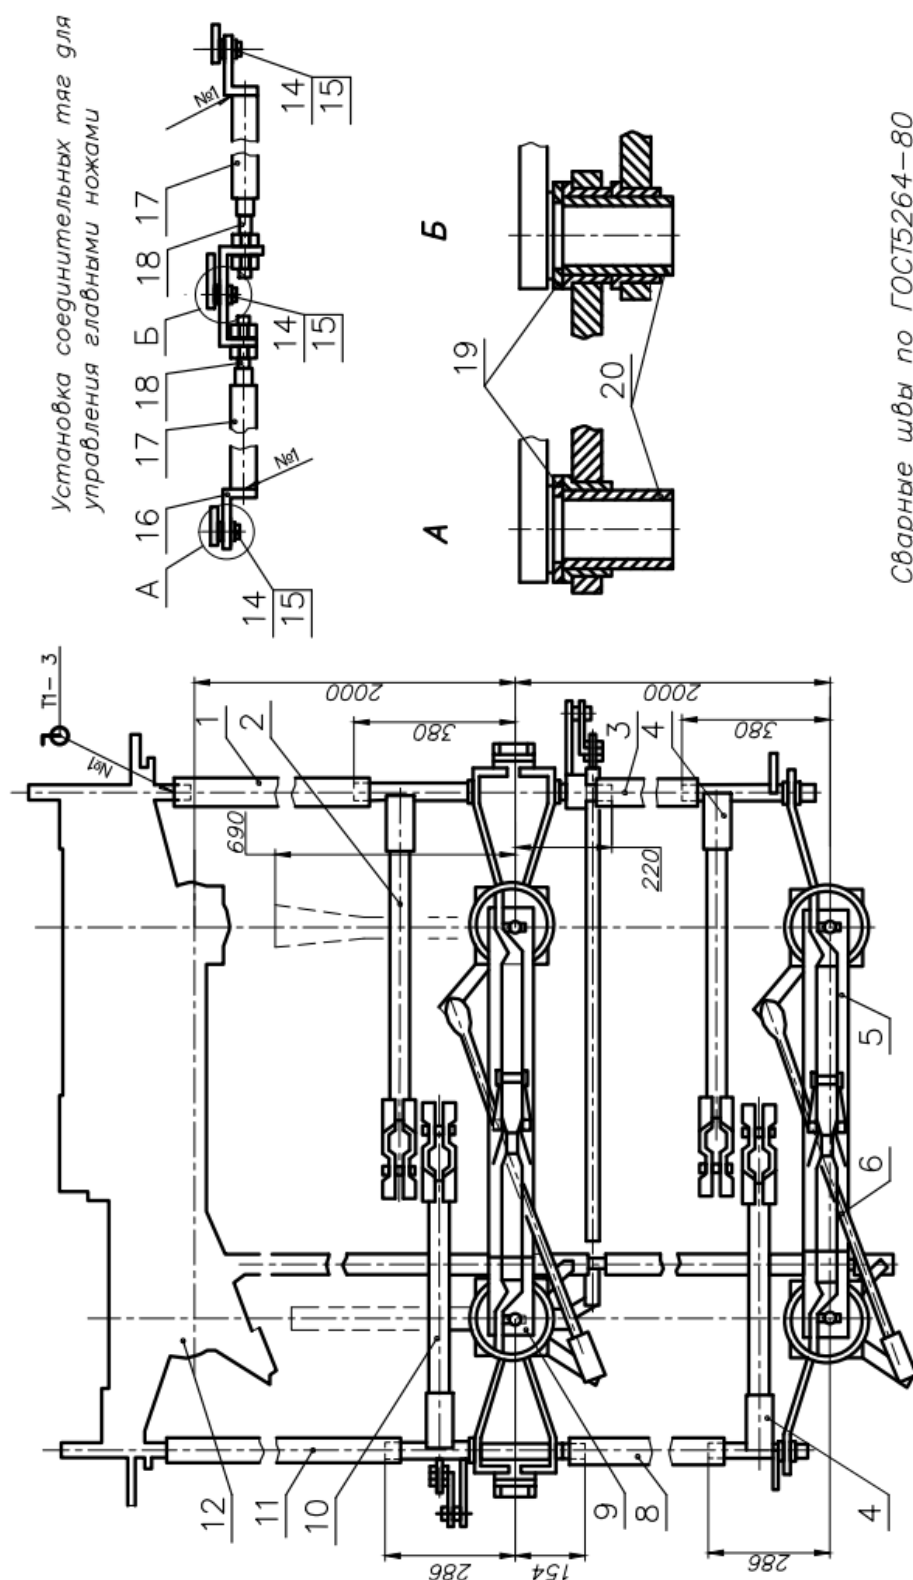

1, 3, 8, 11 – труба 45х6 ГОСТ8734-75 (длина по месту, в комплект поставки не входит);
 2, 10 – нож заземления; 4 – держатель заземлителя; 5, 12 – ведомый полюс разъединителя;
 6 – внутриполюсная тяга; 9 – ведущий полюс разъединителя; 13 – шайба 20х4;
 14 – шайба 20х1; 15 – шплинт 5х28; 16 – накладка; 17 – труба 25х3,2 ГОСТ3262-75
 (длина по месту, в комплект поставки не входит); 18 – тяга; 19 – шайба 16х1;
 20 – втулка.

Рис. 2 – Габаритные размеры разъединителя РДЗ-2-110

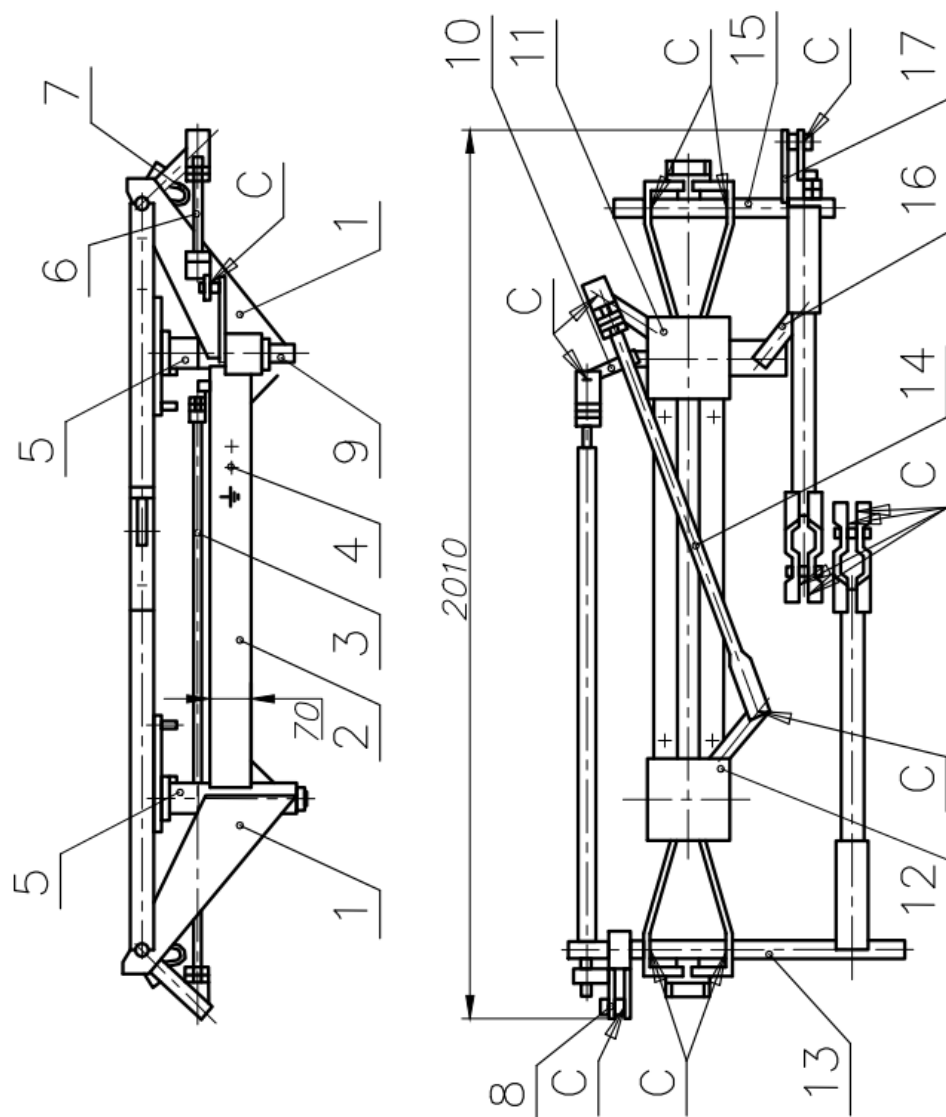

1 – кронштейн; 2 – швеллер; 3, 6 – тяга заземлителей; 14 – тяга колонок;
 4 – место для подсоединения шин заземления;
 5 – основание; 7 – связь гибкая; 8, 17 – рычаг;
 10, 16 – рычаг; 11, 12 – площадки с рычагами; 13, 15 – вал ножа заземления.
 C – место смазки

Рис. 3 – Цоколь ведущего полюса



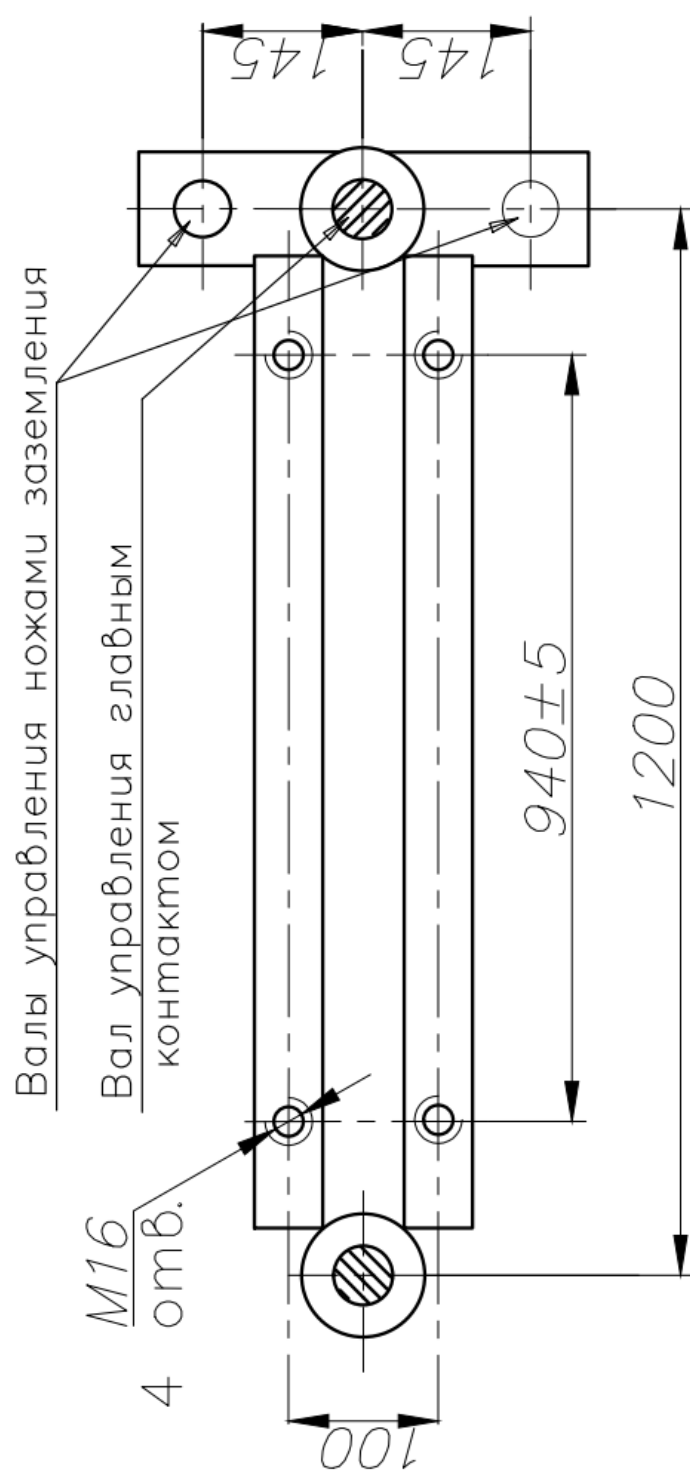



Рис. 4 – Установочные размеры полюса разъединителя

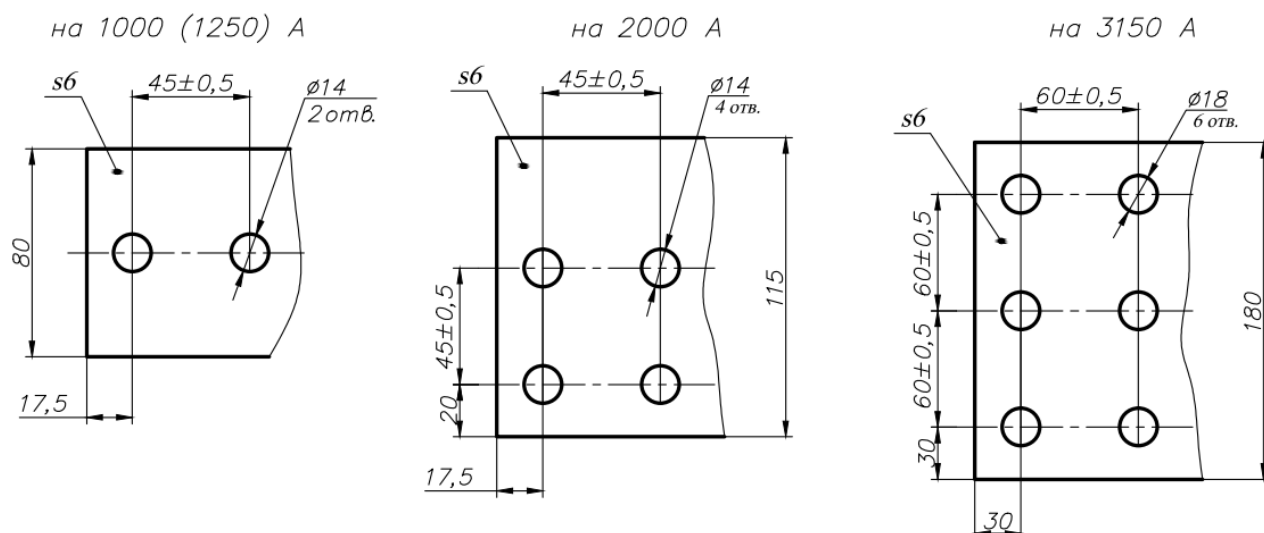

на 1000 (1250) А (по отдельному заказу)

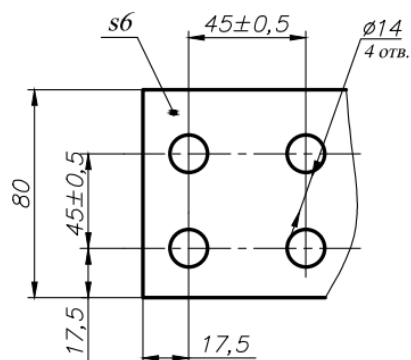


а) контактные выводы главного токоведущего контура

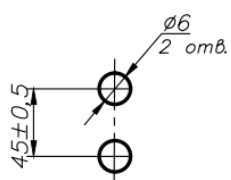


б) разметка отверстий для крепления заземляющей шины

Рис. 5 – Контактные выводы

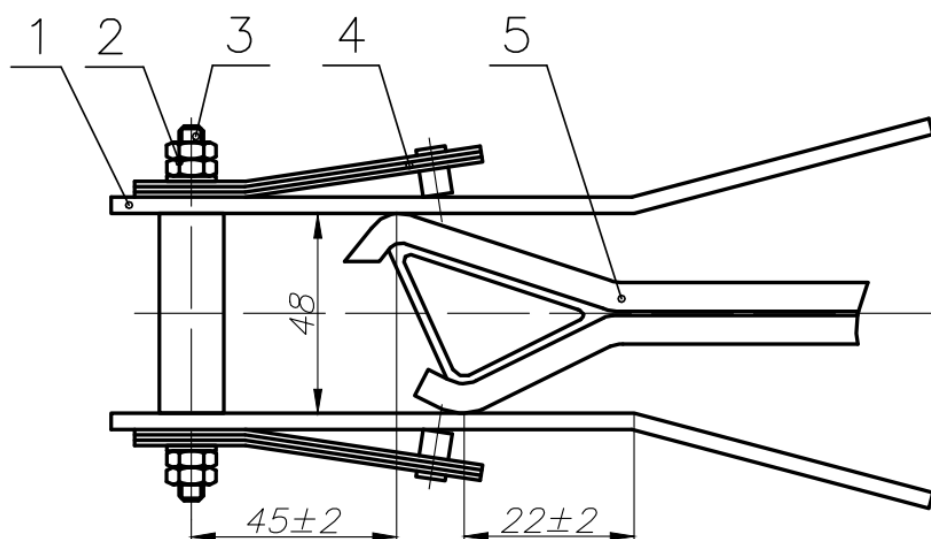

а) главного токоведущего контура

1 — главный контакт ламельный; 2 — гайка М8;
3 — шпилька; 4 — пружина пластинчатая;
5 — главный контакт входящий.

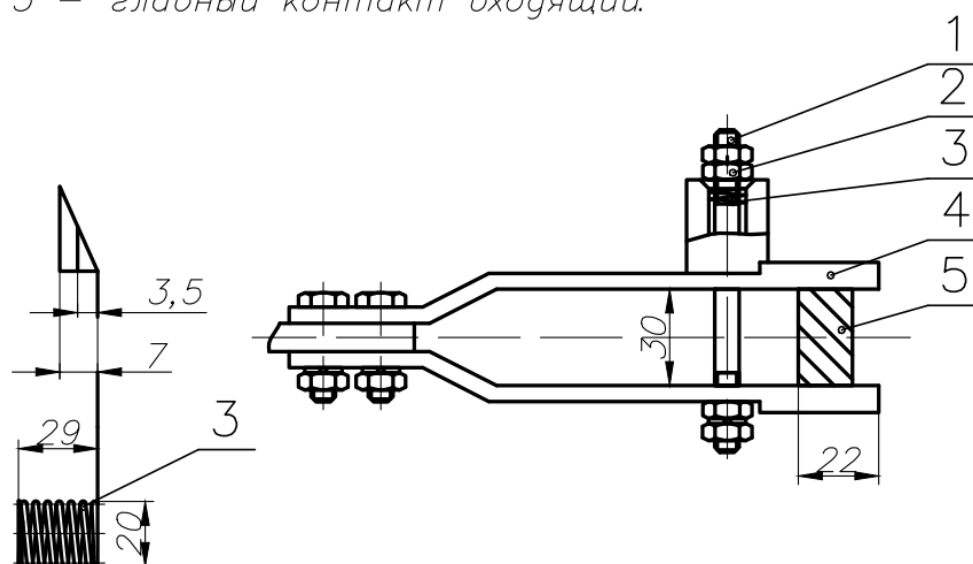

б) заземляющего контура

1 — шпилька; 2 — гайка М8; 3 — пружина;
4 — ламель; 5 — контакт.

Рис. 6 — Разъемные контакты (во включенном положении)

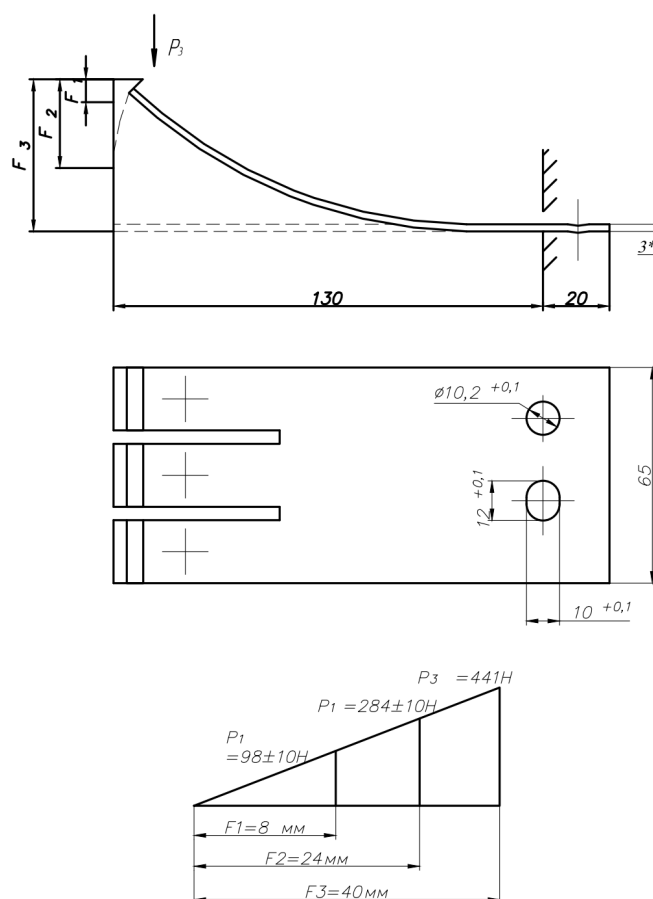


Рис. 7 – Пружина пластинчатая

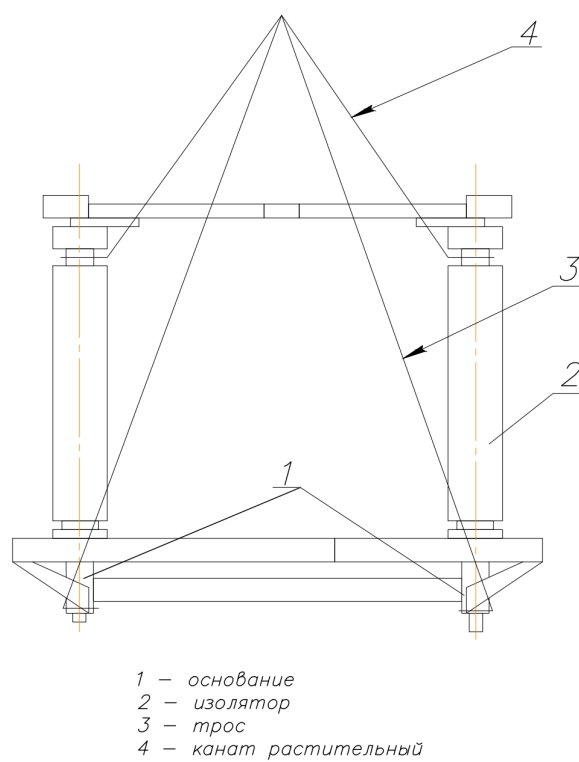


Рис. 8 – Схема строповки разъединителя