

**Anexa nr.47 Cîntar electronic, pentru adulti cu taliometru, S7350HR, Fazzini,Italia**

<i>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</i>	<i>Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință</i>
Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateii Parametru Specificația Greutatea maximă $\geq 200$ kg Precizie $\leq 100$ gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD $\geq 65 \times 25$ mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare obligatoriu Taliometru da, 200 cm	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateii - broșura Parametru Specificația Greutatea maximă - 200kg – broșura, pag 4 Precizie - 100 gr, broșura, pag 4, manual pag 8 Pornirea/Închiderea Automata; - manual, pag 10 Ecran LCD - 96x30mm - broșura, pag 4 Alimentare rețea 220-230V, 50/60Hz, manual, pag 9 Autocalibrare da- manual pag 9 Taliometru, da 210cm- broșura, pag 4



#### ■ MEASURING DEVICES


- Mechanical scale
- Scale with height rod
- Digital scale with height rod
- Electronic wheelchair scale
- Floor mechanical scale
- Height rod
- Swaddling table with scale
- Mechanical baby scale
- Baby hanging scale
- Electronic baby scale

#### ■ DISPOSITIFS DE MESURE

- Pése personne mécanique
- Pése personne avec toise
- Pése personne digital
- Chaise pése personne
- Pése personne mécanique pour salle de bains
- Toise
- Table à langer avec pése-bébé
- Pése bébé mécanique
- Pése bébé suspendu
- Pése bébé digital



DIRECTIVE 2014/31/UE  
DIRECTIVE EN45501  
DIRECTIVE 90/384/CEE  
DIRECTIVE 93/68/CEE

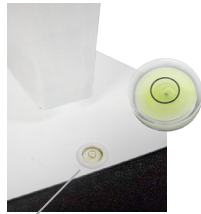


### ■ S7200EU

**SCALE**  
• Mechanical column scale with eye-level beam. Large anti-slip surface. 4 adjustable feet. Equipped with 2 castors. With calibration certificate.

**PÈSE-PERSONNE**  
• Pèse-personne avec niveau à bulle. Plateau large à revêtement antidérapant. 4 pieds réglables. Fourni avec 2 roulettes. Livré avec certificat d'étalonnage.



DIRECTIVE 93/42/CEE

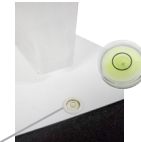

### ■ S7200HR

**SCALE WITH HEIGHT ROD**  
• Mechanical column scale with eye-level beam. Large anti-slip surface. 4 adjustable feet. Equipped with 2 castors. Supplied with height rod.

**PÈSE-PERSONNE AVEC TOISE**  
• Pèse-personne avec niveau à bulle. Plateau large à revêtement antidérapant. 4 pieds réglables. Fourni avec 2 roulettes. Livré avec une toise télescopique.



DIRECTIVE 93/42/CEE

### ■ S7700HR

**SCALE WITH HEIGHT ROD**  
• Mechanical column scale with large display and anti-slip surface. Equipped with 4 adjustable feet and height rod.

**PÈSE-PERSONNE AVEC TOISE**  
• Pèse-personne mécanique à colonne. Plateau large à revêtement antidérapant. Fourni avec 4 pied réglables et toise.

#### SCALE / PÈSE-PERSONNE

Capacity	Capacité
Graduation	Graduation
LCD display	Ecran LCD
Platform	Plate-forme
Accuracy class	Classe de précision

#### HEIGHT ROD / TOISE

Range	Plage de mesure
Graduation	Graduation

#### S7200EU

200 kg
0,1 kg
-
37 x 27 cm
III

#### S7200HR

200 kg
0,1 kg
-
37 x 27 cm
III

#### S7700HR

150 kg / 330 lb
0,5 kg - 1,1 lb
-
37 x 27 cm
IV

75-200 cm
1 mm

85-210 cm
1 mm



DIRECTIVE 93/42/CEE

### ■ S7360

#### DIGITAL SCALE

- Digital scale with LCD display. Made of aluminium with steel base and large anti-slip surface.

#### PÈSE-PERSONNE DIGITAL

- Pèse-personne digitale avec cadran LCD. Structure en aluminium avec base en acier et plateau large à revêtement antidérapant.



DIRECTIVE 93/42/CEE

### ■ S7350HR

#### DIGITAL SCALE WITH HEIGHT ROD

- Digital scale with LCD display with height rod. Made of aluminium with steel base and large anti-slip surface.

#### PÈSE-PERSONNE DIGITAL AVEC TOISE

- Pèse-personne digital avec cadran LCD et toise. Structure en aluminium avec base en acier et plateau large à revêtement antidérapant.



DIRECTIVE 93/42/CEE

### ■ S7450

#### ELECTRONIC WHEELCHAIR SCALE

- Frame made of epoxy-coated steel. Seat in plastic, mounted on 4 castors Ø 7 cm, two with brake. Digital scale with LCD display. Dimensions: 63 x 79 x 95 cm

#### CHAISE PÈSE-PERSONNE DIGITAL

- Bâti métallique, revêtement époxy. Siège en plastique, monté sur 4 roues Ø 7 cm, 2 avec frein. Pèse-personne digital avec écran LCD. Dimensions: 63 x 79 x 95 cm

#### SCALE / PÈSE-PERSONNE

Capacity	Capacité
Graduation	Graduation
LCD display	Ecran LCD
Platform	Plateforme
Accuracy class	Classe de précision

#### HEIGHT ROD / TOISE

Range	Plage de mesure
Graduation	Graduation

#### S7360

200 kg / 440 lb
0,1 kg - 0,2 lb
96 x 30 mm
28 x 32 x 4,5 H cm
III

#### S7370

200 kg / 440 lb
0,1 kg - 0,2 lb
96 x 30 mm
28 x 32 x 4,5 H cm
III

#### S7350HR

200 kg / 440 lb
0,1 kg - 0,2 lb
96 x 30 mm
28 x 32 x 4,5 H cm
III

#### S7450

200 kg / 440 lb
0,1 kg - 0,2 lb
96 x 30 mm
-
III

85-210 cm
1 mm



### ■ S758

SCALE

• Sturdy chromed metal body.

PÈSE-PERSONNE

• Chassis très robuste en acier chromé.

Max capacity	Capacité	160 kg
Graduation	Graduation	1 kg
Accuracy class	Classe de précision	III



### ■ S222F

HEIGHT ROD

• Height rod wall type

TOISE

• Toise murale

Range	Plage de mesure	92-203 cm
Graduation	Graduation	1 mm



### ■ S759

SCALE

• Metal body.

PÈSE-PERSONNE

• Chassis en metal.

Max capacity	Capacité	150 kg
Graduation	Graduation	500 g
Accuracy class	Classe de précision	III



### ■ S7410

SCALE

• Metal body.

PÈSE-PERSONNE

• Chassis en metal.

Max capacity	Capacité	130 kg
Graduation	Graduation	1 kg
Accuracy class	Classe de précision	III



### ■ S225

HEIGHT ROD

• Height rod with base

TOISE

• Toise télescopique avec base

Range	Plage de mesure	85-210 cm
Graduation	Graduation	1 mm
Base	Base	28x34x1 H cm



### ■ S208

HEIGHT ROD

• Height rod wall type

TOISE

• Toise murale

Range	Plage de mesure	0-200 cm
Graduation	Graduation	1 mm




### ■ Z90012

TAPE MEASURE

• MÈTRE RUBAN

Range	Plage de mesure	0-200 cm
Graduation	Graduation	1 mm



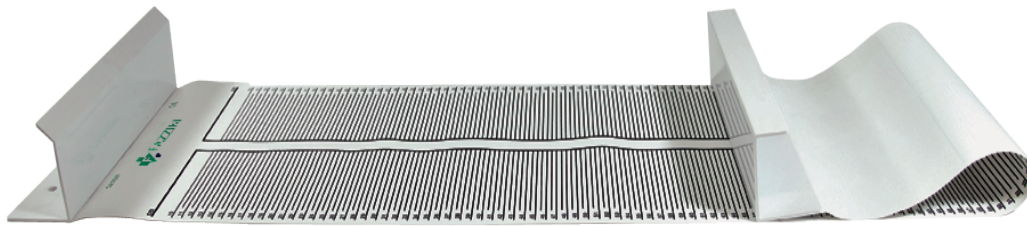

### ■ S210/F

#### HEIGHT ROD

- Baby measuring mat
- Made of plastic
- Range 0-100 cm
- Graduation 5 mm

#### TOISE TÉLESCOPIQUE

- Toise de mesure bébé
- En plastique
- Plage de mesure 0-100 cm
- Graduation 5 mm



### ■ S211/F

#### HEIGHT ROD

- Baby measuring rod
- Made of aluminium
- Range 0-80 cm
- Graduation 2 mm

#### TOISE TÉLESCOPIQUE

- Toise de mesure bébé
- En aluminium
- Plage de mesure 0-80 cm
- Graduation 2 mm



### ■ S209/F

#### HEIGHT ROD

- Baby measuring rod
- Made of aluminium
- Range 0-100 cm
- Graduation 1 mm

#### TOISE TÉLESCOPIQUE

- Toise de mesure bébé
- En aluminium
- Plage de mesure 0-100 cm
- Graduation 1 mm



HEIGHT ROD/ TOISE TÉLESCOPIQUE  
Range / Plage de mesure 0-100 cm  
Graduation / Graduation 1 mm

### ■ S7850

#### SWADDLING TABLE WITH SCALE

- Changing table with wooden cabinet supplied with digital baby scale, integrated height rod and inner wooden shelf. Knockdown construction.

Capacity 30 kg /~ 66 lb  
LCD display 96 x 30 mm  
Platform 110,5 x 58 cm

Graduation 10 g - 0,02 lb  
Size 115 x 60 x 126 cm  
Accuracy class III

#### TABLE À LANGER AVEC PÈSE-BÉBÉ

- Table à langer en bois avec cabinet, pèse-bébé digitale et toise intégrés. Etagère interne en bois. Structure démontable.

Capacité 30 kg /~ 66 lb  
Ecran LCD 96 x 30 mm  
Plan 110,5 x 58 cm


Graduation 10 g - 0,02 lb  
Dimensions 115 x 60 x 126 cm  
Classe de précision III



### ■ S725

BABY SCALE | PÈSE-BÉBÉ  
 • Metal body and tray. | • Structure et plateau en metal.


Max capacity	Capacité	20 kg
Graduation	Graduation	10 g
Tray dimension	Dim. du plateau	57 x 30 cm

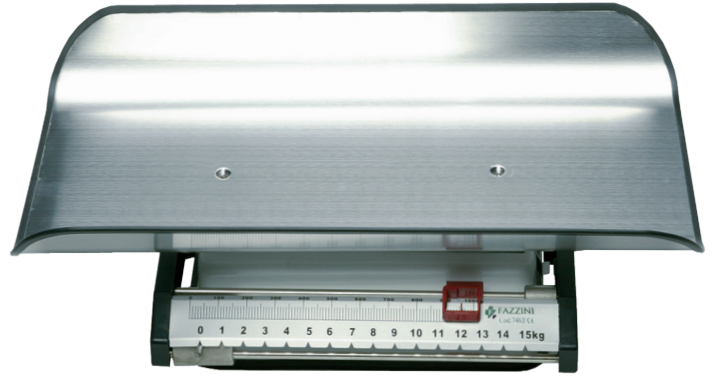

### ■ S7463

BABY SCALE | PÈSE-BÉBÉ  
 • With Stainless Steel tray. | • Avec plateau en acier inox.

Max capacity	Capacité	16 kg
Graduation	Graduation	10 g
Accuracy class	Clas. de précision	III
Tray dimension	Dim. du plateau	52 x 29 x 5 cm

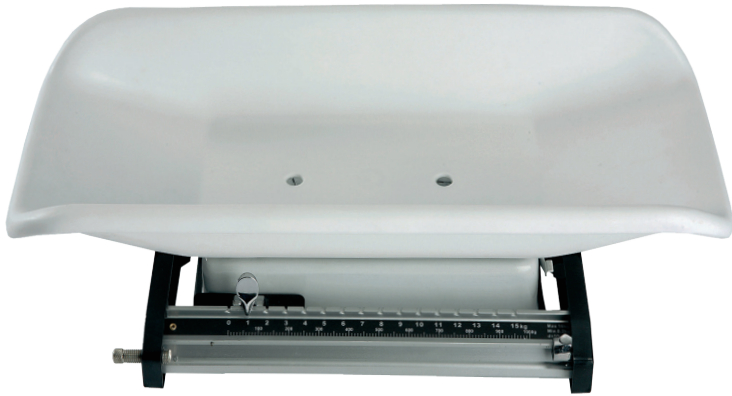

### ■ S7250

BABY SCALE | PÈSE-BÉBÉ  
 • Metal body with plastic tray. | • Structure en metal avec plateau en plastique.

Max capacity	Capacité	16 kg
Graduation	Graduation	10 g
Tray dimension	Dim. du plateau	55 x 25,5 cm



### ■ S7465

BABY SCALE | PÈSE-BÉBÉ  
 • With Stainless Steel tray. | • Avec plateau en acier inox.

Max capacity	Capacité	20 kg
Graduation	Graduation	50 g / 10 kg - 100 g / 20 kg
Tray dimension	Dim. du plateau	52 x 29 x 5 cm



S501

S502

S505A

### ■ S501 - S502 - S505A

- Epoxy painted steel frame
  - Chrome plated steel hooks
  - S501
    - Max capacity 25 kg graduation 100 g
    - Supplied with a pair of hanging trousers
  - S502
    - Max capacity 5 kg graduation 20 g
    - Hanging trousers NOT included
  - S505A
    - Plastic tubular body
    - Max capacity 5 kg graduation 25 g
- Bâti métallique, revêtement époxy.
  - Crochets en acier chromé
  - S501
    - Portée max 25 kg graduation 100 g
    - Fourni avec une paire de culotte
  - S502
    - Portée max 5 kg graduation 20 g
    - Culotte NON inclus
  - S505A
    - Structure en plastique
    - Capacité 5 kg graduation 25 g
- ON REQUEST / SUR DEMANDE  
 S501.10 Hanging trousers / Culotte en Nylon  
 S501.20 Carrying case model in vinyl case / Sacoché de transport en vinyle  
 S501.30 Sling for hanging baby scale / Elingue pour pese-bebe suspendu  
 S501.40 Sling for hanging baby scale / Elingue pour pesebebe suspendu



S501.10

S501.20

S501.30

S501.40



### ■ S7550

#### BABY SCALE

• Digital baby scale with LCD display. Plastic body

#### PÈSE-BÉBÉ

• Pèse-bébé digitale avec écran LCD. Structure en plastique

Max capacity	Capacité max	20 kg
Min. capacity	Capacité min	30 g
Graduation	Graduation	10 g
Unit select	Unité de mesure	kg/lb
Battery level	Ind.niveau de batterie	•



### ■ S7660

#### BABY SCALE

• Digital baby scale with LCD display. Plastic body

#### PÈSE-BÉBÉ

• Pèse-bébé digitale avec écran LCD. Structure en plastique

Max capacity	Capacité max	20 kg
Min. capacity	Capacité min	5 g
Graduation	Graduation	5 g
Unit select	Unité de mesure	kg/lb
Battery level	Ind.niveau de batterie	•



### ■ S7800

#### BABY SCALE

• Digital baby scale with LCD display. Plastic body

#### PÈSE-BÉBÉ

• Pèse-bébé digitale avec écran LCD. Structure en plastique

Max capacity	Capacité max	20 kg
Min. capacity	Capacité min	5 g
Graduation	Graduation	5 g
Unit select	Unité de mesure	kg/lb
Battery level	Ind.niveau de batterie	•



### ■ S7800HR

#### BABY SCALE

• Digital baby scale with LCD display. Plastic structure. Supplied with integrated aluminium height rod.

#### PÈSE-BÉBÉ

• Pèse-bébé digitale avec écran LCD. Structure en plastique. Livré avec toise en aluminium intégrée.

Max capacity	Capacité max	20 kg
Min. capacity	Capacité min	5 g
Graduation	Graduation	5 g
Unit select	Unité de mesure	kg/lb
Battery level	Ind.niveau de batterie	•

#### HEIGHT ROD / TOISE

Range	Plage de mesure	0 - 70 cm
Graduation	Graduation	1 mm

## COMPARISON DATA SHEET / TABLEAU DE COMPARAISON

### SCALE / PÈSE-BÉBÉ

		S725	S7463	S7250	S7465	S7550	S7660	S7800	S7800HR
Baby scale	Pèse-bébé	Mechanical / Mécanique	Mechanical / Mécanique	Mechanical / Mécanique	Mechanical / Mécanique	Electronic / Digitale	Electronic / Digitale	Electronic / Digitale	Electronic / Digitale
Max capacity	Capacité max	20kg	16kg	20kg	20kg	20kg / 44lb	20kg / 44lb	20kg / 44lb	20kg / 44lb
Min. capacity	Capacité min	0,2 kg	0,2 kg	0,2 kg	1 kg	0,03 kg	0,005 kg	0,005 kg	0,005 kg
Graduation	Graduation	0,01 kg	0,01 kg	0,005 kg	0,05 kg / 10kg 0,1 kg / 20kg	0,01 kg	0,005 kg	0,005 kg	0,005 kg
Over-load	Surcharge	-	-	-	-	0 ld	0 ld	0 ld	0 ld
Battery level	Ind.niveau de batterie	-	-	-	-	•	•	•	•
Dimension tray	Dim. du plateau	57 x 30 x 9 cm h	52 x 29 x 5 cm h	55 x 25,5 x 9 cm h	52 x 29 x 5 cm h	60 x 34 x 9 cm h	54 x 30 x 15 cm h	60 x 38,5 x 10,3 cm h	60 x 38,5 x 10,3 cm h
<b>HEIGHT ROD / TOISE</b>									
Range	Plage de mesure	-	-	-	-	-	-	-	0 - 70 cm
Graduation	Graduation	-	-	-	-	-	-	-	1 mm



EMERGENCY

Premiers secours



**S7350HR**

CON ALTIMETRO  
WITH HEIGHT ROD  
AVEC TOISE  
CON TALLÍMETRO  
COM CRAVEIRA  
S VÝŠKOMĚREM



**S7360**



**S7370**



**S7450**

BILANCIA PESAPERSONE ELETTRONICA  
ELECTRONIC SCALE  
PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE  
BALANZA PESAPERSONAS ELECTRÓNICA  
BALANÇÀ PARA PESAR PESSOAS ELECTRÓNICA  
ELEKTRONICKÁ VÁHA



Istruzioni per l'uso  
Instructions for use  
Mode d'emploi  
Manual de instrucciones  
Instruções de uso  
Návod k použití

**I** "FAZZINI" La ringrazia di aver acquistato un prodotto della sua gamma e la invita alla lettura, in ogni sua parte, del presente manuale istruzione. All'interno trova tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo della macchina. Si prega di seguire attentamente le avvertenze contenute, di conservarlo inalterato, facilmente reperibile ed accessibile all'operatore. Il contenuto di questo manuale può essere modificato, senza preavviso né ulteriori obblighi, al fine di includere variazioni e miglioramenti. E' vietata la riproduzione o la traduzione di qualsiasi parte di questo libretto senza il consenso scritto di "FAZZINI".

**GB** "FAZZINI" wishes to thank you for purchasing one of its range of products and you are invited to read this booklet thoroughly. This booklet contains all of the information necessary to use the device properly. Please adhere closely to the notices contained within and conserve the booklet, without making changes, in a place where it is easy to find and is accessible to the operator. The contents of this manual can be changed, without warning or additional obligations, so that the manufacturer can include variations and improvements. It is prohibited to copy or translate any of this booklet without the written permission of "FAZZINI".

**F** "FAZZINI" vous remercie d'avoir acheté un produit de sa gamme et vous invite à la lecture attentive de cette notice explicative. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour une utilisation correcte de l'appareil. Vous êtes priés de suivre attentivement les indications qu'elle contient et de la conserver inaltérée dans un endroit facilement accessible à l'opérateur. Le fabricant se réserve le droit de modifier le contenu de cette notice, à n'importe quel moment et sans préavis, afin d'y apporter des variations et des améliorations. La reproduction ou la traduction, même partielle, de cette notice sont interdites sans le consentement explicite de "FAZZINI".

**E** "FAZZINI" le da las gracias por haber comprado uno de los productos de su gama y le invita a leer el presente manual de instrucciones por completo. En el mismo hallará toda la información necesaria para utilizar correctamente el artefacto. Siga al pie de la letra todas las instrucciones indicadas en el presente manual y consérvelo inalterado, en un sitio al que el operador pueda acceder fácilmente. El contenido de este manual puede ser modificado sin preaviso, con el objeto de ampliarlo y mejorarlo. Quedan prohibidas la reproducción y la traducción, total o parcial, del presente manual sin la autorización escrita de "FAZZINI".

**P** "FAZZINI" deseja felicitá-lo pela compra de um dos produtos da sua gama e convida-o a ler atentamente este manual do utilizador, o qual contém toda a informação necessária à correcta utilização do produtos. Pedimos-lhe que siga atentamente as instruções aqui dadas e que conserve o manual num lugar de fácil acesso para o utilizador. Os conteúdos deste manual podem ser modificados, para ampliar ou melhorar a sua qualidade, sem aviso prévio por parte do fabricante. É proibida a reprodução ou tradução, mesmo parcial, deste manual sem a autorização escrita de "FAZZINI".

**CZ** "FAZZINI" Vám děkuje za zakoupení tohoto přístroje. Před jeho používáním si prosím prostudujte tento návod k použití. Tato příručka obsahuje kompletní popis přístroje a návod pro správné použití. Dodržujte prosím všechny instrukce uvedené v této příručce. Obsah této příručky může být změněn bez předchozího upozornění a to i technické parametry přístroje za účelem zlepšení parametrů přístroje. Je zakázáno měnit nebo kopírovat text této příručky bez předchozího souhlasu firmy "FAZZINI".

**INDICE - INDEX - INDEX - INDICE - ÍNDICE - SEZNAM**

<b>MANUALE D'USO.....</b>	<b>5</b>
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO.....	5
PARAMETRI PRINCIPALI.....	5
DISPLAY E TASTIERE.....	6
ISTRUZIONI PER L'USO.....	6
MANUTENZIONE.....	6
SEGNALI DI ERRORE.....	7
COME REGOLARE I PARAMETRI.....	7
ATTENZIONE.....	7
TUTTI I DIRITTI RISERVATI.....	7
<b>INSTRUCTION MANUAL.....</b>	<b>8</b>
ASSEMBLING INSTRUCTIONS.....	8
MAIN PARAMETER.....	8
DISPLAY AND KEYBOARDS.....	9
OPERATION INSTRUCTION.....	9
MAINTENANCE.....	9
ERROR INFORMATION.....	10
HOW TO SET THE SPECIFICATION.....	10
WARNINGS.....	10
ALL RIGHTS RESERVED.....	10
<b>MODE D'EMPLOI.....</b>	<b>11</b>
INSTRUCTIONS DE MONTAGE.....	11
PARAMETRES PRINCIPAUX.....	11
ECRAN ET CLAVIER.....	12
MODE D'EMPLOI.....	12
ENTRETIEN.....	12
SIGNAUX D'ERREUR.....	13
COMMENT REGLER LES PARAMETRES.....	13
ATTENTION.....	13
TOUS DROITS RESERVES.....	13
<b>MANUAL DE INSTRUCCIONES.....</b>	<b>14</b>
INSTRUCCIONES DE MONTAJE.....	14
PARÁMETROS PRINCIPALES.....	14
DISPLAY Y TECLADOS.....	15
INSTRUCCIONES DE USO.....	15
MANTENIMIENTO.....	15
CÓMO REGULAR LOS PARÁMETROS.....	16
ADVERTENCIAS.....	16
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.....	16
<b>MANUAL DE UTILIZAÇÃO.....</b>	<b>17</b>
MONTAGEM.....	17
PARÂMETROS PRINCIPAIS.....	17
FUNCIONAMENTO DAS TECLAS.....	18
INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO.....	18
MANUTENÇÃO.....	18
SINAIS DE ERRO.....	19
COMO REGULAR OS PARÂMETROS.....	19
INFORMAÇÕES IMPORTANTES.....	19
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.....	19
<b>NÁVOD K POUŽITÍ.....</b>	<b>20</b>
INSTRUKCE PRO MONTÁŽ VÁHY.....	20
DISPLEJ A KLÁVESNICE.....	21
OPERATION INSTRUCTION.....	21
ÚDRŽBA.....	21
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ.....	22
NASTAVENÍ PARAMETRŮ PRO UŽIVATELE.....	22
VAROVÁNÍ.....	22
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.....	22




**1**




- I** Quando si apre la confezione, le due viti sono fissate sulla struttura di sostegno verticale del display per evitare che l'altimetro si sposti durante il viaggio.
- GB** When taking the scale out of the package, the two screws are located on the display's vertical shaft to prevent the height-meter to move during transportation.
- F** Lors de l'ouverture de l'emballage les deux vis sont situées sur le support vertical de l'écran pour éviter tout déplacement de l'altimètre durant le voyage.
- E** Al abrir el envase, notará que los dos tornillos se encuentran en el soporte vertical del display, para impedir que el altímetro se mueva durante el transporte.
- P** Ao abrir a embalagem, os dois parafusos encontram-se na estrutura de apoio vertical do visor para evitar que o altímetro se desloque durante a viagem.
- CZ** Vybalte váhu z kartonu, dva šrouby jsou umístěny na spodní části výškoměru.

**2**

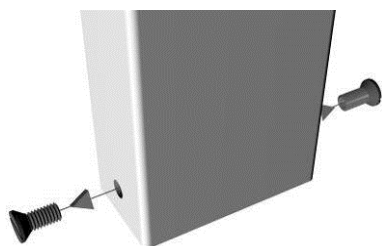


- I** Togliere le due viti con il cacciavite.
- GB** Remove the two screws with a screwdriver.
- F** Otez les deux vis à l'aide d'un tournevis.
- E** Extraiga los dos tornillos con un destornillador.
- P** Desapertar os parafusos com uma chave.
- CZ** Vyšroubujte oba šrouby pomocí šroubováku

**3**

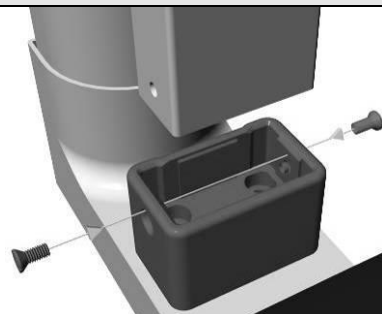

- I** Inserire l'altimetro di alluminio nella base.
- GB** Introduce the aluminum height-meter in its base.
- F** Introduisez l'altimètre dans la base.
- E** Ubique el altímetro de aluminio en la base.
- P** Introduzir o altímetro de alumínio na base.
- CZ** Umístěte výškoměr do základny váhy.

**4**

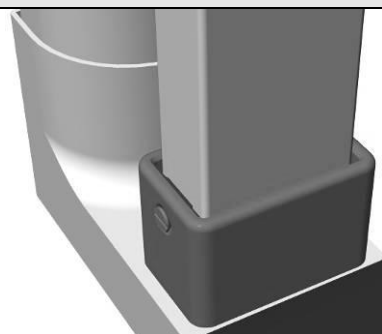

- I** Completare il montaggio inserendo le due viti e stringendole sino in fondo.
- GB** Tighten the two screws and complete the assembly.
- F** Insérez à nouveau les deux vis. Serrez et complétez le montage.
- E** Sujete con los dos tornillos y apriete, para completar el montaje.
- P** Para completar a montagem, colocar de novo os dois parafusos e apertá-los.
- CZ** Zašroubujte oba šrouby a tím je montáž dokončena.

## MANUALE D'USO



### ATTENZIONE

**CONSULTARE IL MANUALE D'USO PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO**

La bilancia è di precisione e di alta sensibilità, fornita di una ampia gamma di pesatura, è largamente usata in aziende, scuole, ospedali, cliniche e nel settore sportivo. E' anche uno strumento di base usato per gli esami nel settore medico-sanitario.



### Precauzioni

Questo strumento di precisione è di facilissimo montaggio perché tutte le componenti principali sono pre assemblate in fabbrica. Si prega di rimuovere con attenzione lo scatolone e di eliminare tutti i materiali di imballaggio prima di iniziare il montaggio.

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- (1) Disimballare la bilancia dalla confezione;
- (2) Svitare due (2) viti M4 dal fondo dell'asta;
- (3) Raddrizzare l'asta e fissarlo con due (2) viti M4;
- (4) Far scorrere il manicotto di copertura dell'asta fino in fondo e avvitare fino a quando è ben fissato ;
- (5) Svitare due (2) viti M6 dalla cima dell'asta e ruotare il pannello di 180 gradi . Avvitare le viti M6 per fissare il pannello;
- (6) Avvitare l'Altimetro nel dado e stringere (vedere Figura 4);


## PARAMETRI PRINCIPALI

Portata massima	<b>200 kg - 440 lb</b>
Portata minima	<b>200 g - 0,44 lb</b>
Divisione della scala	<b>100 g - 0,22 lb</b>
Altimetro	<b>85cm - 210cm 33,46" - 82,67"</b>
Graduazione	<b>1mm - 1/16"</b>
Classe di precisione	<b>III</b>
Display	<b>LCD</b>

Piattaforma (*)	<b>32X29 cm</b>
Condizioni ambientali di utilizzo	<b>Temperatura: 5°C-40°C; Umidità: &lt;85% RH</b>
Alimentazione	<b>AC 230V 50/60Hz con alimentatore</b>
Batteria	<b>Interna, ricaricabile 6V</b>

(\*) S7350HR - S7360 - S7370

## DISPLAY E TASTIERE

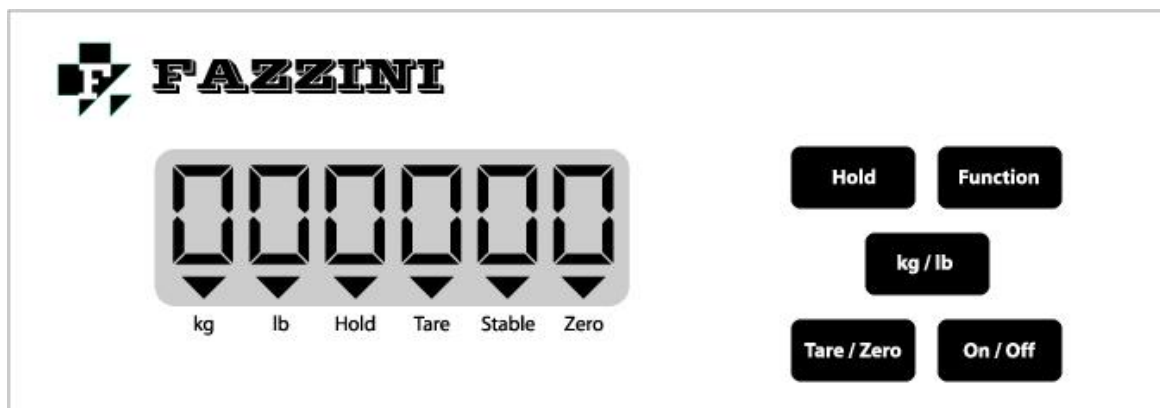

<b>Kg/lb</b>	Set chilogrammi o libbre. Scegliendo tra "KG" o "LB", si accenderà la corrispondente spia quando si preme il tasto
<b>FUNCTION</b>	Tasto funzione.
<b>TARE/ZERO</b>	Azzeramento o mette in tara la bilancia in modalità di pesatura
<b>HOLD</b>	Premendo il tasto "Hold" durante la pesatura si accende la relativa indicazione sul display. Il valore del peso viene memorizzato sul display e mantenuto sino a quando il tasto viene premuto nuovamente.
<b>ON/OFF</b>	Accensione e spegnimento

## ISTRUZIONI PER L'USO

### Accensione con azzeramento automatico

- All'accensione della alimentazione, la bilancia eseguirà una auto-verifica tipo "000000-999999", quindi si porterà sulla modalità di pesatura;
- Nel caso in cui la bilancia all'avvio deviasse dal punto zero, pur mantenendosi nella scala dello zero automatico, l'indicatore si azzererà automaticamente; nel caso in cui si trovasse al di fuori della scala dello zero automatico, è necessario sistemare correttamente la piattaforma o ricalibrare i parametri di regolazione;

### Azzeramento manuale

- Se la bilancia scarica devia in modalità di pesatura, premere "Zero/Tare" per azzerare la bilancia;
- Quando il valore del peso è positivo e stabile nella modalità di pesatura, premendo "Zero/Tare", il valore del peso sarà considerato tara, l'indicatore visualizzerà "0", e la spia "Tare" sarà accesa;

### Hold

- Premendo il tasto "Hold" in modalità di pesatura, la spia "Hold" sul pannello si accenderà, e la bilancia manterrà il valore stabile. Premendo nuovamente il tasto, la funzione hold sarà cancellata e la spia "Hold" si spegnerà;

### Selezione dell'unità di misura

- Premendo il tasto "KG/LB", si selezionerà "KG" o "LB", con accensione della corrispondente spia;






## MANUTENZIONE

- Non esporre la piattaforma ai raggi diretti del sole, posizionarla su una superficie piana per garantirne un utilizzo prolungato;
- Riparare da polvere o vibrazioni eccessive, ed evitare ambienti troppo umidi;
- Non pulire la piattaforma con solventi liquidi;
- Non mettere l'indicatore in contatto con liquidi o polvere dotati di conduttività altrimenti si potrebbe danneggiare;

## SEGNALI DI ERRORE

ERRORE	DEFINIZIONE	VERIFICA / SOSTITUZIONE
Err 1	Il valore A/D della calibrazione "CAL" è basso	Il peso di calibrazione deve essere superiore a 20kg. Il peso raccomandato per la calibrazione è 200kg.
--OF--	Il peso sulla bilancia supera la capacità massima (200kg/440lb)	Rimuovere il peso. Utilizzare la bilancia considerando la capacità massima.
r0-Err	Saturazione sensore alta (High A/D) Saturazione sensore bassa (Low A/D)	La cella di carico non è collegata correttamente. Verificare i collegamenti elettrici e meccanici. Se il problema persiste sostituire le celle di carico.
UF	Batteria scarica	Caricare o sostituire la batteria.

## COME REGOLARE I PARAMETRI

STEP	DISPLAY	DESCRIZIONE	AZIONI	SETTAGGI
1		<b>ACCENSIONE</b> Premere il tasto "ON/OFF", il display visualizza l'inizializzazione automatica della bilancia (compaiono le cifre 00000 ÷ 99999)		
2		 Quando la bilancia ha completato il ciclo di inizializzazione premere contemporaneamente i tasti "kg/lb" + "Tare/Zero". Inizia la procedura di regolazione dei parametri.		
3	t X	<b>SPEGNIMENTO AUTOMATICO</b> Selezionare il tempo di spegnimento automatico della bilancia	 Seleziona  Conferma	X=0 : Sempre acceso X=1 : spegnimento in 3 min X=2 : spegnimento in 6 min X=3 : spegnimento in 9 min X=4 : spegnimento in 12 min X=5 : spegnimento in 15 min X=6 : spegnimento in 18 min X=7 : spegnimento in 21 min
4	CAL	Premere il tasto "F" per tornare alla modalità pesatura.	 Pesatura	

## ATTENZIONE

- Non smontare la bilancia senza seguire le necessarie istruzioni. Non saltare sulla pedana di pesatura per evitare di rompere il sensore contenuto al suo interno.
- Non muovere la bilancia con violenza o improvvisamente. Si consiglia di spostare e posare la bilancia con gentilezza.
- Nel caso di macchie presenti sulla bilancia, si consiglia di pulirle con un panno morbido imbevuto di detersivo e di asciugare con un altro panno morbido. Non utilizzare soluzioni organiche e acqua bollente per pulire le macchie, né utilizzare acqua per la pulizia.
- Conservare la bilancia in un luogo asciutto e pulito. Non esporre alle intemperie, né utilizzarla in prossimità di fuochi, sotto ai raggi diretti del sole o in presenza di alte temperature.
- Quando si solleva l'altmetro, si consiglia di tirarlo diritto lungo l'asta senza forzarlo.
- Il tasto "ON/OFF" posto sullo schermo serve solo a spegnere l'alimentazione dello schermo e non l'alimentazione completa della bilancia. Quindi, è necessario spegnere completamente la bilancia quando non in uso, per evitare eventuali danni alla batterie dovute a sbalzi di tensione della corrente elettrica.

## TUTTI I DIRITTI RISERVATI

E' proibito qualunque tipo di riproduzione o uso del contenuto editoriale o illustrativo del presente manuale senza consenso esplicito. Il produttore non si assume alcuna responsabilità dell'uso delle informazioni ivi contenute. Premesso che si è prestata la massima cura nella preparazione del presente manuale, non vi è alcuna assunzione di responsabilità per eventuali errori o omissioni, né per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni ivi contenute. Tutte le istruzioni e i diagrammi sono stati verificati in termini di accuratezza e facilità di impiego: tuttavia, quando si utilizzano degli strumenti, gran parte della sicurezza e del buon esito dipendono dalle capacità, cura e cautela del singolo utente. Per tale motivo non possiamo garantire il risultato delle procedure qui descritte. Né possiamo assumerci alcuna responsabilità in caso di danni a beni o lesioni a persone dovuti a tali procedure. Chiunque si appresti ad eseguire tali procedure lo fa a proprio rischio e pericolo.



## INSTRUCTION MANUAL



### WARNING

**READ THE INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING THE DEVICE**

The scale is accurate and high-sensitive with large weighing range, it is widely used in enterprises, schools, hospitals, clinics and sports sectors. It is also the basic examination device for medical and health sectors.

This precision device is very easy to be fitted together because all the major parts are pre-assembled in the factory.



**Please unpack the carton carefully and remove all the packages and fillers before starting assemble. The scale is an accurate electrical device with advanced design and stable performance designed to measure the weight and height.**

## ASSEMBLING INSTRUCTIONS

1. Take the scale out of the package;
2. Roll out two (2) M4 screws from the bottom of the pole;
3. Straighten the pole and secure with two (2) M4 screws;
4. Place the pole cover down on the bottom and screw it tightly ;
5. Roll out two (2) M6 screws out of the top of the pole and turn the panel 180 degree Tighten the M6 screws until the panel is fixed;
6. Screw the Height Meter into the nut and tighten;


## MAIN PARAMETER

Maximum capacity	<b>200 kg - 440 lb</b>
Minimum capacity	<b>200 g - 0,44 lb</b>
Scale division	<b>100 g - 0,22 lb</b>
Height range	<b>85cm - 210cm 33,46" - 82,67"</b>
Division of measurement	<b>1mm - 1/16"</b>
Accuracy class	<b>III</b>
Display	<b>LCD</b>

Size of platform (*)	<b>32X29 cm</b>
Environment for Use	<b>Temperature: 5°C-40°C; Humidity: &lt;85% RH</b>
Power	<b>AC 230V 50/60Hz through an adapter</b>
Battery	<b>Internal, rechargeable 6V</b>

(\*) S7350HR - S7360 - S7370

## DISPLAY AND KEYBOARDS

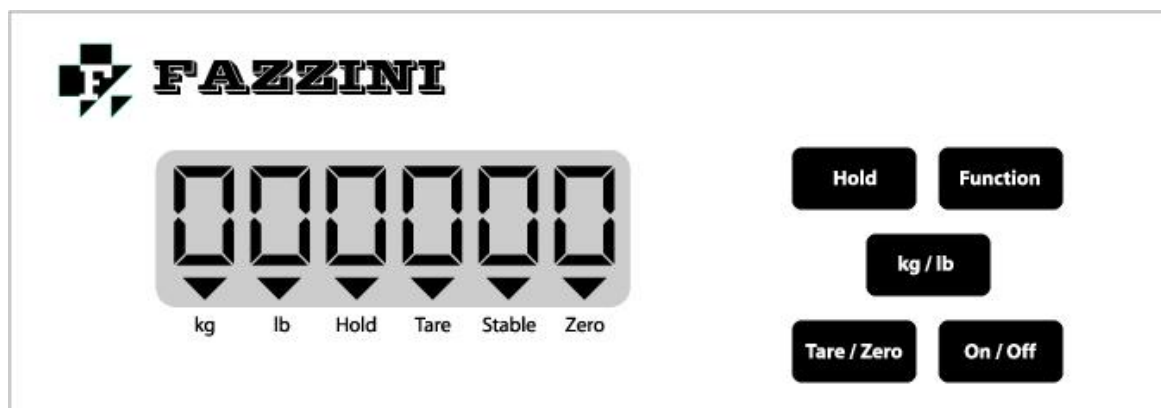

<b>Kg/lb</b>	Switch between "KG" and "LB", the corresponding light will be on when the key is pressed
<b>FUNCTION</b>	Function key
<b>TARE/ZERO</b>	Zero or Tare the scale when in weigh status
<b>HOLD</b>	Press 'Hold' key in weighing status, the "Hold" light on the panel will be on, then the scale will keep the stable value; Repress this key, the hold function will be cancelled and the "Hold" light will be off
<b>ON/OFF</b>	Switch on or off the scale

## OPERATION INSTRUCTION

- Switch on automatically zero  
 When the power is on with the scale, it will perform self-checking like "000000-999999", then it will come into the status of weighing;  
 If the scale deviates from zero point when powered on, but still within the range of automatic zero, the indicator will automatically zero; If it's without the range of automatic zero, then it needs to be re-adjusted the platform or re-calibrate and setting parameter;
- Manually zero  
 When the no-loaded scale deviates in weighing status, press "Zero/Tare", it will zero;  
 When the weight value is positive and stable in weighing status, press "Zero/Tare", then the weight value will be regarded as the tare value, the indicator display "0", and the "Tare" light is on;
- Hold-Press 'Hold' key in weighing status, the "Hold" light on the panel will be on, then the scale will keep the stable value; Repress this key, the hold function will be cancelled and the "Hold" light will be off;
- KG/LB: When press the "KG/LB" key, it will switch between "KG" and "LB", the corresponding light will be on when the key is pressed;






## MAINTENANCE

- The platform shouldn't be put direct to sunlight, and it should be put on levered up place to ensure long usage;
- Put against powder and serious vibration, and use against the too wet surrounding;
- No cleaning the platform with the liquid solvent;
- No conductive powder touching with the indicator to protect the indicator;

## ERROR INFORMATION

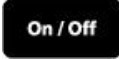ERROR	DEFINITION	CHECK / REPLACE
Err 1	A/D value is lower when CAL	Calibration weight must be more than 20kg. The recommended calibration weight is 200kg (440lb)
--OF--	The load on the scale exceeds the capacity (200kg/440lb)	Remove excess weight and use the scale according to its limits.
r0-Err	High saturation state (High A/D) Low saturation state (Low A/D)	The load cell is not connected properly. Check cables and mechanical connection. If the problem persist, replace the load cell.
UF	Battery is low.	Recharge or replace battery.

## HOW TO SET THE SPECIFICATION

STEP	DISPLAY	DESCRIPTION	ACTION	SETTING
<u>1</u>		<b>SWITCHING ON</b> Press the "ON/OFF" button, the display shows the automatic setting of the scale (the digits 00000 ÷ 99999 appear)		
<u>2</u>		 When the setting is over press the buttons "kg/lb" + "Tare/Zero" simultaneously. Now parameters regulation starts.		
<u>3</u>	t X	<b>AUTOMATIC SWITCHING OFF</b> Select the automatic time of switching off of the scale	 <a href="#">Select</a>  <a href="#">Confirm</a>	<a href="#">X=0 : Constant switching on</a> <a href="#">X=1 : switching off in 3 minutes</a> <a href="#">X=2 : switching off in 6 minutes</a> <a href="#">X=3 : switching off in 9 minutes</a> <a href="#">X=4 : switching off in 12 minutes</a> <a href="#">X=5 : switching off in 15 minutes</a> <a href="#">X=6 : switching off in 18 minutes</a> <a href="#">X=7 : switching off in 21 minutes</a>
<u>4</u>	CAL	Press the button "F" to return to the weighing mode.	 <a href="#">Weighing</a>	

## WARNINGS

- Don't disassemble the scale without following the necessary instructions. Don't jump when standing on the load-bearing board to avoid damaging the sensor inside.
- Don't move the scale violently and abruptly. It is recommended to move and put down the scale gently.
- In case of stains, it is suggested to wipe the stains with soft cloth soaked with detergent, and to dry it up with a soft cloth. Don't use organic solutions and boiling water to wipe the stains, nor use water for cleaning.
- Keep the scale in a dry and neat environment. Don't expose it outdoors, nor use it in locations near a fire, under direct sunshine or with high temperature.
- When lifting the height meter, it is suggested to pull straight along the pipe without exercising too much strength.
- The key "ON/OFF" on the screen board is meant only to switch off the screen power instead of the main power of the scale. However, it is necessary to switch off the main power when the scale is not in use; otherwise the battery is most likely to get damaged as a result of an over-discharge of electricity.

## ALL RIGHTS RESERVED

Reproduction or use, without express permission, of editorial or pictorial content, in any manner, is prohibited. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. While every precaution has been taken in the preparation of this book, we assume no responsibility for errors or omissions. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein. All instructions and diagrams have been checked for accuracy and ease of application; however, success and safety in working with tools depend to a great extent upon the individual accuracy, skill and caution. For this reason, we are not able to guarantee the result of any procedure contained herein. Nor can we assume responsibility for damage to property or injury to persons occasioned from the procedures. Persons carrying out the procedure do so entirely at their own risk.

## MODE D'EMPLOI



### ATTENTION

VEUILLEZ CONSULTER LA NOTICE AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

Balance de précision et de grande sensibilité, dotée d'une vaste gamme de pesage, très utilisée dans les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les cliniques et dans le secteur des sports. C'est aussi un instrument indispensable pour les examens dans le domaine médico-sanitaire. Cet instrument de précision est très simple à monter, les principaux éléments qui le composent étant déjà préassemblés en usine.



Il est recommandé, avant de commencer le montage, d'éliminer avec soin tout ce qui constitue l'emballage. La balance est un appareil électrique de précision au design d'avant-garde et aux prestations constantes de mesure du poids et de la taille.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Déballez la balance ;
2. Desserrez deux (2) vis M4 du fond de la tige ;
3. Redressez la tige et fixez-la à l'aide de deux (2) vis M4 ;
4. Faites glisser le manchon de couverture de la tige jusqu'au bout et vissez-le pour qu'il soit fixé convenablement ;
5. Desserrez deux (2) vis M6 de l'extrémité de la tige et faites pivoter le panneau de 180 degrés Serrez les vis M6 pour fixer le panneau;
6. Vissez l'altimètre dans l'écrou et serrez;

## PARAMETRES PRINCIPAUX


Portée maximum	<b>200 kg - 440 lb</b>
Portée minimum	<b>200 g - 0,44 lb</b>
Répartition	<b>100 g - 0,22 lb</b>
Altimètre	<b>85cm - 210cm 33,46" - 82,67"</b>
Graduation	<b>1mm - 1/16"</b>
Classe de précision	<b>III</b>
Ecran	<b>LCD</b>

Plate-forme (*)	<b>32X29 cm</b>
Conditions ambiantes d'utilisation	<b>Température : 5°C-40°C ; Humidité : &lt;85% RH</b>
Alimentation	<b>AC 230V 50/60Hz avec adaptateur</b>
Batterie	<b>Interne, rechargeable 6V</b>

(\*) S7350HR - S7360 - S7370



## ECRAN ET CLAVIER

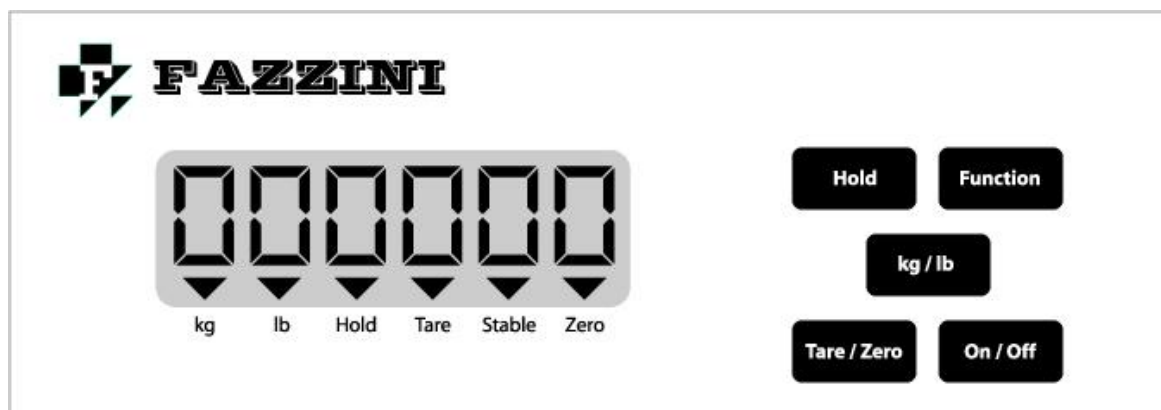

**Kg/lb** Switch between "KG" and "LB", the corresponding light will be on when the key is pressed

**FUNCTION** Touche de fonction

**TARE/ZERO** Mise de la balance à zéro ou sur la tare lorsqu'elle est en modalité pesage

**HOLD** L'actionnement de la touche " Hold " en modalité pesage allumera le témoin " Hold " sur le panneau. La balance maintient une valeur stable. Un nouvel actionnement de la touche effacera la fonction maintien et provoquera l'extinction du témoin " Hold "

**ON/OFF** Allumage ou extinction de la balance

## MODE D'EMPLOI

1. Allumage avec mise à zéro automatique -Lors de l'allumage de l'alimentation, la balance effectue un auto-contrôle du genre " 000000-999999" et se met ensuite sur la modalité pesage.
2. Si, au départ, la balance devait dévier du point zéro, tout en se maintenant dans la plage du zéro automatique, l'indicateur se met automatiquement à zéro. Si elle ne rentre pas dans la plage du zéro automatique, la plate-forme doit être positionnée correctement ou les paramètres de réglage doivent être à nouveau étalonnés ;
3. Mise à zéro manuelle - Si la balance non chargée dévie sur la modalité pesage, actionnez " Zero/Tare " pour mettre la balance à zéro.
4. Lorsque la valeur du poids est positive et stable en modalité pesage, actionnez " Zero/Tare " : la valeur du poids sera considérée comme la tare, l'indicateur affichera " 0 ", et le témoin " Tare " sera allumé ;
5. Hold Lors de l'actionnement de la touche " Hold " en modalité pesage, le témoin " Hold " s'allume sur le panneau et la balance maintient la valeur stable. Un nouvel actionnement de la touche efface la fonction Hold et provoque l'extinction du témoin " Hold " ;
6. KG/LB Lors de l'actionnement de la touche " KG/LB ", une sélection se fait entre " KG " ou " LB ", avec l'allumage du témoin correspondant ;






## ENTRETIEN

1. Ne pas exposer la plate-forme aux rayons du soleil. Elle doit être positionnée sur une surface plate pour en garantir la longévité;
2. Elle doit être à l'abri de la poussière ou de vibrations excessives. Les milieux trop humides doivent être évités ;
3. La plate-forme ne doit pas être nettoyée avec des solvants liquides ;
4. L'indicateur ne doit pas entrer en contact avec des liquides ou de la poussière conductible pour éviter d'être endommagé.

## SIGNAUX D'ERREUR

ERROR	Définition	Controler / Remplacer
Err 1	La valeur A/D est plus basse pendant CAL	Le poids pour la calibration doit être supérieur à 20kg. Le poids total de calibration recommandé est 200kg (440lb)
--OF--	Le poids de charge est supérieur à la capacité de la balance (200kg/440lb)	Enlever le poids de trop et utiliser la balance en respectant ses limites.
r0-Err	Etat de saturation haut (haut A/D) Etat de saturation bas (bas A/D)	La cellule de charge n'est pas branchée correctement. Vérifier les câbles et la connexion mécanique. Si le problème persiste, remplacer la cellule de charge.
UF	La batterie est à plat.	Recharger ou remplacer la batterie.

## COMMENT REGLER LES PARAMETRES

SEQUENCE	ECRAN	DESCRIPTION	ACTION	ETALONNAGE
1		<b>ALLUMAGE</b> Appuyer le bouton "ON/OFF", l'écran montre l'étalonnage automatique de la pèse-personne (les chiffres 00000 ÷ 99999 apparaissent)		
2		 Quand l'étalonnage est terminé appuyer les boutons "kg/lb" + "Tare/Zero" simultanément. On commence la régulation des paramètres.		
3	t X	<b>COUPURE AUTOMATIQUE</b> Sélectionner le temps automatique de coupure de la pèse-personne	 Sélectionne  Confirme	X=0 : Toujours allumé X=1 : coupure dans 3 minutes X=2 : coupure dans 6 minutes X=3 : coupure dans 9 minutes X=4 : coupure dans 12 minutes X=5 : coupure dans 15 minutes X=6 : coupure dans 18 minutes X=7 : coupure dans 21 minutes
4	CAL	Appuyer le bouton "F" afin de retourner à la modalité du pesage.	 Pesage	

## ATTENTION

- Ne pas démonter la balance sans suivre les instructions. Ne pas sauter sur la plate-forme pour éviter d'endommager le capteur interne.
- Ne pas déplacer la balance violemment ou à l'improviste. Il est vivement conseillé de déplacer et de poser l'appareil au sol avec douceur.
- En présence de taches sur la surface de la balance, il est conseillé d'utiliser un drap moelleux imbibé de détergent pour les nettoyer et de sécher ensuite la balance à l'aide d'un autre drap moelleux. Ne pas utiliser de solutions organiques ou d'eau bouillante pour enlever toute tache éventuelle. Ne pas nettoyer l'appareil à l'eau.
- Conservez la balance dans un milieu sec et propre. Ne pas l'exposer aux intempéries, ne pas l'utiliser à proximité du feu ou sous les rayons directs du soleil ou encore en présence de températures élevées.
- Pour soulever l'altimètre, il est conseillé de le faire glisser le long de la tige sans forcer.
- La touche "ON/OFF" située sur l'écran ne doit être utilisée que pour interrompre l'alimentation de l'écran mais pas pour éteindre complètement la balance. Lorsque la balance n'est pas utilisée, éteignez-la complètement pour éviter d'endommager les batteries à cause d'une surchauffe ou d'écarts de tension.

## TOUS DROITS RESERVES

Toute reproduction ou utilisation du contenu éditorial ou illustratif du présent manuel sont interdites sans consentement explicite. Le producteur n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation des informations qui y sont contenues. Bien qu'un grand soin ait été accordé à la préparation de ce manuel, aucune responsabilité n'est prise en cas d'erreur éventuelle ou d'omission ou en cas de préjudices découlant de l'utilisation des informations y mentionnées. Toutes les instructions et les diagrammes ont été contrôlés pour ce qui est de la précision et de la facilité d'utilisation. S'agissant de l'utilisation d'instruments, la sécurité en bonne partie et l'obtention de résultats corrects dépendent toutefois du soin et des précautions prises par l'utilisateur. Nous ne pouvons, pour cette raison, prendre de responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels découlant des procédures. Aussi, toute personne s'appropriant à suivre ces procédures le fait-elle à ses risques et périls.

## MANUAL DE INSTRUCCIONES


**¡CUIDADO!**

CONSULTE EL MANUAL ANTES DE UTILIZAR LA BALANZA

La presente balanza de precisión es altamente sensible y permite obtener una amplia gama de pesajes. Se utiliza muy a menudo en empresas, escuelas, hospitales, clínicas y en el sector deportivo. Además, es un instrumento básico, que se emplea para los análisis del sector médico-sanitario.



**Este instrumento de precisión es muy fácil de montar, porque todos sus componentes más importantes vienen pre-ensamblados de fábrica. Le rogamos que extraiga la balanza de la caja prestando suma atención y que, a continuación, elimine todo el material de embalaje, antes de comenzar a montarla.**

La balanza es un dispositivo electrónico de precisión, que destaca por su diseño avanzado y sus prestaciones constantes para medir el peso y la altura.

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Extraiga la balanza del embalaje.
2. Desenrosque los dos (2) tornillos M4 del fondo de la varilla (véase Figura Uno).
3. Enderece la varilla y sujétela con dos (2) tornillos M4 (véase Figura Dos).
4. Deslice el manguito, que cubre la varilla, hasta el fondo y enrósquelo hasta que quede perfectamente sujetado (véase Figura Tres).
5. Desenrosque dos (2) tornillos M6 del extremo de la varilla y haga girar el panel 180 grados (véase Figura Cuatro). Enrosque los tornillos M6 para sujetar el panel (véase Figura Cinco).
6. Enrosque el tallímetro en la tuerca y apriete a fondo (véase Figura 4).


### PARÁMETROS PRINCIPALES

Capacidad máxima	<b>200 kg - 440 lb</b>
Capacidad mínima	<b>200 g - 0,44 lb</b>
Graduación del pesaje	<b>100 g - 0,22 lb</b>
Tallímetro	<b>85cm - 210cm 33,46" - 82,67"</b>
Graduación de la medición de la altura	<b>1mm - 1/16"</b>
Clase de precisión	<b>III</b>
Display	<b>LCD</b>

Plataforma (*)	<b>32X29 cm</b>
Requisitos medioambientales	<b>Temperatura: 5°C-40°C; Humedad relativa: &lt; 85 %</b>
Alimentación	<b>AC 230V 50/60Hz con adaptador</b>
Batería	<b>Interior, recargable 6 V</b>

(\*) S7350HR - S7360 - S7370

## DISPLAY Y TECLADOS

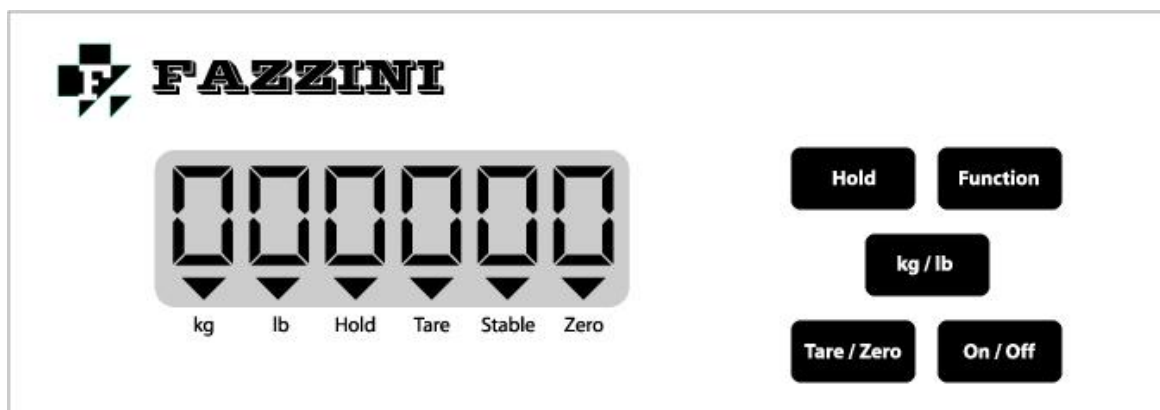

<b>Kg/lb</b>	Tras escoger entre "KG" o "LB", se enciende la luz piloto correspondiente a la tecla pulsada
<b>FUNCTION</b>	Touche de fonction
<b>TARE/ZERO</b>	Pone en cero la balanza o calcula la tara, cuando la misma se encuentra en la modalidad de pesaje.
<b>HOLD</b>	Al pulsar la tecla 'Hold', cuando la balanza se encuentra en la modalidad de pesaje, se enciende la luz piloto "Hold" en el panel y la balanza mantiene estable el valor. Al pulsar una vez más la tecla mencionada, la función "Hold" se borra y la luz se apaga.
<b>ON/OFF</b>	Enciende o apaga la balanza

## INSTRUCCIONES DE USO

- Encendido con puesta a cero automático  
 Cuando la balanza se enciende, efectúa su autoanálisis, tipo "000000-999999". Acto seguido, se ubica en la modalidad de pesaje. Si la balanza se desvía del punto cero, tras ponerse en marcha, pero no se sale de la escala del cero automático, el indicador se pone en cero automáticamente. En cambio, si está fuera de la escala del cero automático, es necesario ubicar correctamente la plataforma o volver a calibrar los parámetros de regulación.
- Puesta a cero manual  
 Si la balanza está vacía y se desvía, en la modalidad de pesaje, pulse "Zero/Tare" a efectos de poner en cero la balanza. Cuando el peso ostenta un valor positivo y estable, en la modalidad de pesaje, pulse "Zero/Tare". De esta forma, el valor del peso será considerado como tara, en el indicador se visualizará "0" y la luz piloto "Tare" permanecerá encendida.
- Hold Al pulsar la tecla 'Hold', en la modalidad de pesaje, se enciende la luz piloto "Hold" del panel y la balanza se mantiene en un valor estable. Pulsando una vez más la tecla mencionada, la función Hold se borra y la luz piloto "Hold" se apaga.
- KG/LB Pulse la tecla "KG/LB" para seleccionar "KG" "LB". Acto seguido, se encenderá la luz piloto correspondiente.







## MANTENIMIENTO

- No exponga directamente la plataforma a los rayos del sol. Ubíquela sobre una superficie plana, para prolongar su vida útil.
- Protéjala contra el polvo y las vibraciones excesivas. No la ubique en ambientes excesivamente húmedos.
- No limpie la plataforma con disolventes líquidos.
- No permita que el indicador entre en contacto con líquidos ni con polvos conductores de la electricidad, pues podría menoscabarse.

## SEÑALES DE ERROR

Tipo de Error	Descripción	Comprobar / Reemplazar
Err 1	El valor A/D es más bajo cuando CAL (for this phrase we need more info: What is A/D value?)	El peso de calibración debe ser mayor a 20 kg. El peso de calibración recomendado es de 200 kg. (440 Libras)
--OF--	La carga de la báscula excede su capacidad (200kg. / 440 lb)	Retire el exceso de peso, y use la báscula de acuerdo a sus límites.
r0-Err	Estado de alta saturación (A/D Alto) Estado de baja saturación (A/D Bajo)	La célula de carga no está conectada adecuadamente. Compruebe la conexiones mecánicas o de los cables. Si el problema persiste. Reemplace las células de carga.
UF	Batería baja	Recargue o reemplace la batería.

## CÓMO REGULAR LOS PARÁMETROS

STEP	DISPLAY	DESCRIPCIÓN	ACCIONES	AJUSTES
1		<b>ENCENDIDO</b> Pulse el botón "ON/OFF". En el display se visualiza la inicialización automática de la balanza (se visualizan las cifras 00000 ÷ 99999).		
2		Quando la balanza hubo concluido el ciclo de inicialización, pulse al mismo tiempo los botones "kg/lb" + "Tare/Zero". Comienza en procedimiento de regulación de los parámetros.	 	
3	t X	<b>APAGADO AUTOMÁTICO</b> Seleccione el tiempo de apagado automático de la balanza.	 Seleccionar  Confirmar	X=0 : Encendido constantemente X=1 : Apagado en 3 minutos X=2 : Apagado en 6 minutos X=3 : Apagado en 9 minutos X=4 : Apagado en 12 minutos X=5 : Apagado en 15 minutos X=6 : Apagado en 18 minutos X=7 : Apagado en 21 minutos
4	CAL	Pulse el botón "F" para regresar a la modalidad de pesado.	 Pesado	

## ADVERTENCIAS

- A la hora de desmontar la balanza, siga al pie de la letra las instrucciones. No salte sobre el estribo de pesaje, para que no se estropee el sensor interior.
- No desplace la balanza con movimientos violentos ni repentinos. Es aconsejable que la desplace y ubique en el piso con delicadeza.
- Si en la superficie de la balanza han quedado manchas, límpielas con un paño suave, embebido en detergente. Luego seque el instrumento con otro paño suave. No utilice soluciones orgánicas ni agua hirviendo, para limpiar las manchas que haya en la balanza. No limpie el artefacto con agua.
- Conserve la balanza en un entorno seco y limpio. No la exponga a los fenómenos atmosféricos de la intemperie. No la use cerca del fuego, bajo la luz directa del sol, ni cuando la temperatura es elevada.
- Para elevar el tallímetro, tire del mismo de manera que quede derecho, a lo largo de la varilla, pero sin forzar.
- El botón "ON/OFF" del display desempeña una única función; a saber: cortar la alimentación del display, pero no apagar la balanza. Cuando no necesite usar la balanza, apáguela del todo, para que las baterías no se estropeen a raíz de caída de tensión.

## TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Queda terminantemente prohibido reproducir el contenido editorial y las ilustraciones del presente Manual, sin la autorización escrita del fabricante, sea cual fuere el medio de reproducción, el formato y el soporte a utilizar. El fabricante no asume responsabilidad alguna por el uso que se hiciera de la información publicada en el presente Manual.

La preparación y redacción del presente Manual se realizaron con el mayor de los cuidados. Por ello, el fabricante declina toda responsabilidad por los errores u omisiones que contuviere, al igual que por los daños y perjuicios que acarrearé el uso de la información del Manual. Todas las instrucciones y los diagramas se controlaron con sumo cuidado, para verificar que sean fáciles de entender. Sin embargo, como es sabido, cuando se usan instrumentos electrónicos, gran parte de la seguridad y del resultado dependen de la capacidad, cuidado y cautela del usuario. Por dicha razón, no podemos garantizar los resultados de los procedimientos descritos en estas páginas, ni podemos asumir responsabilidad alguna, por los daños o perjuicios contra las personas o las cosas, debidos a procedimientos. Quienes se apresten a realizar los procedimientos indicados, han de asumir toda la responsabilidad inherente a los mismos.

## MANUAL DE UTILIZAÇÃO



### ATENÇÃO

CONSULTAR este MANUAL DE UTILIZAÇÃO ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO.

A balança é de precisão e extremamente sensível, com uma gama ampla de pesagem, utilizada principalmente em sociedades, escolas, hospitais, clínicas e desporto. Trata-se de equipamento básico usado para consultas na área médica e da saúde.



Este equipamento de precisão é fácil de montar pois todas as suas peças já foram preparadas no estabelecimento . É favor tomar cuidado ao tirar o equipamento da caixa; antes de começar a montar, deitar fora todo o material usado para a embalagem. A balança é um dispositivo electrónico de precisão com design de vanguarda e com desempenho constante para mensuração de peso e altura.

## MONTAGEM

1. Retirar a balança da embalagem;
2. Soltar os dois (2) parafusos M4 do fundo/base da haste
3. Endireitar a haste e fixá-la com dois (2) parafusos;
4. Correr a manga de cobertura da haste até o fim e aparafusá-lo até que fique bem firme ;
5. Soltar dois (2) parafusos M6 de cima da haste e rodar o painel em 180 graus. Aparafusar os parafusos M6 para fixar o painel;
6. Aparafusar o Altímetro na porca e apertar;

## PARÂMETROS PRINCIPAIS


Alcance máximo	<b>200 kg - 440 lb</b>
Alcance mínimo	<b>200 g - 0,44 lb</b>
Divisão da escala	<b>100 g - 0,22 lb</b>
Altímetro	<b>85cm - 210cm 33,46" - 82,67"</b>
Graduação	<b>1mm - 1/16"</b>
Categoria de precisão	<b>III</b>
Mostrador	<b>LCD</b>

Base (*)	<b>32X29 cm</b>
Condições ambientais para utilização	<b>Temperatura: 5°C-40°C; Humidade: &lt;85% RH</b>
Alimentação	<b>AC 230V 50/60Hz com adaptador</b>
Bateria	<b>Interior, recarregável 6V</b>

(\*) S7350HR - S7360 - S7370



## FUNCIONAMENTO DAS TECLAS

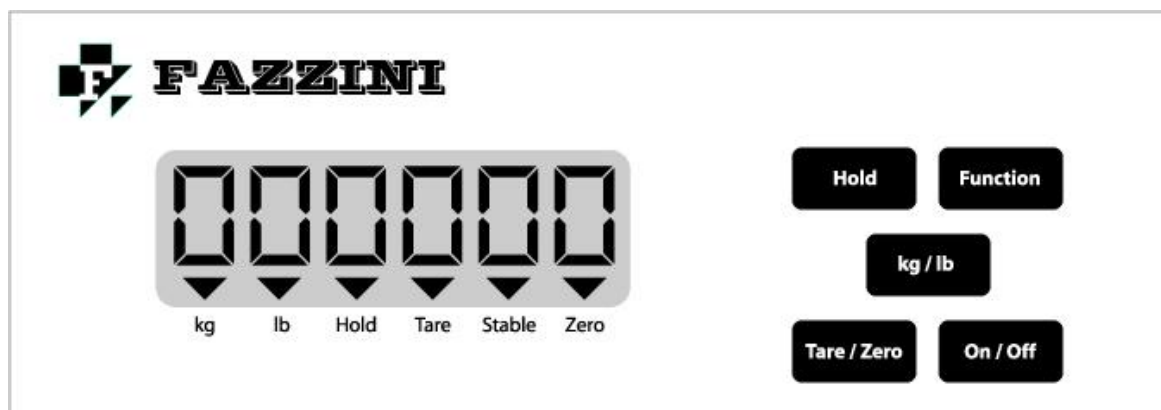

**Kg/lb** Ao optar entre "KG" ou "LB" e carregar na tecla escolhida, acende-se o respectivo indicador luminoso

**F** Função

**Z/T** (Zero/Aferição) Põe no zero ou afere a balança na modalidade de pesagem

**HOLD** (Manter) Ao carregar na tecla "Hold" na modalidade de pesagem, acende-se o indicador luminoso de "Hold" no painel, portanto a balança manterá o valor estável; ao carregar novamente na mesma tecla, cancela-se esta função e o indicador luminoso "Hold" apaga-se

**ON/OFF** Liga e/ou desliga a balança

## INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO

Ligar a balança na modalidade de colocação automática no zero.

Ao ligar a alimentação, a balança efectua uma verificação automática tipo "000000-999999", e em seguida passará para a modalidade de pesagem; Caso no momento da activação a balança desviasse do ponto zero, mesmo mantendo-se na escala do zero automático, o indicador põr-se-á automaticamente no zero; caso estivesse fora da escala do zero automático, é necessário posicionar correctamente a base ou calibrar novamente os parâmetros de regulação;

Como pôr no zero manualmente :

Se a balança vazia passar para a modalidade de pesagem, carregar em "Zero/Tare" para que a balança volte ao ponto zero;

Quando o valor do peso for positivo e estável na modalidade de pesagem, ao carregar em "Zero/Tare", o valor do peso será considerado como aferição, o indicador numérico mostra "0", e o indicador luminoso "Tare" acende-se;

"Hold" Ao carregar na tecla 'Hold' na modalidade de pesagem, o indicador luminoso "Hold" situado no painel acende-se, e a balança mantém o valor estável. Ao carregar novamente na mesma tecla, cancela-se a função "Hold" e o indicador luminoso apaga-se;

KG/LB Ao carregar na tecla "KG/LB", selecciona-se "KG" ou "LB", e o respectivo indicador luminoso acende-se;

## MANUTENÇÃO

Não expor a base directamente aos raios de sol, posioná-la sobre uma superfície plana para garantir a uma utilização duradoura;

Manter ao abrigo da poeira ou das vibrações excessivas, e evitar ambientes demasiado húmidos;







Não limpar a base com solventes líquidos;

Não pôr o indicador em contacto com líquidos ou pós que possuam condutividade, caso contrário poderia danificar-se;

## SINAIS DE ERRO

ERRO	DEFINIÇÃO	VERIFICAR/SUBSTITUÍR
Err 1	O valor A/D é menor quando CAL	O peso de calibragem deve ser superior a 20 Kg. O peso total de calibragem recomendado é 200 Kg (440 lb)
--OF--	A carga na balança excede a capacidade (200 Kg/440 lb)	Retirar o peso em excesso e usar a balança de acordo com os seus limites
r0-Err	Estado de elevada saturação (A/D elevado) Estado de baixa saturação (A/D baixo)	A célula de carga não está correctamente ligada. Verificar os cabos e a ligação mecânica. Se o problema persistir, substituir a célula de carga
UF	A pilha está fraca	Recarregar ou substituir a pilha

## COMO REGULAR OS PARÂMETROS

Passos	Mostrador	DESCRIÇÃO	ACÇÃO	AJUSTAMENTOS
1		LIGAR Prima o botão "ON/OFF", o mostrador indica o ajustamento automático da balança (aparecem os dígitos 00000±99999)		
2		  Quando o ajustamento desaparecer, prima os botões "kg/lb" + "Tare/Zero" em simultâneo. Tem início a regulação dos parâmetros		
3	t X	DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO Seleccione o tempo de desligamento automático da balança	 Seleccionar  Confirmar	X=0 : Ligação permanente X=1 : desligar em 3 minutos X=2 : desligar em 6 minutos X=3 : desligar em 9 minutos X=4 : desligar em 12 minutos X=5 : desligar em 15 minutos X=6 : desligar em 18 minutos X=7 : desligar em 21 minutos
4	CAL	Prima o botão "F" para voltar ao modo "pesar"	 Pesar	

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Não desmontar a balança sem seguir as instruções necessárias. Não pular na superfície de pesagem para não danificar o sensor que se encontra no seu interior.
- Não deslocar a balança de maneira violenta ou repentina. Recomenda-se deslocar com cuidado e colocá-la no chão com delicadeza.
- Para limpar a balança e tirar manchas de sua superfície, recomenda-se utilizar um pano macio humedecido com detergente e secar em seguida com outro pano macio. Não utilizar soluções orgânicas ou água fervendo para tirar manchas, nem usar água para limpar a balança.
- Manter a balança num ambiente seco e limpo. Não expô-la a intempéries, não utilizá-la perto do fogo, nem sob a luz directa do sol, e nem em presença de temperaturas excessivamente altas.
- Ao levantar o altímetro, aconselha-se puxá-lo em posição recta ao longo da haste, sem forçar.
- A tecla "ON/OFF" situada no display serve apenas para desligar a alimentação do próprio display e não para desligar completamente a balança. Quando a balança não for utilizada é necessário desligar completamente o aparelho para evitar que a bateria danifique-se devido a uma sobrecarga ou a variações repentinas de tensão na corrente eléctrica.

## TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Está proibido efectuar quaisquer tipos de reprodução ou utilização do conteúdo editorial ou ilustrativo do presente manual sem consentimento explícito. O fabricante não assume nenhuma responsabilidade quanto à utilização das informações nele contidas. À elaboração do presente manual foi dedicado o máximo cuidado, contudo, o fabricante não assume nenhuma responsabilidade por eventuais erros ou omissões, nem por eventuais danos derivados da utilização das informações nele contidas. Todas as instruções e os gráficos foram verificados em termos de precisão e de facilidade de utilização: ainda assim, quando utilizam-se instrumentos, grande parte da segurança e do êxito positivo dependem da capacidade, do cuidado e da cautela de cada utilizador. Por este motivo não podemos garantir o resultado dos procedimentos acima descritos, nem podemos assumir responsabilidade alguma em caso de danos a bens ou lesões a pessoas derivadas de tais procedimentos. Todos aqueles que se dispõem a executar tais procedimentos fazem-no assumindo todos os riscos.

## NÁVOD K POUŽITÍ



### Varování

**PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE ČTĚTE PROSÍM TYTO INSTRUKCE**

Váha je přesné a citlivé zařízení s vysokou užitnou hodnotou, je použitelná ve školách, v nemocnicích, na klinikách, na úřadech, ve sportovních zařízeních. Je to přístroj, který se může používat v lékařství.

Tento precizní přístroj je velmi snadný pro montáž díky smontování hlavních částí ve výrobě.



**Váhu opatrně vybalte z kartonu, odstraňte všechny ostatní výplně. Váha je velmi přesná a citlivé elektrické zařízení s pokročilým designem a parametry pro měření hmotnosti a výšky.**

### INSTRUKCE PRO MONTÁŽ VÁHY


1. Vybalte váhu z kartonu.
2. Odšroubujte dva šrouby M4 ze základny.
3. Narovnejte sloupek a zajistěte a přišroubujte dvěma M4 šrouby.
4. Nasuňte krytku sloupku dolů a opatrně ji zašroubujte.
5. Odšroubujte dva šrouby M6 ze spodní části displeje, přetočte jej o 180 stupňů a přišroubujte oba šrouby M6.
6. Připevněte výškoměr

#### Hlavní parametry

Maximální hmotnost	<b>200 kg - 440 lb</b>	Velikost platformy (*)	<b>32X29 cm</b>
Minimální hmotnost	<b>200 g - 0,44 lb</b>	Pracovní podmínky	<b>Teplota: 5°C-40°C; Vlhkost: &lt;85% RH</b>
Dělení stupnice	<b>100 g - 0,22 lb</b>	Napájení	<b>AC 230V 50/60Hz pomocí síťového adaptéru</b>
Rozsah výškoměru	<b>85cm - 210cm 33,46" - 82,67"</b>	Baterie	<b>Vestavěná, nabíjecí 6V</b>
Dělení výškoměru	<b>1mm - 1/16"</b>		
Třída přesnosti	<b>III</b>		
Display	<b>LCD</b>		

(\*) S7350HR - S7360 - S7370

## DISPLEJ A KLÁVESNICE

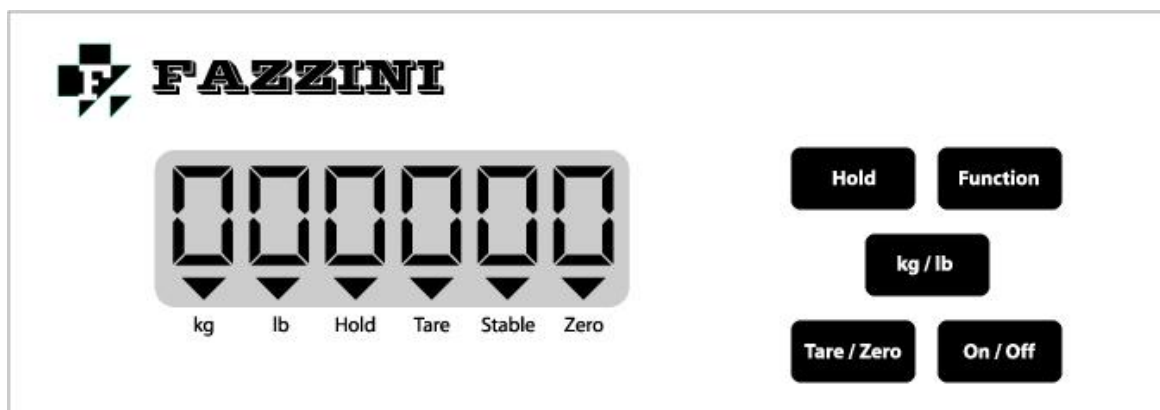

<b>Kg/lb</b>	Přepínání mezi "KG" a "LB", po přepnutí se zobrazí odpovídající symbol
<b>FUNCTION</b>	Funkční klávesa
<b>TARE/ZERO</b>	Nula/Tata při vážení
<b>HOLD</b>	Stlačením tlačítka HOLD při vážení se zobrazí relativní indikace na displeji. Hmotnost bude uložena v paměti a zůstane tak dlouho, pokud tlačítko nebude znovu stisknuto
<b>ON/OFF</b>	Zapnuto/vypnuto

## OPERATION INSTRUCTION

- Zapnutí váhy a vynulování  
 Po připojení ke zdroji napájení, na displeji proběhne test "000000-999999", poté je váha připravena k vážení  
 Pokud váha po zapnutí není vynulovaná, na indikátoru se zobrazí symbol zero a váha se vynuluje.
- Manuální nastavení nuly  
 Pokud není na váze žádný předmět a váha je zapnuta, stiskněte "Zero/Tare", objeví se nula;  
 Pokud je na displeji kladná hodnota, stiskněte "Zero/Tare", potom bude hmotnost tarována a na displeji se zobrazí "0", indikátor "Tare" bude zobrazen na displeji
- Stiskněte tlačítko "Hold" v módu vážení, na displeji se zobrazí symbol "Hold", a na displeji zůstane naměřená hodnota. Opětovným stiskem tlačítka tuto funkci zrušíte.
- KG/LB: Po stisknutí tlačítka "KG/LB" se přepnete mezi jednotkami "KG" a "LB", na displeji se zobrazí odpovídající symbol







## ÚDRŽBA

- Váhu položte na rovný povrch, chraňte ji před přímým slunečním světlem
- Váhu chraňte před prachem, vibracemi, před vlhkým prostředím.
- Váhu nečistěte agresivními čistícími prostředky.
- Displej váhy nečistěte agresivními prostředky.

## CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

Číslo chyby	Popis	Ověření/výměna
Err 1	A/D hodnota je nižší než CAL	Váha je pod minimálním kalibračním závažím . Kalibrační závaží musí být těžší než 20 kg. Doporučené kalibrační závaží je 200 kg
--OF--	Závaží na váze překročilo 200 kg	Odejměte závaží větší než 200 kg limit
r0-Err	Vysoký stav saturace. (Vysoké Ad/D) nízký saturační stav (Nízké A/D)	Vážicí základna není správně připojena. Ověřte kabel a mechanické připojení. Pokud problém přetrvává, vyměňte základnu.
UF	Vybitá baterie	Nabijte nebo vyměňte baterii.

## NASTAVENÍ PARAMETRŮ PRO UŽIVATELE

STEP	DISPLAY	DESCRIPTION	ACTION	SETTING
<u>1</u>		Zobrazení Stiskněte "ON/OFF", na displeji se zobrazí: 00000 ÷ 99999)		
<u>2</u>		  Současně stiskněte tlačítka "kg/lb" + "Tare/Zero" Začíná procedura nastavení parametrů.		
<u>3</u>	<u>t X</u>	Automatické vypnutí Vyberte dobu automatického vypnutí	 Volba  Potvrzení	X=0 : Stále zobrazeno X=1 : vypnutí po 3 min X=2 : vypnutí po 6 min X=3 : vypnutí po 9 min X=4 : vypnutí po 12 min X=5 : vypnutí po 15 min X=6 : vypnutí po 18 min X=7 : vypnutí po 21 min
<u>4</u>	<u>CAL</u>	Stiskněte tlačítko "F" pro navrácení zpět.	 Vážení	




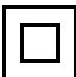
## VAROVÁNÍ

- Váhu nerozebírejte bez instrukcí v tomto návodu. Na základnu váhy neskákejte, aby nedošlo k poškození senzoru.
- Při přemístění nebo posouvání váhy se vyvarujte prudkých pohybů a nárazů.
- Váhu čistěte vlhkým hadříkem namočeným v čistícím přípravku a dosucha vytřete.
- Pokud vzniknou na váze skvrny, nepoužívejte horkou vodu ani chemické přípravky.
- Váha musí být používána v suchém a čistém prostředí. Váhu nevystavujte přímému slunečnímu světlu, v blízkosti tepelných zdrojů.
- Při zvedání výškoměru jej vytahujte v kolmé pozici bez násilí.
- Tlačítko ON/OFF slouží k vypnutí displeje, nikoliv kompletně váhy. Po skončení vážení je důležité ji vypnout hlavním vypínačem "S", aby nedocházelo v vybíjení akumulátoru.

## VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA

Bez souhlasu výrobce není možné jakýmkoliv způsobem měnit návod k použití ani jeho části. Výrobce si vyhrazuje provést změny bez předchozího upozornění.

**I GB F E P CZ**

		<table border="1"> <tr><td><b>I</b></td><td>MARCHIO DI CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA 93/42 CEE</td></tr> <tr><td><b>GB</b></td><td>CE MARK IN CONFORMITY WITH EC DIRECTIVE 93/42 CEE</td></tr> <tr><td><b>F</b></td><td>MARQUE DE CONFORMITE A LA DIRECTIVE 93/42 EEC</td></tr> <tr><td><b>E</b></td><td>MARCA DE CONFORMIDAD DIRECTIVA 93/42 ECC</td></tr> <tr><td><b>P</b></td><td>MARCA DE CONFORMIDADE DIRECTIVA 93/42 ECC</td></tr> <tr><td><b>CZ</b></td><td>CE ZNAČKA PRO SHODU S NAŘÍZENÍM EC 93/42 CEE</td></tr> </table>	<b>I</b>	MARCHIO DI CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA 93/42 CEE	<b>GB</b>	CE MARK IN CONFORMITY WITH EC DIRECTIVE 93/42 CEE	<b>F</b>	MARQUE DE CONFORMITE A LA DIRECTIVE 93/42 EEC	<b>E</b>	MARCA DE CONFORMIDAD DIRECTIVA 93/42 ECC	<b>P</b>	MARCA DE CONFORMIDADE DIRECTIVA 93/42 ECC	<b>CZ</b>	CE ZNAČKA PRO SHODU S NAŘÍZENÍM EC 93/42 CEE												
<b>I</b>	MARCHIO DI CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA 93/42 CEE																									
<b>GB</b>	CE MARK IN CONFORMITY WITH EC DIRECTIVE 93/42 CEE																									
<b>F</b>	MARQUE DE CONFORMITE A LA DIRECTIVE 93/42 EEC																									
<b>E</b>	MARCA DE CONFORMIDAD DIRECTIVA 93/42 ECC																									
<b>P</b>	MARCA DE CONFORMIDADE DIRECTIVA 93/42 ECC																									
<b>CZ</b>	CE ZNAČKA PRO SHODU S NAŘÍZENÍM EC 93/42 CEE																									
<table border="1"> <tr><td><b>I</b></td><td>SIMBOLOGIA SULL'APPARECCHIO</td></tr> <tr><td><b>GB</b></td><td>SYMBOLS ON THE DEVICE</td></tr> <tr><td><b>F</b></td><td>SYMBOLES SUR L'APPAREIL</td></tr> <tr><td><b>E</b></td><td>SIMBOLOGIA EN EL APARATO</td></tr> <tr><td><b>P</b></td><td>SIMBOLOGIA NO APARELHO</td></tr> <tr><td><b>CZ</b></td><td>SYMBOLY NA ZAŘÍZENÍ</td></tr> </table>	<b>I</b>	SIMBOLOGIA SULL'APPARECCHIO	<b>GB</b>	SYMBOLS ON THE DEVICE	<b>F</b>	SYMBOLES SUR L'APPAREIL	<b>E</b>	SIMBOLOGIA EN EL APARATO	<b>P</b>	SIMBOLOGIA NO APARELHO	<b>CZ</b>	SYMBOLY NA ZAŘÍZENÍ		<table border="1"> <tr><td><b>I</b></td><td>ATTENZIONE CONSULTARE IL MANUALE D'USO</td></tr> <tr><td><b>GB</b></td><td>WARNING CHECK THE INSTRUCTION MANUAL</td></tr> <tr><td><b>F</b></td><td>ATTENTION CONSULTER LE MODE D'EMPLOI</td></tr> <tr><td><b>E</b></td><td>ATENCION CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES</td></tr> <tr><td><b>P</b></td><td>ATENÇÃO CONSULTAR AS INSTRUÇÕES</td></tr> <tr><td><b>CZ</b></td><td>WAROVÁNÍ – PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE</td></tr> </table>	<b>I</b>	ATTENZIONE CONSULTARE IL MANUALE D'USO	<b>GB</b>	WARNING CHECK THE INSTRUCTION MANUAL	<b>F</b>	ATTENTION CONSULTER LE MODE D'EMPLOI	<b>E</b>	ATENCION CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES	<b>P</b>	ATENÇÃO CONSULTAR AS INSTRUÇÕES	<b>CZ</b>	WAROVÁNÍ – PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE
<b>I</b>	SIMBOLOGIA SULL'APPARECCHIO																									
<b>GB</b>	SYMBOLS ON THE DEVICE																									
<b>F</b>	SYMBOLES SUR L'APPAREIL																									
<b>E</b>	SIMBOLOGIA EN EL APARATO																									
<b>P</b>	SIMBOLOGIA NO APARELHO																									
<b>CZ</b>	SYMBOLY NA ZAŘÍZENÍ																									
<b>I</b>	ATTENZIONE CONSULTARE IL MANUALE D'USO																									
<b>GB</b>	WARNING CHECK THE INSTRUCTION MANUAL																									
<b>F</b>	ATTENTION CONSULTER LE MODE D'EMPLOI																									
<b>E</b>	ATENCION CONSULTAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES																									
<b>P</b>	ATENÇÃO CONSULTAR AS INSTRUÇÕES																									
<b>CZ</b>	WAROVÁNÍ – PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE																									
		<table border="1"> <tr><td><b>I</b></td><td>APPARECCHIO DI TIPO B</td></tr> <tr><td><b>GB</b></td><td>TYPE B EQUIPMENT</td></tr> <tr><td><b>F</b></td><td>APPAREIL DE TYPE B</td></tr> <tr><td><b>E</b></td><td>APARATO DE TIPO B</td></tr> <tr><td><b>P</b></td><td>APARELHO TIPO B</td></tr> <tr><td><b>CZ</b></td><td>PŘÍSTROJ TYP B</td></tr> </table>	<b>I</b>	APPARECCHIO DI TIPO B	<b>GB</b>	TYPE B EQUIPMENT	<b>F</b>	APPAREIL DE TYPE B	<b>E</b>	APARATO DE TIPO B	<b>P</b>	APARELHO TIPO B	<b>CZ</b>	PŘÍSTROJ TYP B												
<b>I</b>	APPARECCHIO DI TIPO B																									
<b>GB</b>	TYPE B EQUIPMENT																									
<b>F</b>	APPAREIL DE TYPE B																									
<b>E</b>	APARATO DE TIPO B																									
<b>P</b>	APARELHO TIPO B																									
<b>CZ</b>	PŘÍSTROJ TYP B																									
		<table border="1"> <tr><td><b>I</b></td><td>APPARECCHIO DI CLASSE 2</td></tr> <tr><td><b>GB</b></td><td>EQUIPMENT CLASSE 2</td></tr> <tr><td><b>F</b></td><td>APPAREIL DE CLASSE 2</td></tr> <tr><td><b>E</b></td><td>APARATO DE CLASSE 2</td></tr> <tr><td><b>P</b></td><td>APARELHO CLASSE 2</td></tr> <tr><td><b>CZ</b></td><td>PŘÍSTROJ JE TŘÍDY 2</td></tr> </table>	<b>I</b>	APPARECCHIO DI CLASSE 2	<b>GB</b>	EQUIPMENT CLASSE 2	<b>F</b>	APPAREIL DE CLASSE 2	<b>E</b>	APARATO DE CLASSE 2	<b>P</b>	APARELHO CLASSE 2	<b>CZ</b>	PŘÍSTROJ JE TŘÍDY 2												
<b>I</b>	APPARECCHIO DI CLASSE 2																									
<b>GB</b>	EQUIPMENT CLASSE 2																									
<b>F</b>	APPAREIL DE CLASSE 2																									
<b>E</b>	APARATO DE CLASSE 2																									
<b>P</b>	APARELHO CLASSE 2																									
<b>CZ</b>	PŘÍSTROJ JE TŘÍDY 2																									



- |           |  |
|-----------|--|
| <b>I</b>  | Per l'eliminazione attenersi alle disposizioni di legge in materia di smaltimento differenziato.             |
| <b>GB</b> | For disposal follow the provisions in the matter of separate collection of waste                             |
| <b>F</b>  | Pour l'élimination conformez-vous aux dispositions de la loi en matière d'écoulement différencié des déchets |
| <b>E</b>  | Quando vaya a desecharlo, rogamos sigan las normas de separación de cada residuo                             |
| <b>P</b>  | Para eliminar deve respeitar as instruções sobre a separação dos resíduos recolhidos                         |
| <b>CZ</b> | Dle normy a zákonů platných v dané zemi.   |



CERTIFICATO DI GARANZIA / WARRANTY CERTIFICATE / CERTIFICATE DE  
GARANTIE / CERTIFICADO DE GARANTIA / CERTIFICADO DE GARANTIA /  
ZÁRUČNÍ LIST



**FAZZINI S.R.L.**

S.S. PADANA SUP. 317 - 20090 VIMODRONE - ITALY  
TEL +39 02 2651521 - FAX +39 02 27409242  
E-MAIL : FAZZINI@FAZZINI.IT

CODE

SERIAL NUMBER / LOT

*STAMP, SIGNATURE & DATE*

RIVENDITORE / DEALER / REVENDEUR / COMPRADOR / REVENDEDOR / DISTRIBUTOR  
DATA D'ACQUISTO / DATE OF PURCHASE / DATE D'ACHAT / FECHA DE COMPRA / DATA DE COMPRA / DATUM OBJEDNÁVKY

ACQUIRENTE / BUYER / ACHETEUR / COMPRADOR / CLIENTE / ZAKAZNIK



**MANUFACTURED AND IMPORTED BY**  
**FAZZINI SRL**

S.S.PADANA SUPERIORE, 317

20090 VIMODRONE - ITALY

Fax : ++39.02.27409242

e-mail : fazzini@fazzini.it

web : www.fazzini.it